

## CUTTING DISC SET

<div><div><span><span>GB</span></span></div></div>	<div><div><span><span>SK</span></span></div></div>
<div><div><span><span>CUTTING DISC SET</span></span></div></div> <div>Operation and safety notes</div>	<div><div><span><span>SŮPRAVA REZŇNÝCH KOTUČOV</span></span></div></div> <div>Pokyny pre obsluhu a bezpečnostnú pokyny</div>
<div><div><span><span>HU</span></span></div></div> <div><div><span><span>VÁGÓKORONG KÉSZLET</span></span></div></div> <div>Kezelési és biztonsági utalások</div>	<div><div><span><span>DE</span></span></div></div> <div><div><span><span>AT</span></span></div></div> <div><div><span><span>CH</span></span></div></div> <div><div><span><span>TRENNSCHEIBEN-SET</span></span></div></div> <div>Bedienungs- und Sicherheitshinweise</div>
<div><div><span><span>SI</span></span></div></div> <div><div><span><span>KOMPLET REZALNIH PLOŠČ</span></span></div></div> <div>Navodila za upravljanje in varnostna opozorila</div>	
<div><div><span><span>CZ</span></span></div></div> <div><div><span><span>SADA ŘEZŇNÝCH KOTOUČŮ</span></span></div></div> <div>Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny</div>	

<div><div><span><span>IAN 472059_2407</span></span></div></div>	<div><div><span><span>HU</span></span></div></div> <div><div><span><span>SI</span></span></div></div> <div><div><span><span>CZ</span></span></div></div> <div><div><span><span>SK</span></span></div></div>
---	---

- The maximum speed of the attachment must be at least as high as that of the power tool. Running attachments at speeds that exceed their maximum rated speed may cause them to break, release from the power tool and cause injury.
- The exterior diameter and thickness of the attachment must correspond to the size requirements of your power tool. Incorrectly measured attachments cannot be sufficiently shielded or controlled.
- Cutting discs must fit exactly on your power tool's reception spindle. Attachments that do not fit exactly on your power tool's reception spindle turn unevenly, vibrate heavily and may cause a loss of control.
- Do not use any damaged attachments. Before use, always check your attachments for damages. Check cutting discs for cracks and tears.
- If you drop a power tool or attachment, check it for damages or use undamaged attachments. You and all people in your vicinity should keep on a different level as the rotating attachment as soon as you have mounted it.
- Wear personal protective clothing. If necessary, wear a full protective mask, eye protection or safety glasses. If necessary, wear a dust mask, ear protection, protective gloves or a protective apron to shield yourself from cutting and material particles. Safety glasses shield your eyes from airborne foreign objects that may develop during many types of work. A dust mask or respiratory protection filter dust. Extended exposure to loud noises may lead to hearing loss.
- Make sure that anyone who enters your workspace is wearing appropriate personal protective clothing. Broken pieces of the object you are working on or broken pieces from your tool attachments may fly around and cause injury even outside your direct working vicinity.
- Keep the power cable away from all rotating tool attachments. If you lose control of the device, the power cable may be severed or caught, causing the rotating attachment to come into contact with your hand or arm.

<div><div><span><span>●</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Technical data</span></span></div></div>
<div><div><span><span>Turbo disc</span></span></div></div> <div>Dimensions: <span>Ø 125 mm × Ø 22.23 mm × 1,2 mm</span></div> <div>Bore: <span>Ø 22.23 mm</span></div> <div>Segments (thickness × height): <span>2 mm × 7 mm</span></div> <div>Diamond dispersion: <span>18<span> </span>% (JR3)</span></div> <div>Pressing pressure: <span>14 kg</span></div> <div>Bending strength: <span>7 kg</span></div> <div>Max. speed: <span>80 m/s (12,200 min<sup>-1</sup>)</span></div>	<div><div><span><span>HG11248</span></span></div></div> <div><span>Ø 125 mm × Ø 22.23 mm × 1,2 mm</span></div> <div><span>Ø 22.23 mm</span></div> <div><span>2 mm × 7 mm</span></div> <div><span>18<span> </span>% (JR3)</span></div> <div><span>14 kg</span></div> <div><span>7 kg</span></div> <div><span>80 m/s (12,200 min<sup>-1</sup>)</span></div>
<div><div><span><span>Segment disc</span></span></div></div> <div>Dimensions: <span>Ø 125 mm × Ø 22.23 mm × 1,2 mm</span></div> <div>Bore: <span>Ø 22.23 mm</span></div> <div>Segments (thickness × height × length): <span>1,8 mm × 7 mm × 37,5 mm</span></div> <div>Diamond dispersion: <span>18<span> </span>% (JR3)</span></div> <div>Pressing pressure: <span>14 kg</span></div> <div>Bending strength: <span>7 kg</span></div> <div>Max. speed: <span>80 m/s (12,200 min<sup>-1</sup>)</span></div>	<div><div><span><span>HG11248</span></span></div></div> <div><span>Ø 125 mm × Ø 22.23 mm × 1,2 mm</span></div> <div><span>Ø 22.23 mm</span></div> <div><span>1,8 mm × 7 mm × 37,5 mm</span></div> <div><span>18<span> </span>% (JR3)</span></div> <div><span>14 kg</span></div> <div><span>7 kg</span></div> <div><span>80 m/s (12,200 min<sup>-1</sup>)</span></div>
<div><div><span><span>Full rim disc</span></span></div></div> <div>Dimensions: <span>Ø 110 mm × Ø 22.23 mm × 1,2 mm</span></div> <div>Bore: <span>Ø 22.23 mm</span></div> <div>Segments (thickness × height × length): <span>1,8 mm × 5 mm × continuous</span></div> <div>Diamond dispersion: <span>18<span> </span>% (JR3)</span></div>	<div><div><span><span>HG11248</span></span></div></div> <div><span>Ø 110 mm × Ø 22.23 mm × 1,2 mm</span></div> <div><span>Ø 22.23 mm</span></div> <div><span>1,8 mm × 5 mm × continuous</span></div> <div><span>18<span> </span>% (JR3)</span></div>

<div><div><span><span>GB</span></span></div></div>	<div><div><span><span>GB</span></span></div></div>
--	--

- Allow all tool attachments to come to a complete stop before setting down your power tool. Rotating attachments may come into contact with the surface. This may cause you to lose control of the power tool, leading to injury of yourself or others.
- Turn off the power tool when carrying it about. Your clothing may otherwise become tangled up in the rotating attachment, causing personal injury.
- Do not use the power tool near flammable materials. Sparks may ignite such materials.
- Kickback and related safety instructions**
- Kickback is a sudden reaction arising when a rotating power tool attachment, such as a cutting disc, snags or jams.
- Kickback is the result of improper use of the power tool. Heed the following safety precautions to prevent kickback:
  - Always maintain a firm grip on the power tool and use any available additional handle to better control kickback.
  - Keep your hands away from rotating tool attachments at all times.** The attachment may come into contact with your hand in case of kickback.
  - Keep your body out of the area that the power tool would enter in case of kickback.** In case of kickback, your power tool will jump in the direction opposite to that in which the cutting disc is moving.
  - Exercise extreme caution when working on corners, sharp edges, etc. Prevent your tool attachments from jumping back from the workpiece and jamming.** The rotating tool attachment tends to jam when working on corners, sharp edges or when it jumps back from the workpiece. This leads to loss of control or kickback.

- Safety instructions for cut-off grinding**
- The safety cover must be attached to the power tool and adjusted so that maximum safety is guaranteed, that is, as little of the cutting disc as possible is open toward the operating individual.** The purpose of the safety cover is to shield the operating individual from broken pieces or accidental contact to the cutting disc.
- Cutting discs are intended to cut materials using the disc edge only. Applying pressure to the side of the disc may cause it to break.
- Always use undamaged clamping flanges of the right size and proper form for the cutting disc you have selected for use. The right flange supports the cutting disc and thus minimizes the risk of it breaking.** Flanges for cutting discs may differ from flanges for grinding discs.
- Avoid your cutting disc from blocking and do not apply too much pressure. Overstressing the cutting disc increases its risk of jamming or blocking and thus the likelihood of kickback or damage to the attachment itself.**
- Avoid the area directly in front of and behind the rotating cutting disc.** When moving the cutting disc across your workpiece away from your person, the tool may be hurled in your direction in the event of kickback.
- Turn off the device is the cutting disc jams or if you wish to interrupt working.** Hold the device calmly and allow all rotating parts to come to a complete stop. Never attempt to pull any rotating parts from the cutting site. This may cause kickback.
- Do not turn on the device while it is still in the workpiece.** Your cutting disc should reach its full speed before you continue angle grinding. Otherwise the disc may jam, jump back from the workpiece and cause kickback.
- Support boards and large workpiece to prevent the risk of kickback due to a jammed cutting disc.** Large workpieces may bend due to their own weight. Support large workpieces on both ends and near the cutting site.

<div><div><span><span>Full rim disc</span></span></div></div> <div>Pressing pressure: <span>14 kg</span></div> <div>Bending strength: <span>7 kg</span></div> <div>Max. speed: <span>80 m/s (13,800 min<sup>-1</sup>)</span></div>	<div><div><span><span>HG11248</span></span></div></div> <div><span>14 kg</span></div> <div><span>7 kg</span></div> <div><span>80 m/s (13,800 min<sup>-1</sup>)</span></div>
--	---

<div><div><span><span>Cutting disc</span></span></div></div> <div>Dimensions: <span>Ø 125 mm × Ø 22.23 mm × 1,2 mm</span></div> <div>Bore: <span>Ø 22.23 mm</span></div> <div>Max. speed: <span>80 m/s (12,200 min<sup>-1</sup>)</span></div>	<div><div><span><span>HG11249</span></span></div></div> <div><span>Ø 125 mm × Ø 22.23 mm × 1,2 mm</span></div> <div><span>Ø 22.23 mm</span></div> <div><span>80 m/s (12,200 min<sup>-1</sup>)</span></div>
---	--

<div><div><span><span>Aluminium cutting disc</span></span></div></div> <div>Dimensions: <span>Ø 125 mm × Ø 22.23 mm × 1,2 mm</span></div> <div>Bore: <span>Ø 22.23 mm</span></div> <div>Max. speed: <span>80 m/s (12,250 min<sup>-1</sup>)</span></div>	<div><div><span><span>HG11250</span></span></div></div> <div><span>Ø 125 mm × Ø 22.23 mm × 1,2 mm</span></div> <div><span>Ø 22.23 mm</span></div> <div><span>80 m/s (12,250 min<sup>-1</sup>)</span></div>
---	--

## ⚠ Safety instructions

**BEFORE FIRST USE, FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE PRODUCT'S INSTRUCTIONS FOR USE AND SAFETY INSTRUCTIONS! IF YOU GIVE THE PRODUCT TO A THIRD PARTY, YOU MUST INCLUDE ALL DOCUMENTS. SAVE ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USE FOR FUTURE REFERENCE!**

- General safety instructions for cutting discs**
  - Cutting discs are prone to breakage. Exercise extreme care when handling cutting tools.

<div><div><span><span>GB</span></span></div></div>	<div><div><span><span>GB</span></span></div></div>
--	--

- Exercise extreme caution when cutting into existing walls and other areas where vision is limited.** Your cutting disc may kickback if it comes into contact with gas, water and electrical lines or other objects.

- Installation**

Clamping nut

Cutting disc

Mounting flange

Safety guard

Grinder spindle

\* Machine is not included

- Check cutting discs for damages before use. Do not use any damaged discs or incorrectly assembled cutting discs.
- Cutting discs are not allowed to be used after the expiration date. The valid date is shown on the discs.

- Selecting cutting discs for proper use**
- Heed all safety instructions belonging to the cutting discs as well as the notes on proper use or safety instructions.
- Select the appropriate cutting disc depending on the application:

Cutting disc	Application
Turbo disc	<ul style="list-style-type: none"><li>Wet cutting</li> <li>Dry cutting</li></ul>
Segment disc	Dry cutting concrete, roofing tiles, bricks or similar material
Full rim disc	Wet cutting
Cutting disc	Cutting metal
Aluminium cutting disc	Cutting aluminium

- Storing cutting discs**
- Handle and transport cutting discs with care.
- Store cutting discs so that they are not exposed to mechanical stress or damaging environmental factors (i.e. moisture).

- Before using cutting discs**
- Do not check cutting discs for damages before use.
- Always use any damaged cutting discs.
- Rust build-up or other signs of chemical or mechanical alteration to the fitting equipment may cause premature failure of the cutting discs.

<div><div><span><span>GB</span></span></div></div>	<div><div><span><span>GB</span></span></div></div>
--	--

<div><div><span><span>●</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Meaning of symbols</span></span></div></div>
<div><div><span><span>Not approved for wet grinding</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Use ear protection</span></span></div></div>
<div><div><span><span>Not approved for side grinding</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Wear safety gloves</span></span></div></div>
<div><div><span><span>Only approved for wet cutting</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Use a dust mask</span></span></div></div>
<div><div><span><span>Do not use if damaged</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Unplug</span></span></div></div>
<div><div><span><span>Read all safety instructions</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Not for roughing</span></span></div></div>
<div><div><span><span>Use protective eyewear</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Only for cutting</span></span></div></div>
<div><div><span><span>Wear a safety helmet</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Only approved for working with metals</span></span></div></div>

- Cutting discs may not be mounted to machines whose speed exceeds the maximum speed of the cutting discs.
- Before use, please study the manual of your power tools.

- Instructions for mounting**
- Following the instructions included with the cutting disc and those of the machine manufacturer to mount cutting discs.
- Make sure to use cutting discs only with devices that have an appropriate tool attachment.
- After mounting, always do a small test run. Do not exceed the maximum labelled speed of the cutting disc.

- Cutting operation**
- Follow the instructions for use provided by the power tool manufacturer.
- Mount all safety attachments to the machine before use.
- Use appropriate personal safety equipment depending on the machine and type of use, such as: protect face and eye wear, ear protection, respiratory protection, safety shoes, safety gloves and any other necessary protective clothing.
- Use the cutting disc for appropriate cutting jobs only.
- For angle grinder work with hand-held grinding tools, insert the cutting disc evenly into the cutting gap. Do not tilt the hand-held machine.
- Turn off your hand-held angle grinder and allow it to stop rotating before setting it down on the ground or your workbench.

- Safety instructions for all types of use**
- Safety instructions for cut-off grinding**
  - Do not use any equipment not expressly intended for use with and recommended by the manufacturer. The ability to successfully mount equipment to your power tool guarantees safe use in no way.

<div><div><span><span>GB</span></span></div></div>	<div><div><span><span>GB</span></span></div></div>
--	--

<div><div><span><span>Expiry date: 02/2028</span></span></div></div> <div><div><span><span>Production date: 02/2025</span></span></div></div>	<div><div><span><span>GB</span></span></div></div>
---	--

<div><div><span><span>●</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Bevezető</span></span></div></div> <div>Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel egy magas minőségű termék mellett döntött. Az első üzembevétel előtt ismerkedjen meg a készülékkel. Ehhez figyelmesen olvassa el a következő Használati utasítást és a biztonsági tudnivalókat. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. Őrizze meg ezt az útmutatót egy biztos helyen. A termék harmadik félnek történő továbbadása esetén mellékelje a termék a teljes dokumentációját is.</div>						
<div><div><span><span>●</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Rendeltetészerű használat</span></span></div></div> <div>A termék üzleti használatra nem alkalmas.</div>						
<div><div><span><span>●</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Tartozékok</span></span></div></div> <table> <tbody><tr> <td>HG11248</td> <td>Gyémánt vágókorong készlet: <ul style="list-style-type: none"><li>2× Turbó korong</li> <li>1× Barázdált korong</li> <li>1× Lezárt szélű korong</li></ul></td></tr> <tr> <td>HG11249</td> <td>12× Vágókorong készlet</td></tr> <tr> <td>HG11250</td> <td>8× Alumínium vágókorong</td></tr> </tbody></table>	HG11248	Gyémánt vágókorong készlet: <ul style="list-style-type: none"><li>2× Turbó korong</li> <li>1× Barázdált korong</li> <li>1× Lezárt szélű korong</li></ul>	HG11249	12× Vágókorong készlet	HG11250	8× Alumínium vágókorong
HG11248	Gyémánt vágókorong készlet: <ul style="list-style-type: none"><li>2× Turbó korong</li> <li>1× Barázdált korong</li> <li>1× Lezárt szélű korong</li></ul>						
HG11249	12× Vágókorong készlet						
HG11250	8× Alumínium vágókorong						

<div><div><span><span>Lezárt szélű korong</span></span></div></div> <div>Méretek: <span>Ø 110 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm</span></div> <div>Furat: <span>Ø 22,23 mm</span></div> <div>Szegmensek (vastagság × magasság× hossz): <span>1,8 mm × 5 mm × folyamatos</span></div> <div>Gyémánt disperzió: <span>18<span> </span>% (JR3)</span></div> <div>Nyomóerő: <span>14 kg</span></div> <div>Hajlítózsilárdáság: <span>7 kg</span></div> <div>Max. fordulatszám: <span>80 m/s (12200 min<sup>-1</sup>)</span></div>	<div><div><span><span>HG11248</span></span></div></div> <div><span>Ø 110 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm</span></div> <div><span>Ø 22,23 mm</span></div> <div><span>1,8 mm × 5 mm × folyamatos</span></div> <div><span>18<span> </span>% (JR3)</span></div> <div><span>14 kg</span></div> <div><span>7 kg</span></div> <div><span>80 m/s (12200 min<sup>-1</sup>)</span></div>
---	---

<div><div><span><span>GB</span></span></div></div>	<div><div><span><span>HU</span></span></div></div>
--	--

- Biztonsági utasítások minden felhasználáshoz**
- Biztonsági utasítások a vágáshoz**
- Ne használjon olyan alkatrészeket, melyeket a gyártó nem kifejezetten az elektromos szerszámmhoz szánt és ajánlott. A biztonságos használat még akkor sem garantálható, ha az adott alkatrészt felrögzíthető az elektromos szerszáma.
- A szerszámot megengedett fordulatszámának legalább olyan magasnak kell lennie, mint az elektromos szerszámon megadott legmagasabb fordulatszám. A megengedettnél gyorsabban forgó alkatrészek szétfórhatnak, leválhatnak az elektromos szerszámról, és sérüléseket okozhatnak.
- A szerszámotét külső átmérőjének és vastagságának meg kell felelnie az elektromos szerszám megadott méreteinek. Rosszul méretezett szerszámბetéteket nem lehet megfelelő védelemmel ellátni és irányítani.
- A vágókorongoknak pontosan kell illeszkedniük az elektromos szerszám tartóorsójára. Az olyan szerszámბetétek, melyeket nem illenek pontosan az elektromos szerszám tartóorsójára, egyenetlenül forognak, erősen rákódnának, és könnyen el lehet veszteni felettük az irányítást.
- Ne használjon sérült szerszámბetéteket. Minden használat előtt ellenőrizze a vágókorongot, hogy azon nincsenek-e repedések, vagy nincs-e ekopva. Ha az elektromos szerszám vagy a szerszámბетé leesett, ellenőrizze, hogy az sérült-e, vagy használjon helyette egy ép szerszámბетéet. Mind Önnek, mind a közelben tartózkodó személyeknek távol kell állniuk a forgó szerszámბетéitől, amint a szerszámბетéet használta veszi.
- Viseljen személyi védőfelszerelést. Az alkalmazásának megfelelően viseljen arc- vagy szemvédőt, illetve védőszemüveget. Szükség esetén viseljen porvédő maszkot, fűlvédőt, védőkesztyűt, vagy egy olyan speciális kötényt, mely távol tartja a levágtott anyagdarabokat. A védőszemüveg megvédi szemét a szétrepülő anyagoktól, melyek a különböző alkalmazások során keletkezhetnek. Ahol az adott alkalmazás során por keletkezik, melyet

<div><div><span><span>HU</span></span></div></div>	<div><div><span><span>HU</span></span></div></div>
--	--

- A testre ne legyen azon a területen, ahová az elektromos szerszám visszarugas esetén kerül.** A visszarugas az elektromos szerszámot a vágókorong mozgásával elentétes irányba fojja mozdítani az elakadás helyénél.
- Dolgozzon különösen óvatosan sarkok, éles szélk stb. közelében. Akadályozza meg, hogy a szerszámбетé a munkadarabról visszaugorjon és beakadjon.** A forgó szerszámбетéit sarkoknál, éles szélkéknél, vagy ha megpattant, hajlamos elakadni. Ennek következménye a visszarugas, vagy az irányítás elvesztése.

- Biztonsági utasítások a vágáshoz**
- A védőfedél rögzítse biztonságosan az elektromos szerszáma, és állítsa be úgy, hogy az a lehető legbiztonságosabb legyen, tehát a vágókorong lehető legkisebb része nézzen a szerszám kezelője felé.** A védőfedél célja megvédeni a szerszám kezelőjét a letört anyagdaraboktól és a vágókoronggal történő akaratlan érintkezéstől.
- A vágókorongok a korong szélével történő vágásra alkalmasak. Az oldalirányú erőhatás ezeket a vágókorongokat eltértheti.
- Kizárólag sérülésmentes, megfelelő nagyságú és formájú fesztőkarimákat használjon a kiválasztott vágókoronghoz. A megfelelő karima megtámasztja a vágókorongot, lecsökkentve a vágókorong törésének veszélyét.** A vágókorongokhoz használatos karimák elérhetnek a csiszolókorongokhoz használtaktól.
- Kerülje a vágókorongok beakadását és a túl nagy nyomást. Ne végezzen túl mély vágásokat. A vágókorong túlterhelése megnöveli annak igénybevételét, így az könnyebben elhajolhat vagy elakadhat, ami megnöveli a visszarugas vagy a szerszámбетé törésének az esélyét.**

- Kerülje a forgó vágókorong mögötti és előtti területet.** Ha a vágókorongot a munkadarabban a testétől ellenkező irányban mozgatja, az elektromos szerszám visszarugasása esetén a forgó korong Ön felé fog elindulni.
- Kapcsolja ki a készüléket, ha a vágókorong elakad, vagy ha meg kívánja szakítani a munkát.** Tartsa a készüléket nyugalmi helyzetben, és várja meg, míg a korong teljesen leáll. Soha ne próbálja a még forgó vágókorongot kiemelni a vágásból. Különben az visszarugást eredményezhet.
- Ne kapcsolja be az elektromos szerszámot addig, amíg az a munkadarabban van.** Mielőtt folytatná a vágást, a vágókorongnak el kell érnie a teljes fordulatszámát. Ellenkező esetben a korongok elakadhatnak, kiugorhatnak a munkadarabból, vagy visszarugást okozhatnak.
- A táblákat vagy nagyobb munkadarabokat támassza alá, így lecsökkenti a beragadt vágókorong által okozott visszarugas kockázatát.** A nagyobb munkadarabok a saját súlyuk alatt meghajolhatnak. A munkadarabot támassza alá a korong mindkét oldalán, tehát a vágás közelében és a szelen is.
- Legyen különösen elővigyázatos az úgynevezett „zebevágások” során meglévő falakon vagy egyéb, kevésbé belátható helyeken.** A bemélyedő vágókorong a vágás során gáz- vagy vízvezetékekbe, elektromos vezetékekbe vagy más tárgyakra érve visszarugást okozhat.

- Összeszerelés**

Rögzítőbány

Vágókorong

Illesztőkarima

Védőfedél

Köszőrúrsó

\* A gép nincs mellékelve

<div><div><span><span>GB</span></span></div></div>	<div><div><span><span>GB</span></span></div></div>
--	--

<div><div><span><span>●</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Szimbólumok jelentése</span></span></div></div>
<div><div><span><span>Nem használható nedves csiszolóshoz</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Használjon fűlvédőt</span></span></div></div>
<div><div><span><span>Nem használható oldalcsiszolóshoz</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Használjon kesztyűt</span></span></div></div>
<div><div><span><span>Nem használható nedves vágáshoz</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Vegyen fel porlárcot</span></span></div></div>
<div><div><span><span>Ne használja, ha sérült</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Húzza ki az elektromos csatlakozót</span></span></div></div>
<div><div><span><span>Olvassa el a biztonsági utasításokat</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Nagyolásra nem alkalmas</span></span></div></div>
<div><div><span><span>Használjon szemvédőt</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Csak vágásra</span></span></div></div>
<div><div><span><span>Viseljen védősisakot</span></span></div></div>	<div><div><span><span>Csak fém megmunkálására használható</span></span></div></div>

<div><div><span><span>GB</span></span></div></div>	<div><div><span><span>GB</span></span></div></div>
--	--

<div><div><span><span>HU</span></span></div></div>	<div><div><span><span>HU</span></span></div></div>
--	--

<div><div><span><span>HU</span></span></div></div>	<div><div><span><span>HU</span></span></div></div>
--	--

<div><div><span><span>HU</span></span></div></div>	<div><div><span><span>HU</span></span></div></div>
--	--


<div><div><span><span>HU</span></span></div></div>	<div><div><span><span>HU</span></span></div></div>
--	--

<div><div><span><span>HU</span></span></div></div>	<div><div><span><span>HU</span></span></div></div>
--	--

<div><div><span><span>HU</span></span></div></div>	<div><div><span><span>HU</span></span></div></div>
--	--



## ● Montáž

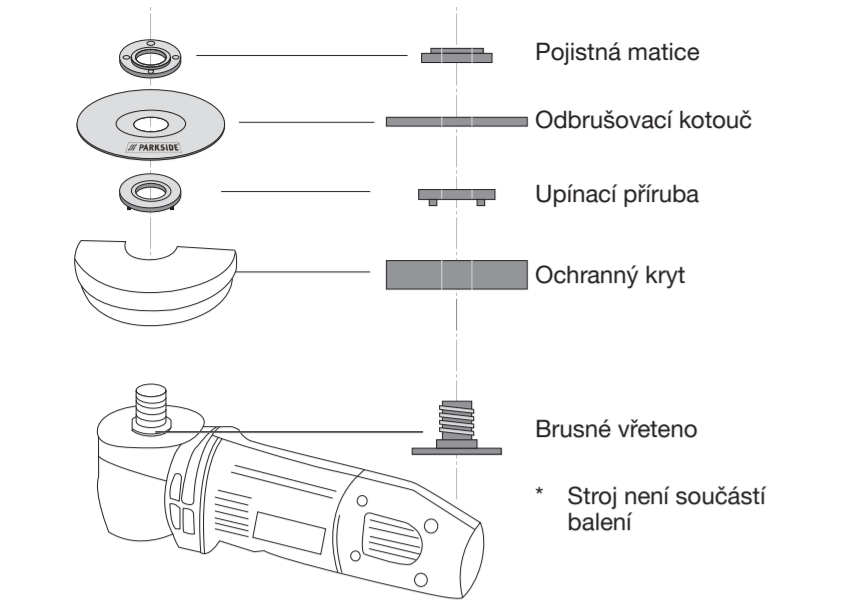

<b>Kotúč s plným okrajom</b>	<b>HG11248</b>
Tlačná sila:	14 kg
Pevnosť v ohybe:	7 kg
Max. rýchlosť:	80 m/s (13800 min <sup>-1</sup> )
<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12200 min <sup>-1</sup> )
<b>Hliníkový rezný kotúč</b>	<b>HG11250</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12250 min <sup>-1</sup> )

<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12200 min <sup>-1</sup> )

<b>Hliníkový rezný kotúč</b>	<b>HG11250</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12250 min <sup>-1</sup> )

<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12250 min <sup>-1</sup> )

<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12250 min <sup>-1</sup> )

<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12250 min <sup>-1</sup> )

## ▲ Bezpečnostné upozornenia

**PRED PRVÝM POUŽITÍM PRODUKTU SA DÓVERNE OBOZNÁMTE SO VŠETKYMI OBSLUŽNÝMI A BEZPEČNOSTNÝMI POKÝNNMI PRI ODVOZDÁVANÍ PRODUKTU TRETÍM OSOBÁM ODVOZDajte AJ VŠETKY DOKUMENTY USCHOVAJTE SI VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A POKYNNY PRE MOŽNÉ BUDDUCE POUŽITIE!**

- Všeobecné bezpečnostné upozornenia k rezným kotúčom
- Rezné kotúče sú citlivé na nárazy. Pri zaobchádzaní s reznými kotúčmi je potrebná mimoriadna pozornosť.

<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12200 min <sup>-1</sup> )

- Ak je elektrické náradie v obrobku, nezapínajte ho znova. Skôr, než začnete s rezaním, musí rezný kotúč dosiahnuť svoj plný počet otáčok. Kotúče by sa mohli v opačnom prípade zahákováť, vyskočiť z obrobku a spôsobiť spätný ráz.
- Podoprite dosky alebo veľké obrobky, aby ste zabránili riziku spätného rázu spôsobeného zaseknutým rezným kotúčom. Veľké obrobky by sa mohli ohýbať pod svojou vlastnou hmotnosťou. Obrobok sa musí podoprieť na oboch stranách a tiež v blízkosti rezu a na hrane.
- Buďte zvlášť opatrní pri „rrezkových rezoch“ v existujúcich stenách alebo v iných neviditeľných oblastiach. Ponorený rezný kotúč môže spôsobiť pri rezaní do plynových alebo vodných potrubí, elektrických vodičov alebo iných objektov spätný ráz.

<b>Kotúč s plným okrajom</b>	<b>HG11248</b>
Tlačná sila:	14 kg
Pevnosť v ohybe:	7 kg
Max. rýchlosť:	80 m/s (13800 min <sup>-1</sup> )
<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12200 min <sup>-1</sup> )
<b>Hliníkový rezný kotúč</b>	<b>HG11250</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12250 min <sup>-1</sup> )

<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12200 min <sup>-1</sup> )

<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12200 min <sup>-1</sup> )

<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12200 min <sup>-1</sup> )

<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12200 min <sup>-1</sup> )

<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12200 min <sup>-1</sup> )

<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12200 min <sup>-1</sup> )

<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12200 min <sup>-1</sup> )

<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12200 min <sup>-1</sup> )

<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12200 min <sup>-1</sup> )

- Pred uvedením rezných kotúčov do prevádzky skontrolujte, či nie sú poškodené. Nepoužívajte poškodené, nesprávne napnuté, príp. nesprávne nasadené rezné kotúče.
- Rezné kotúče sa nesmú používať po uplynutí dátumu spotreby. Údaje o dátume spotreby nájdete na náradí.


- Výber rezných kotúčov na správne použitie
- Dodržujte bezpečnostné upozornenia na rezných kotúčoch, ako aj obmedzenia použitia a bezpečnostné upozornenia.
- Podľa druhu použitia zvolte vhodný rezný kotúč:

<b>Rezný kotúč</b>	<b>Použitie</b>
Turbo kotúč	<ul style="list-style-type: none"><li>Mokrý rez</li> <li>Suchý rez</li></ul>
Segmentový rezný kotúč	Suché rezanie betónu, škridle, tehál alebo podobného materiálu
Kotúč s plným okrajom	Mokrý rez
Rezný kotúč	Rezanie kovov
Hliníkový rezný kotúč	Rezanie hliníka

## ● Skladovanie rezných kotúčov

- S reznými kotúčmi zaobchádzajte a pripravujte ich opatrne.
- Rezné kotúče skladujte tak, aby neboli vystavené žiadnemu mechanickému poškodeniu ani vplyvom okolia (napr. vlhkosti).

<b>Kotúč s plným okrajom</b>	<b>HG11248</b>
Tlačná sila:	14 kg
Pevnosť v ohybe:	7 kg
Max. rýchlosť:	80 m/s (13800 min <sup>-1</sup> )
<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12200 min <sup>-1</sup> )
<b>Hliníkový rezný kotúč</b>	<b>HG11250</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12250 min <sup>-1</sup> )

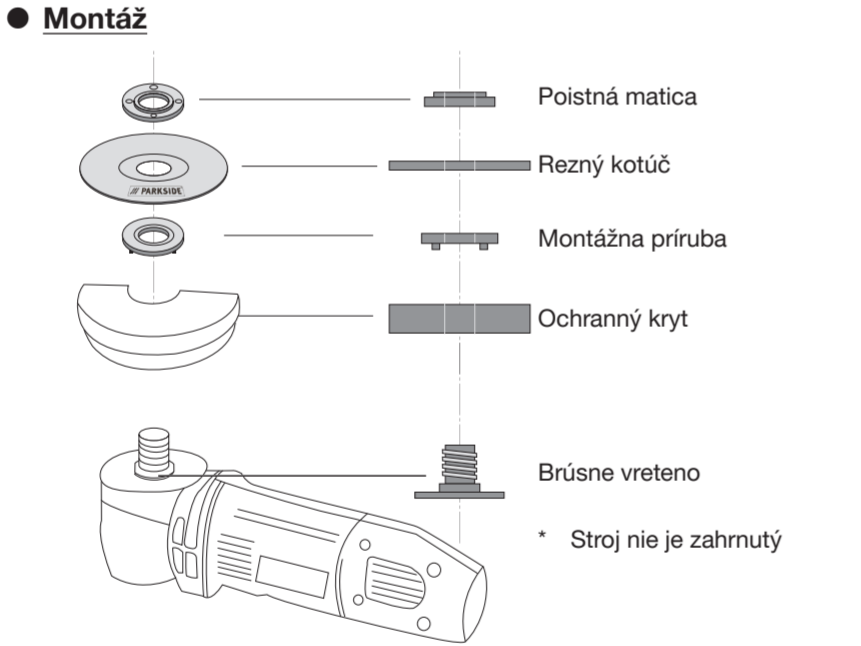

<b>Kotúč s plným okrajom</b>	<b>HG11248</b>
Tlačná sila:	14 kg
Pevnosť v ohybe:	7 kg
Max. rýchlosť:	80 m/s (13 800 min <sup>-1</sup> )
<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12 200 min <sup>-1</sup> )
<b>Hliníkový rezný kotúč</b>	<b>HG11250</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12 250 min <sup>-1</sup> )

<b>Kotúč s plným okrajom</b>	<b>HG11248</b>
Tlačná sila:	14 kg
Pevnosť v ohybe:	7 kg
Max. rýchlosť:	80 m/s (13 800 min <sup>-1</sup> )
<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12 200 min <sup>-1</sup> )
<b>Hliníkový rezný kotúč</b>	<b>HG11250</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12 250 min <sup>-1</sup> )

<b>Kotúč s plným okrajom</b>	<b>HG11248</b>
Tlačná sila:	14 kg
Pevnosť v ohybe:	7 kg
Max. rýchlosť:	80 m/s (13 800 min <sup>-1</sup> )
<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12 200 min <sup>-1</sup> )
<b>Hliníkový rezný kotúč</b>	<b>HG11250</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12 250 min <sup>-1</sup> )

<b>Kotúč s plným okrajom</b>	<b>HG11248</b>
Tlačná sila:	14 kg
Pevnosť v ohybe:	7 kg
Max. rýchlosť:	80 m/s (13 800 min <sup>-1</sup> )
<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12 200 min <sup>-1</sup> )
<b>Hliníkový rezný kotúč</b>	<b>HG11250</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12 250 min <sup>-1</sup> )

<b>Kotúč s plným okrajom</b>	<b>HG11248</b>
Tlačná sila:	14 kg
Pevnosť v ohybe:	7 kg
Max. rýchlosť:	80 m/s (13 800 min <sup>-1</sup> )
<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12 200 min <sup>-1</sup> )
<b>Hliníkový rezný kotúč</b>	<b>HG11250</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12 250 min <sup>-1</sup> )

- Allgemeine Sicherheitshinweise für Trennscheiben
- Trennscheiben sind bruchempfindlich. Äußerste Sorgfalt ist beim Umgang mit Trennscheiben zwingend erforderlich.

	Používajte pouze pro obrábění hliníku		Střešní tašky
	Nepoužívejte pro obrábění oceli		Zdivo
	Nepovoleno pouze pro mokré řezání		Dlaždice
	Nepoužívejte, pokud je poškozený		Beton
	Nepoužívejte, pokud je poškozený		Vytáhněte síťovou zástrčku
	Přečtěte si bezpečnostní pokyny		Není určeno pro hrubování
	Používejte ochranu očí		Pouze pro oddělování
	Používejte ochrannou přílbu		Používejte pouze pro obrábění kovu

## ● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.

O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.

## ● Servis

**Servis Česká republika**  
Tel.: 80000032  
E-Mail: owim@lidl.cz

<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12200 min <sup>-1</sup> )

- Pred uvedením rezných kotúčov do prevádzky
- Rezné kotúče sa musia pred každým uvedením do prevádzky podrobiť bezpečnostnej skúške.
- Nepoužívajte poškodené rezné kotúče.
- Hrdzavé zafarbenie alebo iné známky chemických alebo mechanických zmien na materiáli príslušenstva môžu spôsobiť predčasné opotrebovanie rezných kotúčov.
- Rezné kotúče sa nesmú montovať na stroje, ktorých otáčky sú vyššie než maximálne prípustné otáčky rezných kotúčov.
- Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu elektrického náradia.

## ● Pokyny na napnutie

- Montáž rezných kotúčov sa musí uskutočniť podľa návodu výrobcu stroja.
- Dbajte na to, aby ste rezné kotúče používali len na prístrojoch s vhodným držiakom náradia.
- Po každom napnutí vykonajte krátky skúšobný chod. Neprekráčajte pri tom uvedenú prípustnú pracovnú rýchlosť (otáčky) rezných kotúčov.

## ● Brúsenie rezaním

- Dodržujte používateľské upozornenia od výrobcu elektrického náradia.
- Pred uvedením do prevádzky primontujte na stroj všetko ochranné vybavenie.
- Používanie osobných ochranných prostriedkov podľa typu stroja a využitia, ako napr.: Ochrana očí a tváre, ochrana sluchu, ochranná dýchania, bezpečnostná obuv, ochranné rukavice alebo iný ochranný odev.
- Vykonávajte len také rezacie práce, ktoré sú vhodné na rezný kotúč.
- Pri obrusovaní s ručnou brúskou zaveste rezný kotúč priamo do reznej štrbiny. Ručnú brúsku nenakláňajte.
- Ruční uholvní brúsku pred položením na zem alebo na pracovný stól vypnite a počkajte, kým sa prístroj zastaví.

Datum vypršení platnosti: 02/2028

Datum výroby: 02/2025

	Používajte pouze pro obrábění hliníku		Střešní tašky
	Nepoužívejte pro obrábění oceli		Zdivo
	Nepovoleno pouze pro mokré řezání		Dlaždice
	Nepoužívejte, pokud je poškozený		Beton
	Nepoužívejte, pokud je poškozený		Vytáhněte síťovou zástrčku
	Přečtěte si bezpečnostní pokyny		Není určeno pro hrubování
	Používejte ochranu očí		Pouze pro oddělování
	Používejte ochrannou přílbu		Používejte pouze pro obrábění kovu

<b>Kotúč s plným okrajom</b>	<b>HG11248</b>
Tlačná sila:	14 kg
Pevnosť v ohybe:	7 kg
Max. rýchlosť:	80 m/s (13800 min <sup>-1</sup> )
<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12200 min <sup>-1</sup> )
<b>Hliníkový rezný kotúč</b>	<b>HG11250</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12250 min <sup>-1</sup> )

<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11249</b>
Rozmery:	Ø 125 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Otvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12200 min <sup>-1</sup> )

- Bezpečnostné upozornenia na všetky použitia
- Bezpečnostné upozornenia k rezným kotúčom**
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je špeciálne určené a odporúčané výrobcom pre toto elektrické náradie. Aj keď je príslušenstvo na elektrickom náradí upevnené, nazaručuje to bezpečné použitie.
- Prípustné otáčky nadstavca musia byť aspoň také ako maximálne otáčky uvedené na elektrickom náradí. Príslušenstvo, ktoré sa točí rýchlejšie, ako je prípustné, sa môže rozbiť, uvoľniť sa z elektrického náradia a spôsobiť zranenia.
- Vonkajší priemer a hrúbka nadstavca musia zodpovedať veľkostným údajom na elektrickom náradí. Nesprávne dimenzované nadstavce nemôžu byť primerane chránené ani kontrolované.
- Rezné kotúče sa musia presne sadnúť na navijacie vřeteno na elektrickom náradí. Nadstavce, ktoré nesedia presne na navijacom vřetene na elektrickom náradí, veľmi silno vibrujú a môžu spôsobiť stratu kontroly.
- Nepoužívajte poškodené nadstavce. Pred každým použitím skontrolujte, či na rezných kotúčoch nie sú praskliny alebo či nie sú opotrebované.
- Ak elektrické náradie alebo nadstavce spadne, skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu, prípadne použite nepoškodený nadstavec. Akonáhle nasadíte nadstavec, vy a všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v blízkosti, sa držte mimo úroveň rotujúceho nadstavca.
- Noste osobné ochranné pomôcky. Podľa použitia vždy použite ochranu celej tváre, ochranu očí alebo ochranné okuliare. Ak je to potrebné, noste protiprachovú masku, ochranu sluchu, ochranné rukavice alebo špeciálnu zástenu, ktorá vás ochráni pred odrezanými časticami a časticami materiálov. Ochrannými okuliarmi si chráňte oči pred letiacimi cudzími telesami, ktoré môžu vzniknúť pri rozlietom použití. Protiprachová maska alebo respirátor filtrujú prach vznikajúci počas používania. Ak ste dlho vystavení hlasnému hluku, môžete utrpieť stratu sluchu.

- Dbajte na to, aby každý, kto vstúpi do pracovného priestoru, mal na sebe zodpovedajúce osobné ochranné pomôcky. Uholmy obrobkov alebo odložené kúsky nadstavca môžu odletovať a spôsobiť poranenia aj mimo priameho pracovného priestoru.
- Napájaci kábel sa nesmie nachádzať v blízkosti rotujúceho nadstavca. Ak stratíte kontrolu nad prístrojom, môže sa prezať alebo zachytiť napájací kábel a ruky alebo prsty sa môžu dostať do rotujúceho nadstavca.
- Pred odložením elektrického náradia počkajte, kým sa náradie úplne nezastaví. Otáčajúci sa nadstavec sa môže dostať do kontaktu s odkladacou plochou. Mohli by ste tým stratí kontrolu nad elektrickým náradím a zraníť seba alebo ostatných.
- Ak elektrické náradie musíte preniesť, vypnite ho. Do otáčajúceho sa nadstavca sa vám môže zamotať oblečenie a nadstavec vás môže zraníť.
- Elektrické náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Iskry môžu spôsobiť vznietenie týchto materiálov.

<b>Kotúč s plným okrajom</b>	<b>HG11248</b> </
------------------------------	-------------------

- Schalten Sie das Elektrowerkzeug ab, während Sie es mit sich herumtragen müssen. Ihre Kleidung könnte sich sonst im drehenden Einsatzwerkzeug verfangen und das Einsatzwerkzeug Sie verletzen.
- Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht in der Nähe von brennbaren Materialien. Funken können diese Materialien entzünden.

● **Rückschlag und entsprechende Sicherheitshinweise**


- Ein Rückschlag ist die plötzliche Reaktion eines hakenden oder blockierten drehenden Einsatzwerkzeugs, wie z. B. eine Trennscheibe. Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Befolgen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen um einen Rückschlag zu verhindern:
- Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und verwenden Sie, falls vorhanden, immer den Zusatzgriff Ihres Elektrowerkzeugs, um den Rückschlag besser kontrollieren zu können.
  - **Bringen Sie Ihre Hand nie in die Nähe sich drehender Einsatzwerkzeuge.** Das Einsatzwerkzeug kann sich sonst bei einem Rückschlag über Ihre Hand bewegen.
  - **Meiden Sie mit Ihrem Körper den Bereich, in den das Elektrowerkzeug bei einem Rückschlag bewegt wird.** Der Rückschlag treibt das Elektrowerkzeug in die Richtung entgegengesetzt zur Bewegung der Trennscheibe an der Blockierstelle.
  - **Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Bereich von Ecken, scharfen Kanten usw. Verhindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom Werkstück zurückprallen und verklemmen.** Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei Ecken, scharfen Kanten oder wenn es abbrüllt, sich zu verklemmen. Die Folge davon ist ein Rückschlag oder ein Kontrollverlust.

● **Sicherheitshinweise zum Trennschleifen**

- **Die Schutzhaube muss sicher am Elektrowerkzeug angebracht werden und so eingestellt sein, dass ein Höchstmaß an Sicherheit erreicht wird, d. h., der kleinstmögliche Teil der Trennscheibe zeigt offen zur Person, die das Werkzeug bedient.** Aufgabe der Schutzhaube ist es, die Person, die das Werkzeug bedient, vor Bruchstücken oder vor zufälligem Kontakt mit der Trennscheibe zu schützen.
- Trennscheiben sind zum Materialabtrag mit der Kante der Scheibe bestimmt. Seitliche Kräfteinwirkung auf diese Trennscheiben kann sie zerbrechen.
- **Verwenden Sie immer unbeschädigte Spannflansche in der richtigen Größe und Form für die von Ihnen gewählte Trennscheibe.** Geeignete Flansche stützen die Trennscheibe und verringern so die Gefahr eines Trennscheibenbruchs. Flansche für Trennscheiben können sich von den Flanschen für Schleifscheiben unterscheiden.
- **Vermeiden Sie ein Blockieren der Trennscheiben oder zu hohen Anpressdruck. Führen Sie keine übermäßig tiefen Schnitte aus. Eine Überlastung der Trennscheibe erhöht deren Beanspruchung und die Anfälligkeit zum Verkanten oder Blockieren und damit die Möglichkeit eines Rückschlags oder Bruchs des Einsatzwerkzeugs.**
- **Meiden Sie den Bereich vor und hinter der rotierenden Trennscheibe.** Wenn Sie die Trennscheibe im Werkstück von sich weg bewegen, kann im Fall eines Rückschlags das Elektrowerkzeug mit der sich drehenden Scheibe direkt auf Sie zugeschleudert werden.
- **Schalten Sie das Gerät aus, falls sich die Trennscheibe verklemmt haben sollte oder Sie die Arbeit unterbrechen wollen.** Halten Sie das Gerät ruhig und warten Sie bis zum völligen Stillstand der Scheibe. Versuchen Sie nie, die noch laufende Trennscheiben aus dem Schnitt zu ziehen. Sie könnten sonst einen Rückschlag verursachen.

- **Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht wieder ein, solange es sich im Werkstück befindet.** Die Trennscheibe sollte erst ihre volle Drehzahl erreicht haben, bevor Sie den Schnitt fortsetzen. Die Scheiben könnten andernfalls verhaken, aus dem Werkstück springen oder einen Rückschlag verursachen.
- **Stützen Sie Platten oder große Werkstück ab, um das Risiko eines Rückschlags durch eine eingeklemmte Trennscheibe zu vermindern.** Große Werkzeugstücke können sich unter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das Werkstück muss auf beiden Seiten der Scheibe abgestützt werden und zwar sowohl in der Nähe des Trennschnitts als auch an der Kante.
- **Seien Sie besonders vorsichtig bei „Taschenschnitten“ in bestehende Wände oder andere nicht einsehbare Bereiche.** Die eintauchende Trennscheibe kann beim Schneiden in Gas- oder Wasserleitungen, elektrische Leitungen oder anderen Objekten, einen Rückschlag verursachen.

● **Montage**

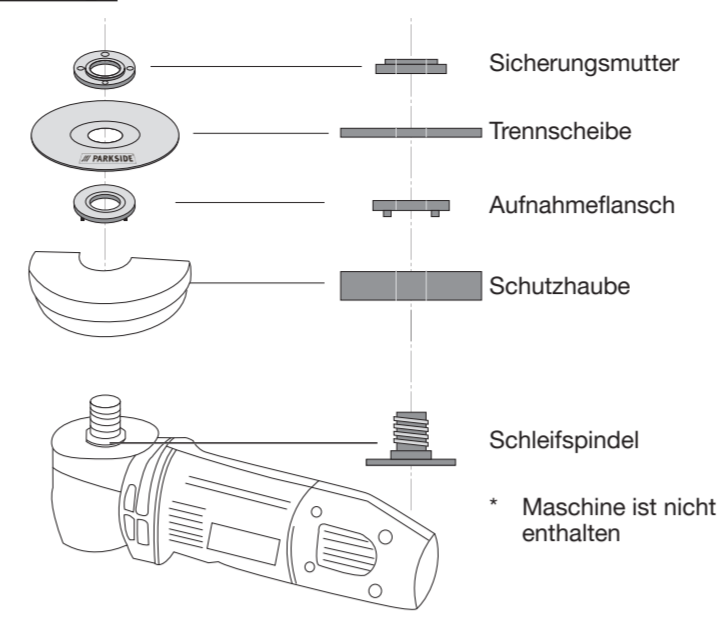

● **Bedeutung von Kennzeichnungen**

Nicht zulässig für Nassschleifen	Gehörschutz benutzen
Nicht zulässig für Seitenschleifen	Handschuhe benutzen
Nur zulässig für Nassschnitt	Staubmaske anlegen
Nicht benutzen, falls beschädigt	Netzstecker ziehen
Sicherheitshinweise lesen	Nicht zum Schruppen
Augenschutz benutzen	Nur zum Trennen
Schutzhelm tragen	Nur für die Bearbeitung von Metall verwenden
Nur für die Bearbeitung von Aluminium verwenden	Dachziegel

Nicht für die Bearbeitung von Stahl verwenden	Mauerwerk
Fliesen	Beton
Marmor	

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● **Service**

- Service Deutschland**  
Tel.: 0800 5435 111  
E-Mail: owim@lidl.de
- Service Österreich**  
Tel.: 0800 292726  
E-Mail: owim@lidl.at
- Service Schweiz**  
Tel.: 0800 562153  
E-Mail: owim@lidl.ch

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

Verfallsdatum: 02/2028  
Herstellungsdatum: 02/2025



DE/AT/CH



PDF ONLINE  
parkside-diy.com

IAN 472059\_2407  
**OWIM GmbH & Co. KG**  
Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY  
Modell No.: HG11248/  
HG11249/  
HG11250  
Version: 02/2025

