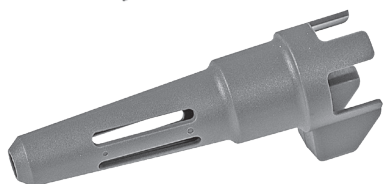


/// PARKSIDE®



PDF ONLINE
parkside-diy.com



FER À SOUDER 3 EN 1 AVEC ACCESSOIRES

WWS-GLK9-Y02

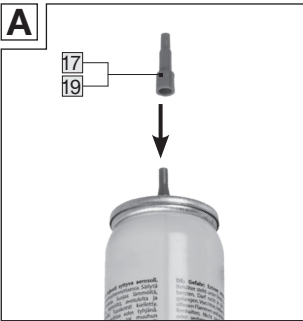
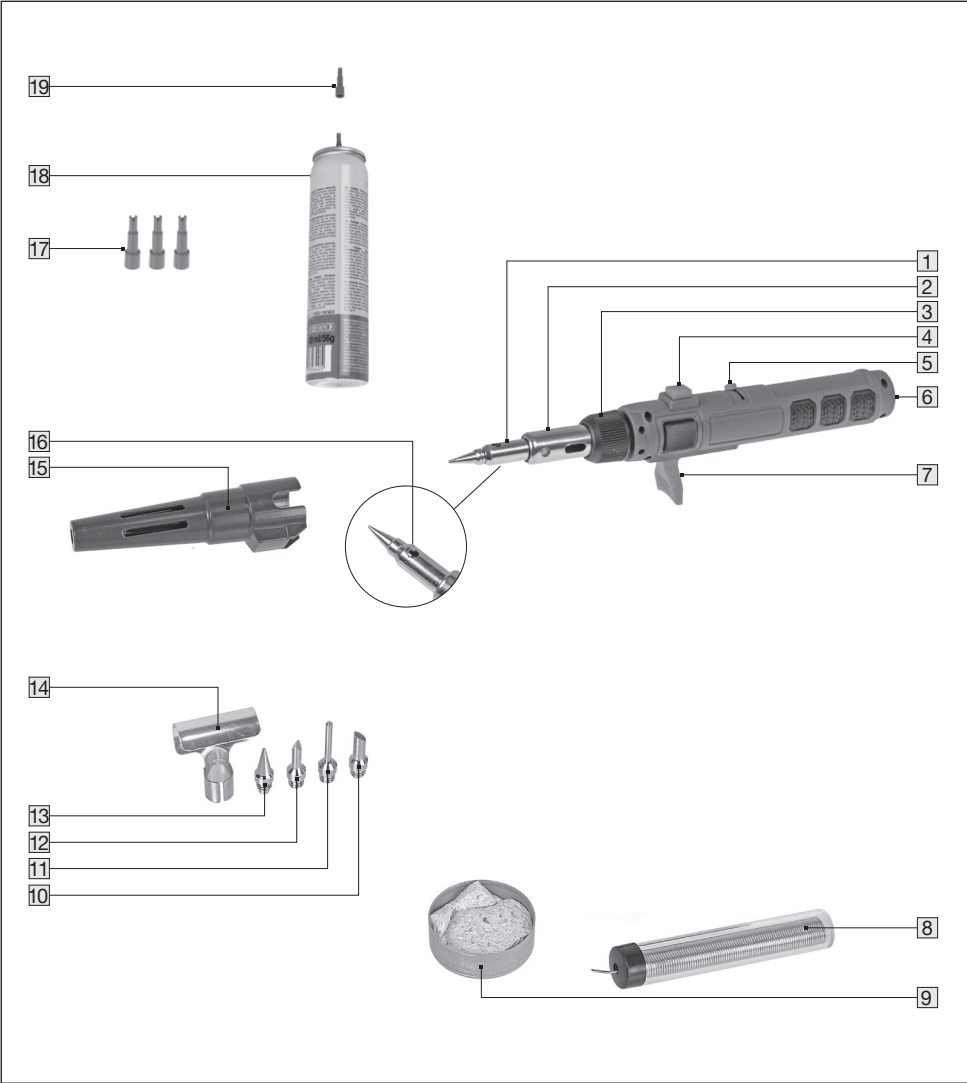
(FR)

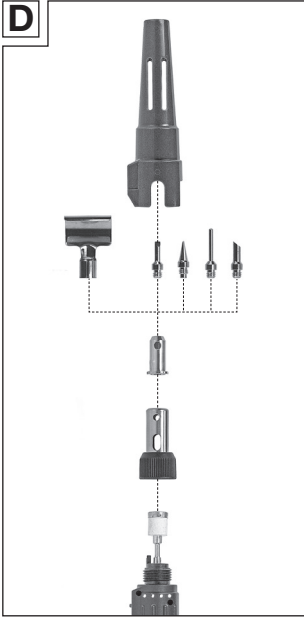
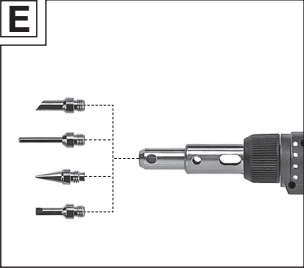
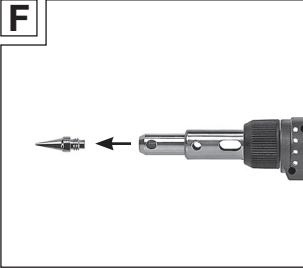
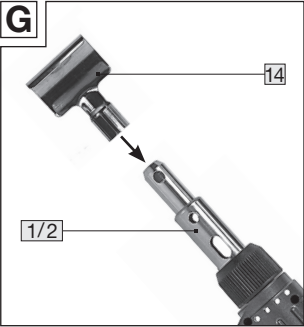
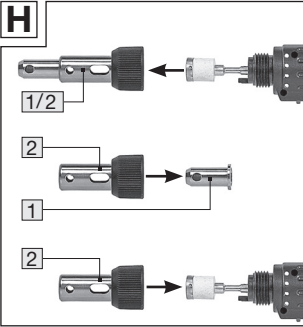
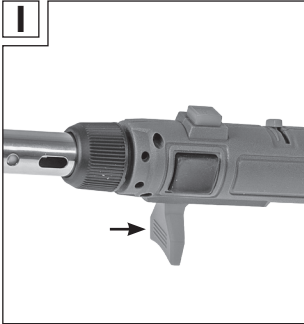
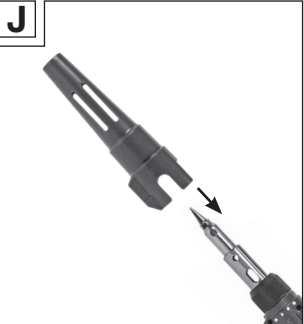
FER À SOUDER 3 EN 1 AVEC ACCESSOIRES

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

IAN 465633_2404

(FR)



D**E****F****G****H****I****J**










Sommaire

Symboles utilisés.....	05
Introduction	05
Consignes de sécurité	06
Utilisation conforme.....	08
Informations techniques	08
Étendue de la livraison.....	08
Désignation des pièces.....	09
Caractéristiques techniques.....	09
Avant la mise en service	10
Vérifier le fer à souder à gaz et la livraison.....	10
Remplissage du réservoir de gaz (fig. A-C).....	10
Mise en service / Utilisation	11
Montage des embouts (fig. D).....	11
Utilisation comme fer de soudage (fig. E).....	11
Utilisation comme pistolet à air chaud (fig. F).....	12
Utilisation comme chalumeau de soudage (fig. H).....	12
Allumer et éteindre la flamme.....	13
Pose en toute sécurité (fig. I).....	14
Capuchon de protection (fig. J).....	14
Conditions de stockage.....	14
Entretien et nettoyage.....	14
Dépannage	15
Recyclage	16
Éliminer l'emballage, le papier et les imprimés.....	16
Élimination du produit.....	16
Consignes d'élimination de la cartouche de recharge de gaz.....	16
Garantie	16
Maintenance	19

Important :

Lisez attentivement la notice d'utilisation pour vous familiariser avec l'appareil avant de l'utiliser. Veuillez conserver soigneusement le présent document pour une consultation ultérieure. En cas de changement de propriétaire, la notice d'utilisation doit également être transmise.

Symboles utilisés

	Respecter les consignes de sécurité !
	Lire la notice d'utilisation
	Porter des lunettes de protection
	Danger : aérosol extrêmement inflammable
	Éliminer le produit et les emballages dans le respect de l'environnement
	Effectuez le processus de remplissage en une seule courte impulsion de remplissage.
	L'emballage est en papier et peut être jeté dans la poubelle à papier.
	Le symbole « GS » signifie sécurité testée (« Geprüfte Sicherheit »). Les produits identifiés par ce symbole répondent aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG)
	Attention, surfaces brûlantes.

Introduction

Toutes nos félicitations pour l'acquisition de votre nouvel appareil. Vous avez fait le choix d'un produit de grande qualité. La notice d'utilisation fait partie intégrante de ce produit. Il contient des informations importantes pour la sécurité, l'emploi et la mise au rebut. Familiarisez-vous avec toutes les instructions d'utilisation et de sécurité avant d'utiliser le produit. Important : Lisez attentivement la notice d'utilisation pour vous familiariser avec l'appareil avant de le remplir de gaz. Conservez la notice d'utilisation pour pouvoir la relire à tout moment. N'utilisez le produit que comme cela est décrit et uniquement pour la plage d'utilisation indiquée. Remettez l'ensemble de la documentation du produit en cas de transmission de celui-ci à des tiers.

Consignes de sécurité



- **AVERTISSEMENT !** Conserver le fer à souder à gaz hors de portée des enfants.
- **Portez une protection oculaire afin d'éviter les risques de blessures aux yeux.**
- **Contient du gaz inflammable sous pression.** Veillez à ne pas chauffer le réservoir de gaz rechargeable. Le fer à gaz ne doit jamais être exposé à une chaleur supérieure à 50 °C / 120 °F ou à un rayonnement solaire intensif prolongé. Il existe sinon un risque d'explosion.
- **N'utilisez jamais un appareil dont des pièces sont endommagées.**
- **Ne pas effectuer de modifications sur le fer à gaz ! Le montage réalisé en usine ainsi que les réglages effectués par l'usine ne doivent pas être modifiés. N'utilisez que les pièces de rechange indiquées par le fabricant.** Il peut être dangereux de modifier le réglage ou le montage du fer à gaz à gaz, de démonter certaines pièces ou d'utiliser d'autres pièces que celles recommandées.
- **AVERTISSEMENT ! Danger dû à un embrasement en cas de remplissage incorrect et/ou excessif du réservoir de gaz. Lisez les instructions de remplissage avant de remplir le réservoir de gaz et suivez exactement la procédure décrite.**
- **Ne pas percer l'appareil, l'ouvrir ou l'exposer l'appareil au feu.** Il existe sinon un risque d'explosion.
- **Évitez de faire tomber le fer à gaz sur le sol,** au risque sinon d'endommager l'appareil - N'utilisez pas de fer à gaz présentant des dommages.
- **N'utilisez pas d'appareil qui n'est pas étanche, qui est nuisible ou qui ne fonctionne pas de manière ordinaire.**
- **Si du gaz s'échappe du fer à gaz (odeur de gaz), mettez-le immédiatement dehors, dans un endroit bien aéré et sans source d'allumage, afin de rechercher la fuite et d'y remédier. Ne vérifiez l'étanchéité de votre fer à souder à gaz qu'en plein air. Ne recherchez jamais une fuite à l'aide une flamme, utilisez plutôt une solution de savon !** Il existe un risque d'incendie ou d'explosion en cas de fuite. En cas de points de fuite, contactez le vendeur ou le fabricant. Faites effectuer les réparations uniquement par un revendeur spécialisé agréé ou par le fabricant.
- **Travaillez dans un environnement protégé du feu et bien aéré ou alors en plein air.** Il existe sinon un risque d'incendie, d'explosion ou

d'asphyxie.

- **Toujours utiliser un support résistant à la chaleur et au feu.**
- **Une chaleur extrême se produit au-dessus de l'appareil. Faites particulièrement attention aux brûlures ou aux risques d'incendie.**
- **Lors de l'installation de l'accessoire à air chaud, assurez-vous que l'ouverture de sortie latérale (16) est orientée vers le haut.** Sinon, la table de travail ou la pièce à usiner peuvent être endommagées par la chaleur qui s'échappe.
- **N'utiliser l'appareil que sur un lieu de travail propre et à l'écart des matériaux combustibles, des murs ou des plafonds, ou des matériaux gras. Le fer à souder à gaz ne doit jamais être utilisé dans un environnement contenant des vapeurs inflammables, des liquides risquant de prendre feu ou des matériaux explosifs.** Il existe sinon un risque d'incendie ou d'explosion.
- **AVERTISSEMENT : N'allumez pas le fer à souder à gaz à proximité de votre visage, de vos mains, de vos vêtements ou de matériaux inflammables et ne dirigez pas la flamme vers des personnes.** Il existe sinon un risque de brûlure. Gardez une distance latérale de sécurité vis à vis de tout objet de 0,5 m au minimum et de 1 m vis à vis des objets situés au dessus de l'appareil.
- **Les sorties d'air de l'embout de soudage émettent de l'air chaud. Veillez à ce que le fer à souder à gaz soit toujours placé sur le support de rangement intégré, même pendant les courtes pauses de travail, afin d'éviter que la surface de la table ou d'autres objets ne s'enflamment. Ne dirigez pas les sorties d'air vers les yeux, le visage ou d'autres personnes.** Il existe sinon un risque de brûlure.
- **Ne pas inhaler les vapeurs de brasage/soudage, celles-ci pouvant être nocives.**
- **Tenez compte du fait que la flamme peut être en réalité plus longue qu'elle ne le semble.** Dans certaines conditions de luminosité, la flamme risque d'être à peine visible - Risque de brûlure !
- **La buse du brûleur, les pointes et la sortie d'air chaud deviennent très chauds pendant le fonctionnement et restent très chauds immédiatement après l'extinction de la flamme.** Veillez à vous protéger contre toute brûlure par inadvertance. Ne touchez pas les pointes brûlantes !
- **S'assurer après l'utilisation que la flamme soit complètement éteinte et attendre que le fer à souder à gaz ait entièrement refroidi avant de le remiser.** Il existe sinon un risque d'incendie.

Utilisation conforme

Ce kit de fer à souder à gaz est adapté pour le soudage tendre des câbles électriques et des circuits imprimés, pour retirer ou sécher les peintures et vernis, ou pour donner des formes à des éléments en plastique.

Par ailleurs, le fer à gaz est adapté pour le plissage des films plastiques et pour ramollir et retirer les colles.

Ce fer à souder à gaz ne doit être utilisé que dans le cadre de l'utilisation conforme indiquée. Toute autre utilisation sera considérée comme non conforme ! C'est à l'utilisateur/l'opérateur qu'incombe la responsabilité en cas de dommages ou de blessures en tous genres découlant d'une utilisation non conforme.

Seuls les accessoires adaptés pour le fer à souder à gaz doivent être utilisés. Le respect des consignes de sécurité, des instructions de montage et d'utilisation mentionnées dans la notice d'utilisation font partie intégrante de l'utilisation conforme.

Le personnel chargé de manipuler le fer à gaz et d'effectuer des opérations de maintenance doit s'être familiarisé avec l'appareil et avoir été instruit des dangers possibles qui en émanent. La réglementation en vigueur relative à la prévention des accidents doit en outre être strictement respectée.

Toute autre réglementation générale relevant de la médecine du travail et de la sécurité doit également être respectée. Les modifications apportées au kit d'accessoires excluent la responsabilité du fabricant pour les dommages qui en découlent.

Le fer à gaz n'a pas été conçu pour un usage professionnel, artisanal ou industriel mais pour l'utilisateur privé dans le domaine du loisir et du DIY (bricolage).


Toutes les autres utilisations sont exclues expressément et sont considérées comme utilisation non conforme.

Informations techniques

Étendue de la livraison

- Fer à souder à gaz
- Capuchon de protection
- 4 pannes à souder (1x prémontée)
- Déflecteur air chaud
- Éponge de nettoyage
- Métal d'apport
- Cartouche de recharge de gaz Parkside 100 Propane / Butane Mix
- 1 adaptateur de recharge (avec cartouche de recharge de gaz fournie)
- 3 adaptateurs de recharge de réserve

Désignation des pièces

- | | |
|---|---|
| 1 Embout air chaud / de soudage | 11 Panne à souder, longiforme |
| 2 Embout de brûleur | 12 Panne à souder, forme burin |
| 3 Écrou moleté | 13 Panne à souder |
| 4 Commutateur de marche continu | 14 Déflecteur air chaud |
| 5 Régulateur de flamme (réglable en continu - plus petite flamme  plus grand flamme) | 15 Capuchon de protection |
| 6 Valve de remplissage | 16 Ouverture de sortie |
| 7 Allumeur / support | 17 Adaptateur de recharge (avec cartouche de recharge de gaz fournie) |
| 8 Métal d'apport | 18 - Cartouche de recharge de gaz Parkside 100 Propane / Butane Mix |
| 9 Éponge de nettoyage | 19 Adaptateur de recharge de réserve |
| 10 Panne à souder, forme arrondie | |

Caractéristiques techniques

Distributeur : Walter Werkzeuge Salzburg GmbH, Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Autriche

Désignation de l'appareil : Fer à souder à gaz mod. N° WWS-GLK9-Y02

Le fer à souder à gaz n'est pas rempli.

Catégorie d'appareil / Type de gaz :	Pression directe Butane ; pression directe mélange butane-propane (teneur en propane : max. 25%)
	Cet appareil ne peut être utilisé qu'avec la cartouche de recharge de gaz Parkside 100 Propane / Butane Mix ou avec des cartouches de recharge de gaz équivalentes étiquetées « Butane » ou « mélange butane-propane ». Il peut être dangereux d'essayer d'utiliser d'autres types de cartouches de recharge de gaz.
Température maximale de la flamme :	Lampe à souder 1 300°C Air chaud 600°C Fer à souder 450°C
Utilisation :	n'utiliser qu'en plein air ou dans des locaux bien aérés. Respectez les exigences nationales en matière d'alimentation en air de combustion.
Consommation de combustible :	env. 6,9 g/h

Avant la mise en service

Vérifier le fer à souder à gaz et la livraison

- Retirez le fer à souder à gaz et tous les accessoires de leur emballage.
- Vérifiez que la livraison est complète (voir le chapitre « Volume de livraison » & Désignation des pièces »).
- Vérifiez que le fer à souder à gaz ou les accessoires ne sont pas endommagés.
- En cas de dommage ou de pièces manquantes, n'utilisez pas le fer à souder à gaz. Contactez le fabricant en appelant le centre de SAV.

Remplissage du réservoir de gaz (fig. A-C)



ATTENTION ! Risque d'incendie, de brûlure et/ou d'explosion !

- Remplissez le réservoir de gaz dans un endroit bien ventilé, de préférence à l'extérieur, à l'écart de toutes les sources d'inflammation possibles telles que les flammes nues, les veilleuses, les appareils de cuisson électriques et à une distance sûre des autres personnes.
- Éteignez le fer à souder à gaz, assurez-vous que la flamme est éteinte et ne remplissez pas le réservoir de gaz avant que le fer à souder à gaz ait complètement refroidi.
- Ne fumez pas lorsque vous remplissez le réservoir de gaz ou lorsque vous utilisez le fer à souder à gaz.



ATTENTION ! Danger dû à un embrasement en cas de remplissage incorrect et/ou excessif du réservoir de gaz.

- Suivez exactement la procédure décrite ci-dessous.

Le meilleur rendement est obtenu en utilisant le mélange Parkside 100 Propane / Butane Mix. Il est possible d'utiliser alternativement du gaz à briquet traditionnel (butane) également. L'utilisation de récipients non recommandés peut s'avérer dangereuse. Assurez-vous de placer l'adaptateur de recharge fourni avec la cartouche de recharge de gaz sur la buse de la cartouche de recharge de gaz.

1. Si nécessaire, videz le réservoir de gaz en allumant le fer à souder à gaz et en brûlant tout gaz résiduel.
2. Laissez le fer à souder à gaz refroidir complètement.
3. Placez l'adaptateur de recharge à fentes latérales (17) fourni avec la cartouche de recharge de gaz sur la buse de la cartouche de recharge de gaz (18). Les adaptateurs de recharge de réserve (19) fournis et les adaptateurs de recharge fournis avec la cartouche de recharge de gaz sont équivalents.
4. Placez la buse de la cartouche de recharge de gaz sur la valve de recharge (6) du fer à souder à gaz et enfoncez-la. Effectuez le processus de remplissage en **une courte impulsion de remplissage (1 seconde maximum)** et arrêtez le processus dès que le gaz sort de la buse.
5. Retirez immédiatement la buse de la cartouche de recharge de gaz de la valve de recharge du chalumeau dès que le gaz commence à déborder. Un sur-remplissage du réservoir de gaz génère une flamme impropre.
6. Avant le premier allumage après chaque remplissage, attendez au moins cinq minutes pour permettre au gaz de se stabiliser.
7. Comme pour tous les outils à gaz, soyez prudent lorsque vous utilisez le fer à souder à gaz.



Mise en service / Utilisation

Montage des embouts (fig. D)



ATTENTION : Les pièces accessibles peuvent être très chaudes. Tenir les enfants en bas âge à l'écart de l'appareil.

La livraison du kit fer à souder à gaz comprend un embout à air chaud (1), un embout de soudage (2), quatre pannes à souder (10-13) ainsi qu'un déflecteur à air chaud (14). Afin de monter les différents embouts, procédez comme décrit sur les pages ci-après.

Utilisation comme fer de soudage (fig. E)

Le fer à souder à gaz est équipé en usine de l'embout de chalumeau de soudage, de l'embout à air chaud / de soudage (1) ainsi que d'une panne (13) et peut être utilisé comme fer de soudage.



ATTENTION ! Risque de brûlure ! Laissez complètement refroidir le fer à gaz avant de remplacer les accessoires.

- La livraison de l'appareil comprend 4 pannes.
- Choisissez la panne cuivre de fer à souder à gaz appropriée et vissez la bien dans l'alésage à pas à droite prévu dans l'ouverture de l'embout à air chaud. Il convient le cas échéant de retirer la panne à souder prémontée.

Utilisation comme pistolet à air chaud (fig. F)

Le pistolet à air chaud est idéal pour retirer ou sécher les peintures et vernis, ou pour donner des formes à des éléments en plastique. Par ailleurs, le pistolet à air chaud est adapté pour le plissage des films plastiques et pour ramollir et retirer les colles.



ATTENTION ! Risque de brûlure ! Laissez complètement refroidir le fer à gaz avant de remplacer les accessoires.

- Retirez la panne (10-13) de l'embout à air chaud / de soudage (1).
- Le fer à souder à gaz peut maintenant être utilisé comme pistolet à air chaud.

Défecteur air chaud (fig. G)

Le déflecteur à air chaud peut être utilisé avec l'embout à air chaud. Ceci est pratique p. ex. pour rétracter des câbles.



ATTENTION ! Risque de brûlure ! Ne touchez jamais le déflecteur à air chaud. Laissez complètement refroidir le fer à gaz avant de remplacer les accessoires.

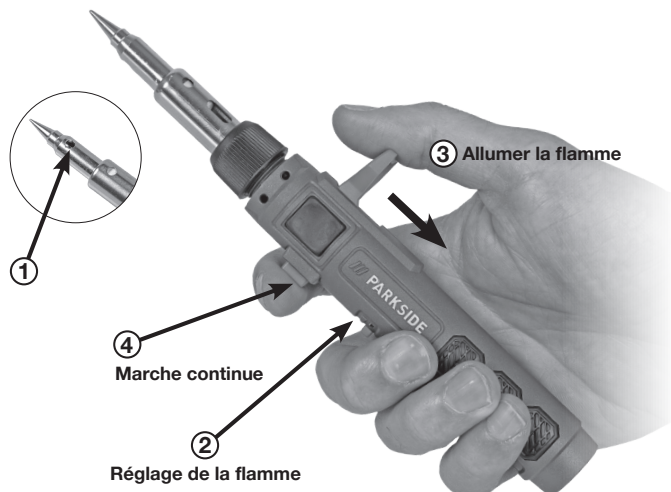
- Poussez fermement le déflecteur à air chaud (14) sur l'embout à air chaud. Le déflecteur à air chaud monté peut être maintenant tourné si nécessaire.

Utilisation comme chalumeau de soudage (fig. H)

Montage

- Desserrez l'écrou moleté (3).
- Retirez l'embout à air chaud / de soudage (1) de l'embout de soudage (2).
- Fixez l'embout de soudage à l'aide de l'écrou moleté sur l'appareil.
- L'appareil peut maintenant être utilisé comme chalumeau de soudage.

Allumer et éteindre la flamme



1. Ouverture de sortie (16)

- s'applique uniquement à l'utilisation comme pistolet à air chaud ou fer à souder à gaz : avant de commencer le travail, vérifiez si l'ouverture de sortie latérale de l'embout d'air chaud (16) est dirigée vers le haut (= à l'écart du support). Ajustez la position du déflecteur d'air chaud si nécessaire.

2. Poussez le bouton de régulateur de flamme (5) vers la position maximale




3. Utilisation périodique

- Tirez sur le bouton d'allumage / support (7) pour allumer la flamme.
- Relâchez le bouton d'allumage / support pour éteindre la flamme.

4. Fonctionnement permanent

- Tirez sur le bouton d'allumage / support pour allumer la flamme.
- Poussez le commutateur de marche continue (4) pour verrouiller le bouton d'allumage / support en position.
- Tirez sur le bouton d'allumage / support de nouveau à nouveau et lâchez-le immédiatement pour déverrouiller le commutateur de marche continue et éteindre la flamme.

5. Régulation de la flamme

- Le piston est équipé d'un régulateur de flamme (5). Le régulateur de flamme est marqué avec le symbole .
- Faites glisser la commande de la flamme vers la gauche pour le réglage le plus bas et vers la droite pour le réglage le plus haut.
- Faites glisser le régulateur de flamme sur la position la plus élevée avant d'allumer le brûleur.

Si le fer à gaz est froid ou qu'il vient juste d'être rechargé, il est possible que la flamme produite soit irrégulière ou alors que le gaz s'échappe à l'état liquide. Ceci est normal et ne révèle aucune défaillance. La flamme se stabilise une fois que l'appareil s'est réchauffé (env. 1 - 2 minutes).

Pose en toute sécurité (fig. I)



ATTENTION ! Risque d'incendie ! Ne jamais déposer le fer à souder à gaz lorsque la flamme est allumée.

Un support pour un rangement sûr est intégré dans le commutateur d'allumage / support (7). Posez l'appareil exclusivement sur son support.

Capuchon de protection (fig. J)

Un capuchon de protection (15) est compris dans la livraison. Utilisez-le pour un stockage sécurisé de l'appareil chaud et pour le protéger des dommages mécaniques.



ATTENTION ! Risque d'incendie ! Ne jamais mettre le capuchon de protection lorsque la flamme est allumée.
ATTENTION ! Risque de brûlure ! Pendant le fonctionnement normal, les embouts métalliques deviennent extrêmement chauds.

- Poussez le capuchon de protection sur l'écrou moleté (3).

Conditions de stockage

- Lorsqu'il n'est pas utilisé, conserver l'appareil dans un endroit sécurisé, frais, sec et bien aéré et hors de portée des enfants.
- Conservez l'appareil autant que possible dans le coffret de rangement prévu à cet effet. Laissez-le cependant complètement refroidir avant de le remettre.

Entretien et nettoyage



Attention ! Laissez complètement refroidir le fer à gaz avant de procéder aux travaux de nettoyage ou d'entretien. Afin d'éviter tout dommages n'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, de brosses métalliques ou d'objets coupants tels que des couteaux ou autres.

- Le fer à souder à gaz est en grande partie exempt de maintenance. Cependant, la panne s'use après un certain temps et doit être remplacée

comme décrit dans le chapitre "Montage des embouts".

- Utilisez uniquement les pièces de rechange / accessoires fournis par le fabricant.
- Faites effectuer les réparations uniquement par un revendeur spécialisé agréé ou par le fabricant. Vous trouverez plus d'informations dans le chapitre "Garantie".
- Nettoyez le fer à souder à gaz en cas de besoin à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humide. Faites attention ici à ce que l'humidité ne pénètre pas à l'intérieur.
- Nettoyez les pannes (10-13) à l'aide de l'éponge de nettoyage fournie (9).

Dépannage

Problème	Cause possible	Dépannage
Le fer à souder à gaz ne s'allume pas.	Le réservoir de gaz est vide.	Remplissez le réservoir de gaz conformément aux instructions de remplissage du réservoir de gaz.
	La hauteur de flamme n'est pas suffisante.	Poussez le régulateur de flamme (5) pour le réglage de la hauteur de flamme en position plus haute.
Le métal d'apport de brasage (8) ne fond pas correctement sur la panne (10-13).	Le réservoir de gaz est vide.	Remplissez le réservoir de gaz conformément aux instructions de remplissage du réservoir de gaz.
	La hauteur de flamme n'est pas suffisante	Poussez le régulateur de flamme (5) pour le réglage de la hauteur de flamme en position plus haute.
La panne (10-13) n'est pas chaude.	La pointe à souder n'a pas préchauffé assez longtemps.	Certaines pointes à souder ont besoin de plus de temps pour devenir chaudes. Veuillez patienter
La flamme n'est pas visible.	La flamme elle-même n'est visible que dans la position de combustion.	Voir le chapitre « Utilisation comme chalumeau de soudage »

Recyclage

Éliminer l'emballage, le papier et les imprimés



Éliminez les emballages, le papier et les imprimés en respectant le type de matériau et les réglementations locales en vigueur dans votre région.

Élimination du produit



Le fer à souder à gaz ne peut être éliminé lorsqu'il est vide. Les appareils usagés doivent être déposés dans un lieu de collecte pour y être recyclés. Ne les éliminez pas avec les ordures ménagères. Pour des informations supplémentaires, adressez-vous aux autorités compétentes. Jetez les emballages selon le type de matériau et conformément aux prescriptions locales applicables dans votre zone.

Consignes d'élimination de la cartouche de recharge de gaz

Ne pas éliminer celles-ci avec les ordures ménagères. Des informations supplémentaires sont à disposition auprès des autorités compétentes.

Le conteneur est sous pression : ne pas percer ou jeter au feu, même après usage. Même après utilisation, n'essayez pas d'ouvrir par la force ni de brûler.

Garantie

Garantie de la société Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est couvert par une garantie de 3 ans à compter de la date d'achat.

En cas de défauts du produit, des droits légaux vous sont conférés vis-à-vis du vendeur. Ces droits légaux ne sont pas limités en raison de notre garantie présentée ci-après.

Conditions de garantie

La garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original en lieu sûr. Ce document est nécessaire comme justificatif de l'achat. Si pendant un délai de trois ans à compter de la date d'achat de ce produit, un défaut de

matériau ou de fabrication survient, nous réparerons ou remplacerons, à notre choix, gratuitement le produit. Cette garantie implique que l'appareil défectueux et le justificatif de l'achat (ticket de caisse) soient présentés dans le délai de trois ans, accompagnés de la description succincte du défaut et de la date de sa survenance. Si le défaut est couvert par notre garantie, vous recevez en retour le produit réparé ou un nouveau produit. Une nouvelle période de garantie de débute pas avec la réparation ou le remplacement du produit.

Période de garantie et droits légaux de réclamations

La période de garantie ne sera pas prolongée à la suite d'un recours en garantie. Ceci est également valable pour les pièces remplacées et réparées. Tout endommagement et vice éventuellement décelé au moment de l'achat devra être signalé immédiatement après le déballage. Toute réparation effectuée après la période de garantie fera l'objet d'une facturation.

Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué soigneusement selon des directives de qualité strictes et scrupuleusement contrôlé avant la livraison. La garantie s'applique aux vices de matériau ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les éléments du produit soumis à une usure normale et par conséquent aux pièces pouvant être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des pièces fragiles, par ex. commutateur, accumulateurs ou fabriquées en verre.

La présente garantie devient caduque si le produit a été endommagé, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Pour une utilisation conforme du produit, respecter précisément toutes les instructions indiquées dans la notice d'utilisation. Les emplois et opérations déconseillés ou contre-indiqués dans la notice d'utilisation, doivent être absolument évités.

L'appareil est uniquement destiné pour un usage privé et n'est pas adapté à un usage professionnel. En cas de manipulation abusive et inappropriée, d'utilisation de la force ou d'interventions qui n'ont pas été effectuées par notre centre de réparation agréé, la garantie devient caduque.

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit. Prise en charge sous garantie

Pour garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez vous conformer SVP aux instructions ci-après :

- Veuillez toujours avoir à disposition votre ticket de caisse ainsi que la référence de l'article (par ex. IAN 12345) attestant de votre achat et à présenter sur demande.
- La référence de l'article se trouve sur la plaquette signalétique, estampée sur la première page de votre notice d'utilisation (en bas à gauche) ou sur un autocollant au verso ou sur la partie inférieure.
- En cas de dysfonctionnement ou de survenance d'un autre défaut, veuillez

d'abord contacter par téléphone ou par email le département après-vente indiqué ci-après.

- Vous pouvez renvoyer un produit défectueux en joignant le justificatif de l'achat (ticket de caisse) et en indiquant la panne et quand celle-ci est survenue, sans frais de port pour vous à l'adresse du SAV qui vous a été communiquée.

Vous pouvez télécharger sur le site www.lidl-service.com la présente notice d'utilisation ainsi que de nombreuses autres, des vidéos des produits et des logiciels.

Maintenance

FR

ROTHENBERGER Benelux

E-Mail : service-fr@walteronline.com

Tél.: 0032 3 871 99 94

IAN 465633_2404

Fournisseur

Veuillez noter SVP que l'adresse ci-après n'est pas l'adresse du SAV. Veuillez d'abord contacter le SAV mentionné ci-dessus.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Autriche

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Date des informations :
09/2024

IAN 465633_2404