

/// PARKSIDE®



SUPPORTO PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE



PWS B1
WWS-WSST125-YY01







IT
**SUPPORTO PER
SMERIGLIATRICE ANGOLARE**
Manuale d'uso originale







IAN 496301_2504

IT

A

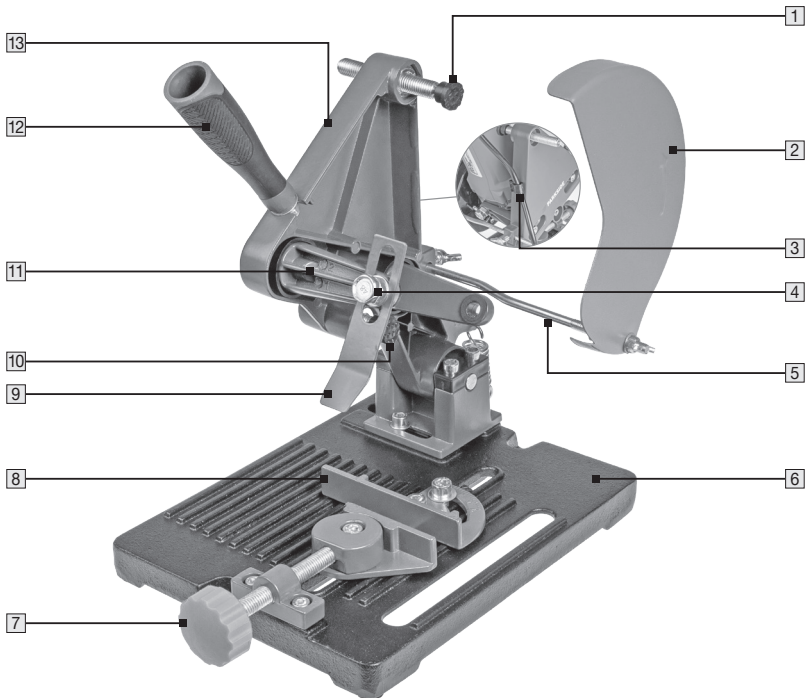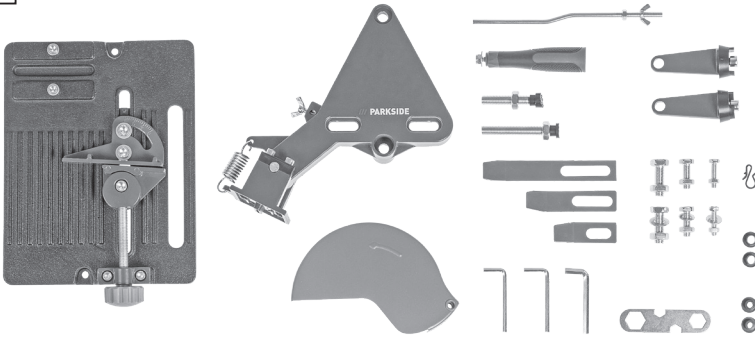

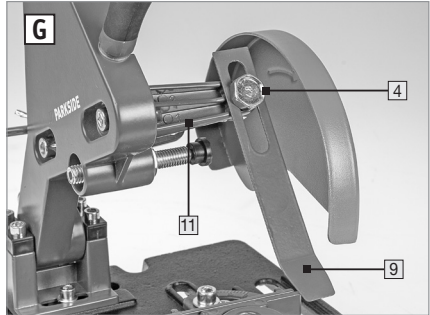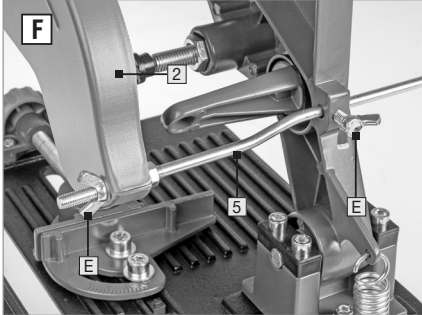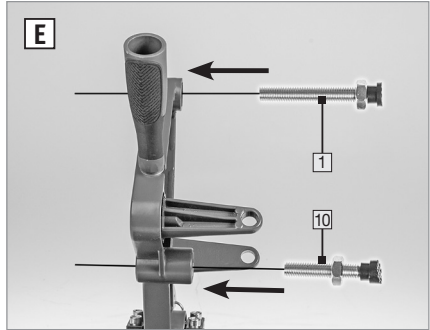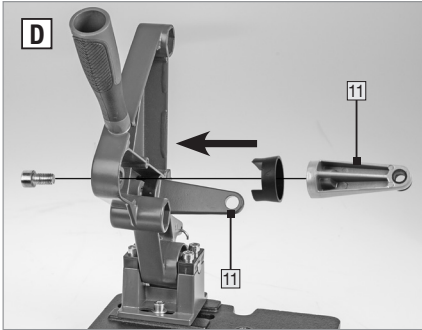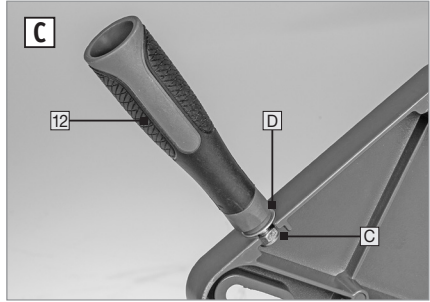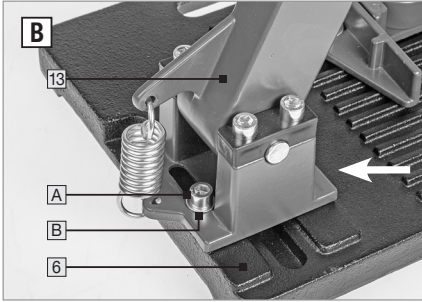

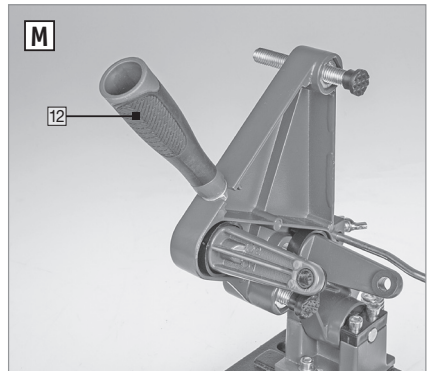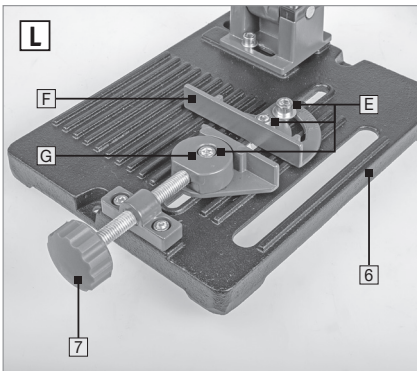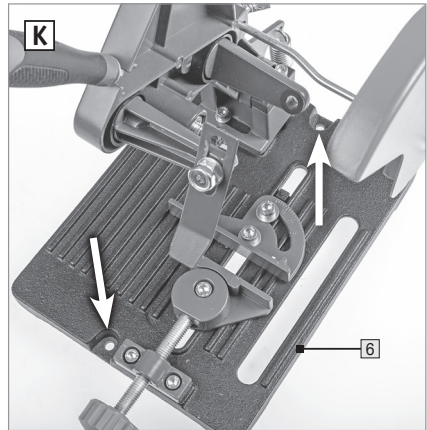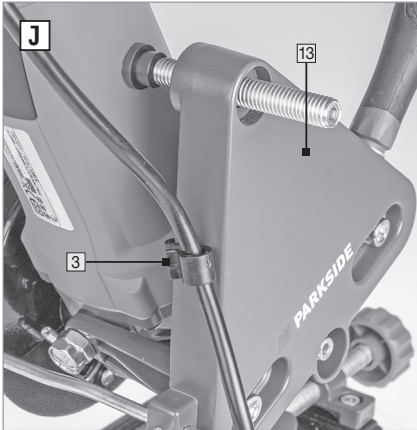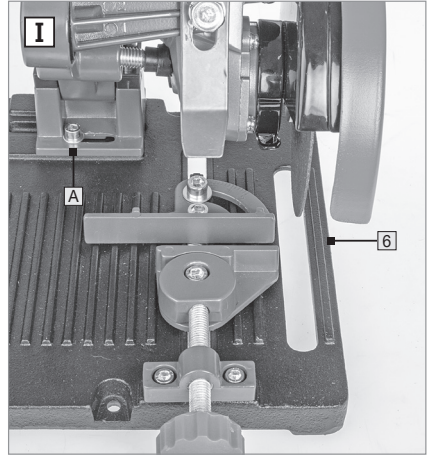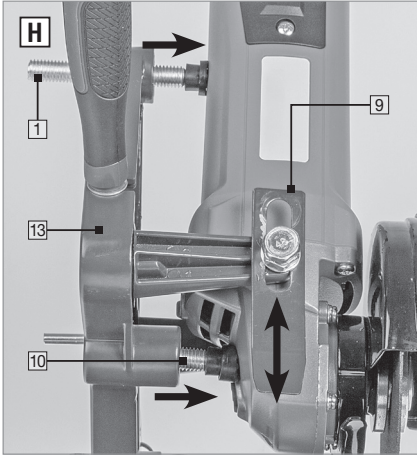

Indice

1. Introduzione	06
Simboli utilizzati	06
Oggetto della fornitura (Fig. A)	07
Denominazione dei componenti	07
2. Specifiche tecniche	07
3. Sicurezza	07
Uso conforme previsto	07
Avvertenze per la sicurezza	08
Avvertenze per la sicurezza relative alle troncatrici a mola	08
4. Prima dell'uso	11
Controllo del prodotto e della dotazione di fornitura	11
Montaggio (Fig. B – K)	11
5. Uso	13
Dispositivo di bloccaggio (Fig. L)	13
Troncatura (Fig. M)	13
6. Manutenzione, pulizia, stoccaggio e trasporto	13
Manutenzione	13
Pulizia	14
Stoccaggio	14
Trasporto	14
7. Riciclaggio	14
Smaltimento di imballaggi, carta e materiale di stampa	14
Smaltimento del prodotto	14
8. Eliminazione dei guasti	14
9. Dichiarazione di conformità	14

1. Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo apparecchio, con il quale avete scelto un prodotto d'alta qualità. Le istruzioni per l'uso sono parte integrante del presente supporto per smerigliatrice angolare (di seguito denominato semplicemente "supporto per troncatura" o "prodotto"). Contengono avvertenze importanti per la sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di usare il prodotto acquisite dimestichezza con tutte le indicazioni per l'uso e le avvertenze per la sicurezza. Usate il prodotto solo come descritto e per i settori di impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terzi, consegnate assieme anche tutta la documentazione.

Simboli utilizzati

I seguenti simboli e parole chiave di segnalazione vengono usati nelle presenti istruzioni per l'uso, sul prodotto o sull'imballaggio.

AVVERTIMENTO!

Identifica un pericolo che, se non evitato, può provocare la morte o gravi lesioni.

ATTENZIONE!

Identifica un pericolo che, se non evitato, può provocare lesioni medie o lievi.

AVVERTENZA!

Avverte di possibili danni materiali.



Questo simbolo indica informazioni aggiuntive utili per il montaggio o l'uso.



I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano tutte le norme comunitarie applicabili nello Spazio economico europeo.



Leggere le istruzioni per l'uso.



Attenzione!



Indossare una protezione per l'udito.



Indossare occhiali protettivi.



Indossare una maschera antipolvere.



Indossare guanti protettivi.



Indossare una visiera protettiva.



Evitare movimenti bruschi. Esercitare una pressione uniforme sul pezzo da lavorare.



Non è consentita la presenza di altre persone nel raggio d'azione dell'apparecchio.

Il nome del modello riportato sul prodotto è una combinazione alfanumerica:

PWS B1
WWS-WSST125-YY01

=

Supporto per smerigliatrice angolare

Oggetto della fornitura (Fig. A)

- 1 x Braccio orientabile
- 1 x Piastra di base incl. dispositivo di bloccaggio
- 1 x Impugnatura
- 2 x Supporto
- 2 x Vite di regolazione
- 6 x Vite di supporto rispettivamente 2 x M6/M8/M10
- 3 x Rondella rispettivamente 1 x M6/M8/M10
- 6 x Dado rispettivamente 2 x M6/M8/M10
- 3 x Distanziatore rispettivamente 1 x 60/90/130 mm
- 4 x Bussola in plastica rispettivamente 2 x M6/M8
- 1 x Gancio per calotta di protezione
- 1 x Copertura di protezione
- 3 x Chiave a brugola (dim. 4, 5 e 6)
- 1 x Chiave inglese (10 mm, 14 mm, 17 mm)
- 1 x Morsetto per cavi

Denominazione dei componenti

- 1 Vite di regolazione con terminale diritto
- 2 Calotta di protezione
- 3 Morsetto per cavi
- 4 Vite di supporto:
 - 2 x Vite, dado M6 e spessore incl. bussola in plastica
 - 2 x Vite, dado M8 e spessore incl. bussola in plastica
 - 2 x Vite, dado M10 e spessore
- 5 Gancio per calotta di protezione
- 6 Piastra di base
- 7 Manopola
- 8 Dispositivo di bloccaggio
- 9 Distanziatore (3 lunghezze)
- 10 Vite di regolazione con terminale ad angolo
- 11 Supporto (2 x)
- 12 Impugnatura
- 13 Braccio orientabile

2. Specifiche tecniche

N. modello	PWS B1 WWS-WSST125-YY01
Dimensioni:	ca. 27 x 19 x 29 cm (L x P x A)
Peso:	3,04 kg
Diametro mola per troncatura	125 mm

Dimensioni massime del pezzo da lavorare

Tubi:

Tubo circolare: 30 x 2 mm (\emptyset x spessore)
altre forme: 30 x 2 mm (L x spessore)

Aste:

Tondini: 12 mm (\emptyset)
altre forme: 12 mm (L)

Piastre:

45 x 2 mm (L x spessore)

3. Sicurezza

Uso conforme previsto

Il supporto per troncatura è stato progettato per l'utente privato ed è previsto per i seguenti scopi nel settore dell'hobbistica e del fai da te:

- Esclusivamente per lavori di troncatura con mole per troncatura combinate rinforzate (EN 12413). Per smerigliatrici angolari con mola di \emptyset 125 mm.
Idoneo per smerigliatrici angolari con filettatura dell'impugnatura M6/M8/M10 (ad es. Parkside PWS 125

G6, PPWS 125 A1) nonché per la maggior parte delle smerigliatrici angolari a una mano con mola di Ø 125 mm.

- Non idoneo all'uso con mole per troncatura diamantate.

Il supporto per troncatura può essere utilizzato solo in conformità con le indicazioni e le avvertenze per la sicurezza contenute nelle presenti istruzioni per l'uso.

Avvertenze per la sicurezza

AVVERTIMENTO!

Leggere tutte le avvertenze per la sicurezza, le indicazioni, i dati tecnici e osservare tutte le illustrazioni di cui il presente supporto per smerigliatrice angolare è corredato, nonché tutte le avvertenze per la sicurezza generali riferite agli elettroutensili contenute nelle istruzioni per l'uso della smerigliatrice angolare, oltre che tutte le avvertenze per la sicurezza specifiche per la troncatura a mola.

Il mancato rispetto delle istruzioni seguenti può causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. Conservare tutte le avvertenze per la sicurezza e le istruzioni per una futura consultazione.

Avvertenze per la sicurezza relative alle troncatrici a mola

- a) Avere cura di tenersi lontani ed impedire ad altre persone nelle vicinanze di avvicinarsi alla mola abrasiva in rotazione. La calotta di protezione dovrebbe proteggere l'operatore**

dai frammenti e dal contatto accidentale con l'utensile abrasivo.

- b) Utilizzare esclusivamente mole per troncatura combinate rinforzate idonee e previste per l'elettroutensile. Il solo fatto che l'accessorio possa essere montato sull'elettroutensile non ne garantisce l'utilizzo in sicurezza.**
- c) Il numero di giri consentito dell'utensile deve essere almeno uguale al numero di giri massimo indicato sull'elettroutensile. Un accessorio che gira più velocemente di quanto consentito può rompersi e volare via.**
- d) Gli utensili abrasivi possono essere impiegati solo per gli utilizzi raccomandati. Esempio: non rettificare mai con la superficie laterale di una mola per troncatura. Le mole per troncatura sono destinate all'asportazione di materiale con lo spigolo della mola. Applicando una forza laterale su questi utensili abrasivi si rischia di romperli.**
- e) Utilizzare sempre una flangia di serraggio non danneggiata e della misura e forma giuste per la mola abrasiva scelta. Flange idonee sostengono la mola abrasiva riducendo così il pericolo di una rottura.**
- f) Il diametro esterno e lo spessore dell'utensile devono rispettare le indicazioni sulle dimensioni dell'elettroutensile.**

Utensili di misura sbagliata potrebbero non essere sufficientemente schermati o controllati.

- g) Mole abrasive e flange devono adattarsi perfettamente al mandrino portamola dell'elettrotensile.** *Utensili che non si adattano perfettamente al mandrino portamola dell'elettrotensile girano in modo irregolare, vibrano molto e possono far perdere il controllo dell'apparecchio.*
- h) Non usare mole abrasive danneggiate. Prima di ogni utilizzo controllare che le mole abrasive non presentino scheggiature e crepe. Se l'elettrotensile o la mola abrasiva cade a terra, verificare che non sia danneggiato, altrimenti utilizzarne uno intatto. Una volta controllata e montata la mola abrasiva, far girare l'apparecchio a velocità massima per un minuto, tenendosi lontani ed impedendo ad altre persone nelle vicinanze di avvicinarsi alla mola in rotazione. *Le mole abrasive danneggiate si rompono per lo più durante questo test.***
- i) Indossare i dispositivi di protezione individuale. Utilizzare la protezione totale per il viso, la protezione per gli occhi o gli occhiali a seconda dell'utilizzo. Se opportuno, indossare maschera antipolvere, protezione per l'udito, guanti protettivi**

o grembiule speciale per proteggersi da micro particelle di abrasione e materiale. *La protezione per gli occhi serve per proteggere questi organi dai corpi estranei volanti che si producono nei diversi utilizzi. Le maschere antipolvere e respiratorie hanno lo scopo di filtrare la polvere prodotta durante l'utilizzo. Una lunga esposizione a rumori forti può provocare perdite di udito.*

- j) Accertarsi che le altre persone presenti si mantengano a distanza di sicurezza dall'area di lavoro. Chiunque entri nell'area di lavoro deve indossare i dispositivi di protezione individuale.** *Frammenti del pezzo da lavorare o utensili rotti possono volare via e provocare lesioni anche al di fuori dell'area di lavoro diretta.*
- k) Tenere il cavo di alimentazione lontano da utensili in rotazione.** *In caso di perdita di controllo dell'apparecchio, il cavo di collegamento potrebbe venir tranciato o rimanere impigliato e mano o braccio dell'operatore potrebbero essere colpiti dall'utensile in rotazione.*
- l) Pulire regolarmente le fessure di ventilazione dell'elettrotensile.** *La ventola del motore attira polvere nell'alloggiamento e un grosso accumulo di polvere metallica può provocare pericoli elettrici.*
- m) Non utilizzare l'elettrotensile vicino a materiali infiammabili. Non utilizzare l'elettrotensile**

quando si trova su una superficie infiammabile come il legno. *Le scintille potrebbero innescare questi materiali.*

- n) Non utilizzare utensili che richiedono refrigeranti liquidi.** *L'impiego di acqua o altri refrigeranti liquidi può provocare scosse elettriche.*

1) Contraccolpo e avvertenze per la sicurezza correlate

Il contraccolpo è la reazione improvvisa provocata da una mola per troncatrice in rotazione incastrata o bloccata.

L'aggancio o il blocco provoca un improvviso arresto dell'utensile rotante. E ciò fa accelerare il gruppo della mola per troncatrice fuori controllo spingendolo verso l'alto in direzione dell'operatore.

Se, ad es., una mola per troncatrice si incastra o si blocca su un pezzo da lavorare, lo spigolo della mola per troncatrice che affonda nel pezzo può incastrarsi provocando così la rottura della mola o un contraccolpo. In questi casi le mole per troncatrice possono anche rompersi.

Un contraccolpo è la conseguenza di un uso scorretto o errato dell'elettrotensile. Può essere evitato adottando opportune precauzioni, come di seguito descritto.

- a) Tenere l'elettrotensile saldamente e mantenere corpo e braccia in posizione tale da poter resistere alla forza del contraccolpo.** *L'operatore può controllare la forza del contraccolpo e di*

reazione prendendo le adeguate precauzioni.

- b) Evitare l'area davanti e dietro alla mola per troncatrice in rotazione.** *In caso di contraccolpo il gruppo della mola per troncatrice viene spinto verso l'alto in direzione dell'operatore.*
- c) Non utilizzare alcuna lama per sega a catena, da intaglio del legno o dentata, né alcuna mola diamantata segmentata con spazi tra i settori larghi più di 10 mm.** *Questo tipo di utensile provoca spesso un contraccolpo o la perdita di controllo dell'elettrotensile stesso.*
- d) Evitare il blocco della mola per troncatrice o un'eccessiva pressione di spinta. Non eseguire tagli eccessivamente profondi.** *Un sovraccarico della mola per troncatrice ne aumenta la sollecitazione e la predisposizione a inclinarsi o a bloccarsi e, di conseguenza, aumenta la possibilità di un contraccolpo o di una rottura del corpo abrasivo.*
- e) Se la mola per troncatrice si inceppa oppure se si interrompe il lavoro, spegnere l'apparecchio senza impegnare il gruppo della mola per troncatrice fino al completo arresto della mola. Non cercare di estrarre la mola dal pezzo mentre sta girando altrimenti può verificarsi un contraccolpo.** *Individuare ed eliminare la causa dell'inceppamento.*
- f) Non riavviare l'elettrotensile finché si trova nel pezzo. Prima di proseguire il taglio con**

cautela, far raggiungere alla mola la velocità massima. In caso contrario, la mola potrebbe incastrarsi, saltar via dal pezzo o provocare un contraccolpo.

g) Provvedere al corretto sostegno dei pezzi di grandi dimensioni, in modo da ridurre il rischio di contraccolpo a causa del blocco della mola per troncatura. Pezzi di grandi dimensioni possono piegarsi sotto il proprio peso. Il pezzo deve essere sostenuto su entrambi i lati della mola, sia vicino al taglio, sia sullo spigolo.

4. Prima dell'uso

Controllo del prodotto e della dotazione di fornitura

- Togliere il supporto per troncatura e gli accessori dall'imballaggio.
- Controllare che la fornitura sia completa (si veda il Capitolo "Oggetto della fornitura / Denominazione dei componenti").
- Controllare se il supporto per troncatura o gli accessori sono danneggiati.
- In caso di danni o parti mancanti non utilizzare il supporto per troncatura. Rivolgersi all'indirizzo del centro di assistenza del produttore indicato nel tagliando di garanzia.

Montaggio (Fig. B – K)

Per il montaggio occorrono:
chiave a brugola (dim. 4, 5 e 6)
chiave inglese (dim. 10 mm, 14 mm, 17 mm)

- Fissare il braccio orientabile **13** sulla piastra di base **6** con i rispettivi viti **A** e spessori **B**.
Non avvitare il braccio orientabile troppo a fondo, poiché dovrà essere regolato ulteriormente in un momento successivo.
- Fissare l'impugnatura **12** con i rispettivi dado **C** e spessore **D** sul braccio orientabile.
- Montare entrambi i supporti **11** con le viti a esagono cavo e la chiave a brugola (dim. 6) sul braccio orientabile. Tuttavia non serrarle troppo saldamente, perché saranno messe definitivamente a punto in seguito.
- Inserire le due viti di regolazione (**1** e **10**) con il relativo dado nelle rispettive sedi nel braccio orientabile. La vite di regolazione con il terminale diritto dovrebbe essere montata nella cavità superiore; quella con il terminale ad angolo nella cavità inferiore. Con queste si bloccherà successivamente la smerigliatrice angolare nel supporto. In seguito i terminali delle viti di regolazione dovranno poggiare sull'alloggiamento della smerigliatrice angolare.
- Montare la calotta di protezione **2**, inserendo il gancio **5** nella rispettiva apertura nel braccio orientabile e fissandolo con l'idoneo dado a farfalla **E**.
Avvertenza: la copertura di protezione deve trovarsi al di sopra della cuffia di protezione della smerigliatrice angolare.

- Ora fissare la smerigliatrice angolare al supporto. Per farlo seguire i passaggi seguenti:
- 1) Bloccare la smerigliatrice angolare con la mola per troncatura montata, ma senza l'impugnatura supplementare, tra i due supporti.
 - 2) Stringere la smerigliatrice angolare, avvitando la vite di supporto **[4]** con la filettatura adatta alla propria smerigliatrice angolare (dimensioni M6, M8 o M10) assieme all'idoneo distanziatore **[9]** e allo spessore (anteriormente) nelle due aperture per l'impugnatura supplementare della stessa smerigliatrice. Utilizzare le bussole in plastica fornite in dotazione per conferire maggiore stabilità alla struttura e per non danneggiare la superficie della smerigliatrice angolare.
 - Prestare attenzione a utilizzare le bussole in plastica adatte per le viti necessarie. La vite M10 **[4]** non richiede l'uso di bussole in plastica.
 - Sono acclusi 3 distanziatori **[9]** di lunghezza diversa. Selezionare il distanziatore della lunghezza necessaria.
 - 3) Avvitando saldamente i dadi di sicurezza ai due supporti **[11]**, aumenterà la stabilità del serraggio della smerigliatrice angolare.
 - 4) Mettere a punto la smerigliatrice angolare sul braccio orientabile e sul distanziatore **[9]** in modo tale che la mola per troncatura affondi nella fessura di separazione della piastra di base, pur senza entrare in contatto con il sottostante piano di lavoro. A questo punto serrare entrambi i supporti.
 - 5) Mettere a punto le viti di regolazione con terminale (**[1]** e **[10]**) in modo che la mola per troncatura sia in posizione perpendicolare rispetto alla piastra di

base **[6]**, quindi fissarle con la chiave a brugola (dim. 4) in modo da serrare saldamente la smerigliatrice angolare.

- 6) Regolare il braccio orientabile **[13]** allentando leggermente la vite a esagono cavo **[A]** con la chiave a brugola (dim. 5), in modo che la mola per troncatura affondi al centro della fessura di separazione della piastra di base **[6]**, successivamente riserrare saldamente entrambe le viti.
- 7) Assicurare il cavo di alimentazione della smerigliatrice angolare al morsetto per cavi **[3]** sul braccio orientabile **[13]**.
- 8) Fissare il supporto per troncatura ai due appositi fori della piastra di base **[6]** sul piano di lavoro. Assicurarsi che il piano e il supporto siano in una posizione stabile (le viti di fissaggio non sono comprese nella fornitura).

⚠ AVVERTENZA!

Accendere la smerigliatrice angolare per circa un minuto. Spegnerla, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica e controllare che tutte le viti e i collegamenti a vite siano ben saldi in sede. Se necessario, stringere i collegamenti più saldamente.

Ora il supporto per troncatura è operativo.

5. Uso







AVVERTIMENTO!



Osservare tutte le avvertenze per la sicurezza e le indicazioni fornite con il supporto per troncatura, la smerigliatrice angolare e le mole per troncatura.

Usando mole per troncatura con diametro di 125 mm è possibile eseguire tagli dritti fino ad un diametro di 35 mm.

L'utilizzo di mole per troncatura usurate riduce proporzionalmente le dimensioni massime possibili.

Dispositivo di bloccaggio (Fig. L)

- Collocare il pezzo da lavorare tra le ganasce del dispositivo di bloccaggio .
- Allentare le viti a esagono cavo  mediante la chiave a brugola (dim. 6), per regolare l'arresto grande . Successivamente riserrare le viti a esagono cavo.
- Allentare le viti a esagono cavo  mediante la chiave a brugola (dim. 6), per regolare l'arresto piccolo .
- Impostare gli arresti in modo che il pezzo da lavorare si trovi al centro della mola per troncatura.
- Girare la manopola  in senso orario per fissare il pezzo da lavorare.
- Per liberare il pezzo da lavorare, girare la manopola in senso anti-orario.


Mediante le viti, gli spessori e i dadi forniti in dotazione, è possibile montare il dispositivo di bloccaggio  (normalmente pre-montato) sulla piastra di base del supporto per troncatura. Infatti nella piastra di base  sono previste apposite cavità.

Non serrare le viti e i dadi troppo a fondo, per non danneggiare né la piastra di base né il dispositivo di bloccaggio.

Troncatura (Fig. M)

ATTENZIONE!

Importante: prestare attenzione al fatto che la lunghezza del pezzo da lavorare sia pari ad almeno la metà dell'arresto. Diversamente il pezzo da lavorare potrebbe allentarsi ed essere proiettato fuori.

- Fissare il pezzo da lavorare come descritto sopra.
- Spingere lentamente l'impugnatura  verso il basso, senza esercitare una pressione eccessiva ed evitando movimenti bruschi.

6. Manutenzione, pulizia, stoccaggio e trasporto

AVVERTIMENTO!

Scollegare la spina elettrica della smerigliatrice angolare prima di effettuare qualsiasi intervento di regolazione, manutenzione o riparazione.

Manutenzione

Il supporto per troncatura è completamente esente da manutenzione, ma dovrebbe essere mantenuto pulito da oli, grassi lubrificanti e polvere.

Utilizzare solo parti di ricambio/ accessori del produttore o di officine specializzate autorizzate.

Le riparazioni devono essere solo a opera di esperti o di un centro assistenza autorizzato. Gli esperti sono persone con opportuna specializzazione ed esperienza, che conoscono i requisiti di costruzione e progettazione del supporto per troncatura e s'intendono di norme di sicurezza.

Pulizia

- Pulire il supporto per troncatura con un panno umido. Mai usare detergenti o solventi corrosivi e/o abrasivi. Dopo di che lasciar asciugare completamente tutte le parti.

Stoccaggio

- Pulire il supporto per troncatura prima di riporlo.
- Quando non si usa il supporto per troncatura, riporlo in un luogo sicuro, fresco, asciutto e ben aerato, fuori dalla portata dei bambini.

Trasporto

- Trasportare il supporto per troncatura all'interno dell'imballo originale proteggendolo da urti e vibrazioni.

7. Riciclaggio

Smaltimento di imballaggi, carta e materiale di stampa



Smaltire gli imballaggi, la carta e il materiale di stampa conformemente al tipo di materiale e in base alle norme locali vigenti sul proprio territorio.

Smaltimento del prodotto

Portare gli apparecchi non più funzionanti ad un centro di raccolta per il riciclaggio. Non smaltirli assieme ai rifiuti domestici. Richiedere ulteriori informazioni presso le autorità preposte.

8. Eliminazione dei guasti

Problema	Possibili cause	Soluzione
Il supporto per troncatura scivola o oscilla.	La superficie di lavoro non è piana e orizzontale.	Montare il supporto per troncatura su una superficie piana e orizzontale.
Scivolamento della smerigliatrice angolare.	La smerigliatrice angolare non è montata saldamente né in modo sicuro.	Fissare i collegamenti a vite e le viti.

9. Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità UE è disponibile alla penultima pagina del presente manuale.



EN ORIGINAL EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY

Wir (4) expressly declare, under our sole responsibility, that the object (1) of this declaration is in conformity with all relevant provisions of the following Union harmonisation legislation (2).

References to the harmonised standards used (3).

The technical file is available from: (4).

DE ORIGINAL EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir (4) erklären ausdrücklich und in eigener Verantwortung, dass der Gegenstand (1) dieser Deklaration allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union (2) entspricht.

Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen (3).

Technische Unterlagen erhältlich bei: (4).

FR ORIGINAL DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE/CE

Nous (4) déclarons expressément et sous notre seule responsabilité que l'objet (1) de cette déclaration est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union suivante (2).

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (3).

Documents techniques disponibles auprès de: (4).

IT ORIGINALE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE/CE

Dichiariamo (4) espressamente e sotto la nostra responsabilità che l'oggetto (1) della presente dichiarazione è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti leggi di armonizzazione dell'Unione (2).

Riferimenti alle norme armonizzate applicate (3).

Documenti tecnici disponibili presso: (4).

PT DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE/CE ORIGINAL

Nós (4) declaramos expressamente, sob a nossa própria responsabilidade, que o objeto (1) desta declaração está em conformidade com todas as disposições relevantes da seguinte legislação de harmonização da União (2).


Referências das normas harmonizadas aplicadas (3).

Documentação técnica disponível em: (4).

(1)	(2)	(3)
Angle grinder stand Winkelschleiferständer Support pour meuleuse d'angle Supporto per smerigliatrice angolare Supporte para rebarbadora angular Mod.: PWS B1 WWS-WSST125-YY01 15-03497 – 2025-10	2006/42/EC	Annex I of 2006/42/EC

(4)

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, A-5081, Anif, Austria



Matthias Engelhardt
Product Manager
Anif, 10.09.2025

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Austria

V. 1.0

Aggiornamento delle informazioni:
10/2025

IAN 496301_2504