

/// PARKSIDE®



LÖTSTATION 48 W, REGELBAR

PLS 48 D2
WWS-LK48-H01

RO







STAȚIE DE LIPIT

Instrucțiuni de utilizare originale

IAN 465634_2404

RO



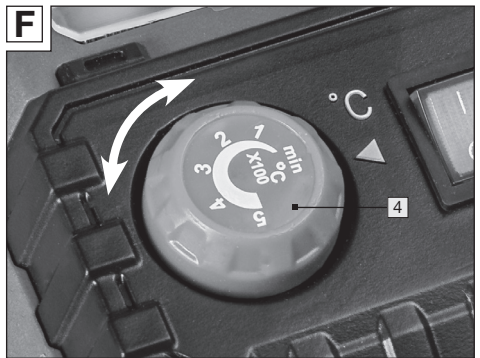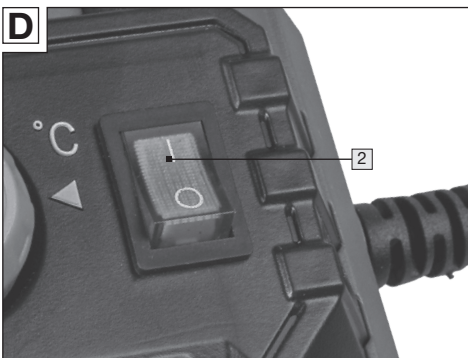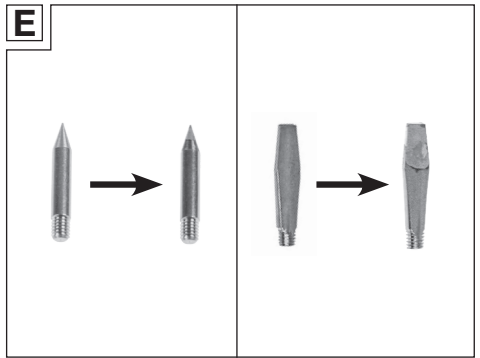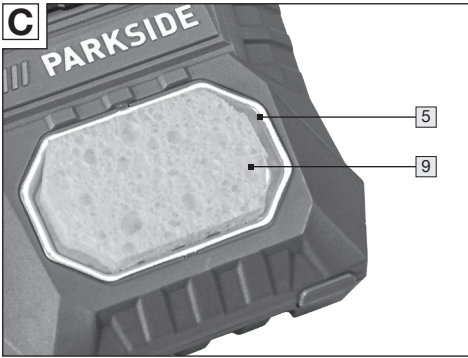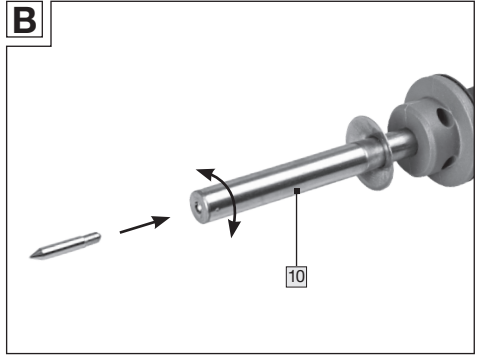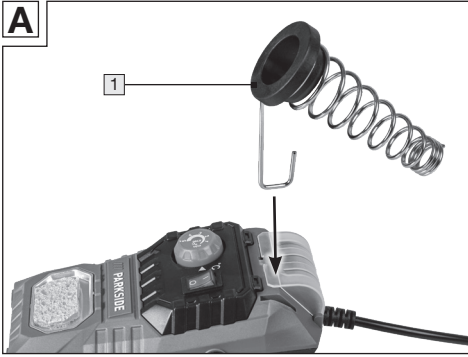

Cuprins

1. Introducere	05
Simboluri utilizate.....	05
Domeniul de livrare / denumirea pieselor	06
2. Date tehnice	06
3. Siguranță	06
Utilizarea prevăzută.....	06
Riscuri reziduale.....	07
Indicații generale de siguranță.....	07
Informații suplimentare din fișa cu date de securitate a sârmei de lipit	
Măsuri de prim ajutor.....	09
4. Înainte de utilizare	09
Verificarea stației de lipit și a pachetului de livrare.....	09
Montarea arcului de reținere (Fig. A).....	09
Montarea / schimbarea vârfului de lipit (Fig. B).....	09
Așezați buretele de curățare (Fig. C).....	10
Material de lipit.....	10
Stanificarea vârfului de lipit (Fig. D).....	10
5. Utilizare	11
Pornirea / oprirea (Fig. E).....	11
Reglarea temperaturii (Fig. F).....	11
temperatura de lucru.....	11
Pregătirea lipirii.....	12
Lipirea.....	12
Dezlipire.....	13
6. Întreținere, curățare, depozitare și transport	13
Întreținere.....	13
Curățare.....	13
Depozitare.....	14
Transport.....	14
7. Depanare	15
8. Reciclare	15
Eliminați ca deșeu ambalajele, hârtia și materialele imprimare.....	15
Eliminarea produsului ca deșeu.....	15
9. Declarație de conformitate	16
10. Garanție	16
11. Service	17

1. Introducere

Felicitări pentru achiziționarea aparatului dumneavoastră nou. V-ați decis asupra unui produs de înaltă calitate. Instrucțiunile de utilizare sunt parte integrantă a acestei stații de lipit (denumită în continuare „stație de lipit” sau „produs”). Acestea conțin instrucțiuni importante pentru siguranță, utilizare și eliminare. Înainte de utilizarea produsului, familiarizați-vă cu toate instrucțiunile de operare și de siguranță. Utilizați produsul doar conform modului descris și în scopurile de utilizare specificate. În cazul unei transmiteri a produsului către o terță parte, înmănați toate documentele.

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt, de asemenea, disponibile în format digital la centrul de service al producătorului. Revizie: ID 001 - 2024-09 - REV001

Simboluri utilizate

Următoarele simboluri și cuvinte de semnal sunt utilizate în aceste instrucțiuni de utilizare, pe produs sau pe ambalaj.

AVERTISMENT!

Indică un pericol care, dacă nu este evitat, poate duce la deces sau vătămări grave.

ATENȚIE!

Desemnează un pericol care, dacă nu este evitat, poate duce la vătămări minore sau moderate.

INDICAȚIE!

Avertizează cu privire la posibile daune materiale.



Acest simbol indică informații suplimentare utile pentru asamblare sau utilizare.



Produsele marcate cu acest simbol sunt conforme cu toate reglementările comunitare aplicabile din Spațiul Economic European.



Citiți instrucțiunile de utilizare.



Simbolul „GS” se referă la siguranța testată. Produsele marcate cu acest

simbol îndeplinesc cerințele Legii germane privind siguranța produselor (ProdSG).

Denumirea modelului este o combinație formată din litere și cifre:

WWS - LK 48 - H01

Distribuitor Produs (GER) Putere Versiune

Distribuitor = WALTER Werkzeuge Salzburg GmbH (WWS); **Produs (GER)** = Stație de lipit (LK); **Putere** = 60 W); **Versiune** = H01

Domeniul de livrare / denumirea pieselor

- 1 Arc de fixare
- 2 Cuplarea / decuplarea
- 3 Cablu de legătură între ciocanul de lipit și sistemul de comandă
- 4 Regulator de temperatură
- 5 Suport pentru buretele de curățare
- 6 Vârf de lipit plat
- 7 Lipire 1x Ø 1 mm
- 8 Lipire 1x Ø 1,5 mm
- 9 Burete pentru curățare
- 10 Ciocan de lipit
- 11 Vârf de lipit1
- 12 Unitate de comandă și suport de lipit
- 13 Cablu de rețea cu ștecher

2. Date tehnice

Model:	WWS-LK48-H01
Tensiune nominală:	230 V ~ / 50Hz
Puterea nominală de consum:	48 W
Timp de încălzire:	aprox. 6 minute (aprox. 500° C)
Domeniu de temperatură:	100-500 °C (+/- 10° C)

3. Siguranță

Utilizarea prevăzută

Această Stație de lipit este destinată exclusiv utilizării private în sectorul hobby și do-it-yourself pentru următoarele scopuri:

- Pentru lucrările de lipire fine, de ex. la sârme și platine

Orice alte utilizări sunt excluse în mod expres și sunt considerate utilizări necorespunzătoare. Producătorul sau distribuitorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice vătămare, pierdere sau daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare sau incorectă.

Posibilele exemple de utilizare necorespunzătoare sau incorectă sunt următoarele:

- Utilizarea stației de lipit în alte scopuri decât cele pentru care este destinată.
- Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță și a avertismentelor, precum și a instrucțiunilor de asamblare, funcționare, întreținere și îngrijire cuprinse în aceste instrucțiuni de utilizare.
- Nerespectarea reglementărilor privind prevenirea accidentelor, sănătatea la locul de muncă sau siguranța care sunt specifice și/sau general aplicabile utilizării stației de lipit.
- Utilizarea de accesorii și piese de schimb care nu sunt destinate acestei stații de lipit.
- Repararea stației de lipit de către oricine altcineva decât producătorul sau un tehnician calificat.
- Utilizarea comercială, artizanală sau industrială a stației de lipit.
- Operarea sau întreținerea stației de lipit de către persoane care nu sunt familiarizate cu manipularea stațiilor de lipit și/sau nu înțeleg pericolele asociate.

Folosiți accesoriile conform acestor instrucțiuni. Nerespectarea instrucțiunilor cuprinse în acest manual de utilizare pot provoca accidente grave și anula garanția. Respectați prevederile locale

și naționale aplicabile, referitoare la utilizarea acestui produs. Nu modificați niciodată stația de lipit. Orice modificare a stației de lipit poate fi periculoasă și este interzisă.

Riscuri reziduale

În pofida utilizării prevăzute, nu pot fi excluse complet riscurile reziduale neevidente. Datorită naturii stației de lipit, pot apărea următoarele pericole:

- Risc de arsuri la atingerea componentelor fierbinți ale stației de lipit.
- Daune pentru sănătate cauzate de lucrul cu materiale toxice sau nocive (de exemplu, mercur)
- Supraîncălzire și pericol de incendiu din cauza acoperirii stației de lipit.

Indicații generale de siguranță


AVERTISMENT!

Citiți toate indicațiile de siguranță și instrucțiunile.
Nerespectarea indicațiilor de securitate și instrucțiunilor pot cauza electrocutare, incendii și/ sau vătămări grave.

Păstrați toate indicațiile și instrucțiunile de securitate pentru consultarea ulterioară.

a) Acest aparat poate fi utilizat de către copiii de peste 8 ani, precum și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, sub supraveghere sau în cazul în care aceștia

au fost instruiți în legătură cu utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și dacă înțeleg pericolele care rezultă din utilizare. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere.

- b) În cazul deteriorării cablului de alimentare al acestui aparat, pentru a evita orice pericol, acesta trebuie înlocuit de producător, de serviciul acestuia de asistență a clienților sau de o persoană cu calificare asemănătoare.**
- c) După utilizare, depozitați stația de lipit în aer liber până când se răcește complet.**
- d) AVERTISMENT: Stația de lipit trebuie plasată în arcul de reținere  atunci când nu este utilizată.**
- e) Nu utilizați stația de lipit dacă mânerul, cablul de alimentare sau fișa sunt deteriorate.**
- f) Nu utilizați cablul de alimentare în alt scop decât pentru a transporta stația de lipit, a o agăța sau a scoate fișa de alimentare din priză. Păstrați cablul de alimentare departe de căldură, ulei și margini ascuțite.**
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau tăiat în timpul lucrului, nu atingeți cablul, ci deconectați imediat fișa de alimentare. Cabluri deteriorate sau încălcite sporesc pericolul de electrocutare.

- g) Nu expuneți stația de lipit la umiditate sau la ploaie.
- h) Evitați contactul dintre părțile fierbinți ale stației de lipit și obiectele sensibile la căldură din vecinătate.
- i) Scoateți ștecherul de la rețea după fiecare utilizare!
- j) Lăsați stația de lipit să se răcească complet după utilizare și înainte de depozitare.
- k) Nu stingeți stația de lipit cu apă!
- l) Aveți grijă când utilizați stația de lipit în apropierea materialelor inflamabile.
- m) Nu îndreptați-l spre unul și același loc pentru o perioadă lungă de timp.
- n) Nu lăsați stația de lipit nesupravegheată în timp ce este în funcțiune.
- o) Întotdeauna conduceți cablul de alimentare cu spatele la aparat.
- p) Nu atingeți vârful de lipit fierbinte, lipitura topită sau componentele fierbinți în timpul funcționării, deoarece există riscul de arsuri. Arcul de lipit se poate înfierbânta dacă ciocanul de lipit este lăsat în acesta.
- q) Nu apropiați obiecte inflamabile sau sensibile termic în apropierea ciocanului de lipit fierbinte.
- r) Nu executați lucrări de lipire la piese aflate sub tensiune.
- s) Asigurați o bună ventilare. În timpul lipirii pot apărea vapori iritanți, care pot provoca afecțiuni ale mucoasei până la îmbolnăviri cronice ale căilor respiratorii. Nu inhalați vaporii produși.
- t) Purtați protecție pentru ochi.
- u) Evitați contactul sârmei de lipit cu ochii și pielea.
- v) Sârma de lipit livrată conține colofoniu. Poate cauza reacții alergice.
- w) Cositorul de lipit poate să conțină plumb. Mâncatul, băutul și fumatul nu sunt permise în timpul lipitului. După încheierea lucrului, spălați-vă temeinic pe mâini!

Informații suplimentare din fișa cu date de securitate a sârmei de lipit Măsurile de prim ajutor

După inhalare:

- Mutați persoana afectată la aer curat. Nu lăsați persoana afectată nesupravegheată. Asigurați-vă că apeleți la un medic.

După contact cu pielea:

- Spălați imediat zona afectată cu apă și săpun și clătiți bine. După contactul cu produsul topit, răciți rapid zona cu apă rece. Nu îndepărtați produsul solidificat de pe piele.

După contactul cu ochii:

- Clătiți ochii cu apă curentă timp de câteva minute și consultați un medic.

După înghițire:

- Consultați imediat un medic.

Măsurile în caz de eliberare accidentală

- Purtați echipament de protecție.
- Nu permiteți ca produsul să pătrundă în canalizări sau cursuri de apă.

Depozitare

- Depozitați sârma de lipit într-un loc răcoros.
- Nu depozitați sârma de lipit împreună cu acizi.

4. Înainte de utilizare

Verificarea stației de lipit și a pachetului de livrare

- Scoateți stația de lipit din ambalaj.
- Verificați dacă livrarea este completă (consultați capitolul: "Volumul de livrare / desemnarea pieselor")
- Verificați dacă stația de lipit sau piesele individuale sunt deteriorate.
- Dacă acesta este cazul, nu utilizați stația de lipit. Contactați producătorul prin intermediul adresei de service indicate în capitolul "Garanție".

Montarea arcului de reținere (Fig. A)

A) Apăsați ferm arcul de reținere **1** în orificiul prevăzut în stația de lipit **12** și fixați-l în poziție.

Montarea / schimbarea vârfulilor de lipit (Fig. B)

⚠ AVERTISMENT!

Scoateți cupla pentru rețea înainte de efectuarea oricăror lucrări de reglare, întreținere sau reparare.

⚠ ATENȚIE!

Lăsați fierul de lipit să se răcească complet înainte de a înlocui vârful.

Vârful de lipit ascuțit [11] este deosebit de potrivit în special pentru lipiri în puncte și cabluri subțiri.

Vârful de lipit plat [6] este în special potrivit pentru lipiri ușoare în cadrul lucrărilor electrice. Alegeți vârful potrivit pentru utilizarea dumneavoastră.

Procedați după cum urmează pentru a schimba vârful de lipit.

- Îndepărtați vârful de lipit existent rotindu-l spre stânga afară din pistolul de lipit [10].
- Rotiți manual noul vârful de lipit spre dreapta în ciocanul de lipit până la opritor.
Nu forțați excesiv fileturile.

Așezați buretele de curățare (Fig. C)

C) Așezați buretele de curățare [9] în tavă [5] și umeziți-l ușor înainte de utilizare.

Material de lipit

Aliajele moi de lipit obișnuite pentru domeniul meșteșugăresc sunt produse aproape în totalitate sub formă de sârmă.

Există două tipuri de sârme de lipit:

1. Sârmă de lipit simplă, fără umplutură.
2. Sârmă de lipit cu miez din material fondant.

Fluxurile de lipit îndepărtează oxizii și previn formarea de oxizi în timpul lipirii la îmbinarea de lipit care urmează să fie îmbinată.

Fluxurile sunt unsori de lipit, apă de lipit, care trebuie îndepărtată cu grijă cu o perie sau o cârpă după lipire, și rășini (colofoniu), care nu trebuie îndepărtate.
Lipire:

Lipire electronică:

Punct de topire aprox.

Punct de topire cca. 185° C
Utilizată în sectorul electronic..

Sudură radio:

Folosită la modelare etc. și pentru lipire fină. Punct de topire aprox.
Punctul de topire cca. 235° C

Lipire moale:

Pentru toate lucrările de lipire obișnuite.

Piatră de amoniac:

Pentru curățarea vârfului de lipit.

Grăsimă de lipit:

Fondant pentru aplicare sub formă de pastă.

Apă de lipit:

Fondant pentru locuri de lipit greu accesibile.

Stanificarea vârfului de lipit (Fig. D)



Înainte de a începe lucrările de lipire, vârful de lipit [6] / [11] utilizat trebuie să fie tintat și acest lucru trebuie făcut prima dată când este utilizat.

- Încălziți vârful de lipit neutilizat.
- Stagnarea trebuie efectuată în timpul fazei de încălzire.
- Datorită contactului constant dintre

lipit și vârful de lipit, întregul vârf de lipit trebuie acoperit cu lipit imediat după topire.

- Încălzirea excesivă și oxidarea (corodarea) rezultată împiedică stagnarea cu succes.

5. Utilizare

AVERTISMENT!

Nu acoperiți niciodată stațiile de lipit sau duzele acestora cu pături, articole de îmbrăcăminte sau altele asemenea atunci când sunt fierbinți.

Nu atingeți niciodată firul de lipit sau vârful de lipit cu degetele.



Firul de lipit și vârful de lipit pot atinge temperaturi de până la 200°C!

INDICAȚIE!

Păstrați întotdeauna curată stația de lipit și îndepărtați excesul de fir de lipit înainte de fiecare utilizare. Vă rugăm să consultați capitolul "Curățarea".

Pornirea / oprirea (Fig. E)


Pornire:

- Conectați cablul de rețea cu fișa de rețea  la o priză de 230 V ~ / 50 Hz.
- Comutați comutatorul de pornire/oprire  în poziția „I”

Oprire:

- Comutați comutatorul de pornire/oprire în poziția „O”.

Reglarea temperaturii (Fig. F)

- Temperatura poate fi reglată continuu. La cel mai înalt nivel, vârful atinge o temperatură de cca. 500 °C.
- Selectați nivelul de temperatură potrivit pentru aplicația dvs. prin rotirea butonului de reglare a temperaturii  (consultați recomandările din secțiunea următoare).

temperatura de lucru

Temperatura corectă de lucru depinde de diverși factori, cum ar fi de ex.:

- cositorul de lipit utilizat
- dimensiunea și grosimea piesei de prelucrat
- materialul și conductivitatea termică ale piesei de prelucrat

Pentru lipire, începeți cu o temperatură de lucru scăzută (nivelul 2-3) și creșteți temperatura, dacă este necesar. Temperatura de lucru potrivită este atinsă de obicei atunci când procesul de topire a aliajului de lipit la contactul cu vârful de lipit începe fără întârziere.

Pentru dezlipire, utilizați o temperatură mai ridicată (nivelul 4-5), în funcție de grosimea îmbinării de lipit care urmează să fie lipită.

Opriiți stația de lipit:

⚠ ATENȚIE!

Stația de lipit trebuie așezată în arcul de reținere **1** atunci când nu este utilizată. Așezarea acestuia în orice alt mod poate arde suprafața de depozitare.

- Introduceți stația de lipit **10** în arcul de reținere.
 - Mânerul trebuie să fie îndreptat în sus.

Pregătirea lipirii

- Încălziți vârful de lipit neutilizat sau unul care a fost curățat cu ajutorul unui burete de curățare **9** și stanificați-l prin contact cu firul de lipit **7** / **8** (vezi capitolul „Stanificarea vârfurilor de lipit”).
- Dacă este posibil, conectați părțile care urmează să fie lipite între ele mecanic, de exemplu prin răsucirea firelor între ele.
- Utilizați clemele de fixare (care nu sunt incluse în livrare) pentru a poziționa corect piesele.
- Curățați piesele / îmbinările de lipit care urmează să fie conectate.
 - După curățare nu trebuie să mai atingeți locul de lipire cu degetele.

Lipirea

⚠ ATENȚIE!

Verificați întotdeauna vârful de lipit / înainte de a încălzi fierul de lipit **6** / **11** .

Pistolul de lipit, vârful de lipit și arcul de fixare sunt fierbinți încă o vreme după deconectare!

Lucrul cu stația de lipit necesită exercițiu. Faceți probe pe deșeuri.

- Temperatura corectă de lipire a fost atinsă atunci când lipirea curge ca o peliculă pe vârful de lipire.
- Dacă se formează cocoloașe, vârful de lipit încă nu este încălzit suficient.
- Dacă se formează perle înseamnă că vârful este murdar.
- Încălziți suprafața de contact a pieselor care urmează să fie lipite cu fierul de lipit.
- Ghidați firul de lipit umplut cu flux **7** / **8** la capătul extrem al vârfului de lipit **6** / **11** și topiți firul de lipit.
 - Punctul de lipire este umezit de fluxul care se scurge, permițând lipirii să se unească cu metalul.
- Ridicați vârful de lipit și lăsați lipitura să se răcească



Pentru lucrări de lipire extinse, recomandăm curățarea ocazională a vârfului de lipire cu un burete de curățare (nu este inclus) și relipirea dacă este necesar.

Pentru curățarea punctelor de lipire la dezlipire, respectiv la îndepărtarea aliajului de lipit în exces, se va utiliza o liță de dezlipire (care nu este inclusă în inventarul de livrare).

Aceasta se așază pe aliajul de lipit ce urmează a fi îndepărtat și se încălzește cu vârful de lipit.

Aliajul de lipit topit pătrunde în țesătura liței, unde se absoarbe.

Dezlipire

Pentru curățarea punctelor de lipire la dezlipire, respectiv la îndepărtarea aliajului de lipit în exces, puteți utiliza o liță de dezlipire sau o pompă de dezlipire (care nu sunt incluse în pachetul de livrare).

Liță de dezlipit:

- Așezați lița de dezlipire pe aliajul de lipit ce urmează a fi îndepărtat și încălziți-l cu vârful de lipit. Aliajul de lipit topit pătrunde în țesătura liței, unde se absoarbe.

Pompă de dezlipit:

- Încingeți aliajul de lipit care trebuie îndepărtat cu vârful de lipit. Activați pompa de dezlipit imediat ce aliajul s-a topit. Aliajul de lipit se îndepărtează prin forța de aspirare.

6. Întreținere, curățare, depozitare și transport

AVERTISMENT!

Deconectați ștecherul de la rețea și lăsați stația de lipit să se răcească complet înainte de orice ajustare, întreținere sau reparație.

Întreținere

Stațiile de lipit sunt în mare parte fără nevoi de întreținere.

Utilizați numai piese de schimb / accesorii de la producător sau de la atelierele specializate autorizate. Reparațiile trebuie să fie executate numai de către persoane calificate sau de către un atelier de service autorizat. Persoanele calificate sunt persoane cu pregătire și experiență tehnică corespunzătoare, care cunosc cerințele pentru construirea și proiectarea articolului și care înțeleg regulile de siguranță.

Curățare

INDICAȚIE!

Nu utilizați agenți de curățare agresivi, perii cu peri din metal sau nailon sau obiecte de curățat ascuțite sau metalice, cum ar fi cuțite, spatule tari și altele asemenea. Acestea pot deteriora suprafața.

Nu utilizați apă curentă sau alte lichide pentru curățare și evitați pătrunderea apei în interiorul stațiilor de lipit.

Nu utilizați dispozitive electrice de curățare.

- Ștergeți toate suprafețele și componentele cu o cârpă ușor umedă.
- Folosiți o soluție de săpun ușor pentru a umezi cârpa.
- Curățați vârfulurile de lipit folosind buretele de curățare [6].
- Lăsați toate piesele să se usuce complet după aceea.

Depozitare

- Curățați stația de lipit înainte de depozitare (consultați capitolul „Curățare”).
- Atunci când nu sunt utilizate, depozitați stațiile de lipit într-un loc sigur, răcoros, uscat și bine ventilat, ferit de accesul copiilor.

Transport

- Transportați stația de lipit protejată de șocuri și vibrații și în ambalajul său original.

7. Depanare

Problemă	Cauza posibilă	Înlăturarea
Aparatul nu încălzește.	Nicio sursă de alimentare.	Verificați dacă sursa de alimentare (priza) este funcțională. Eventual, vă puteți consulta cu un specialist.
	Cablu de alimentare sau ștecăr defect.	Dispuneți înlocuirea cablului de racordare de către producător sau reprezentantul acestuia.
Temperatură prea scăzută la vârful de lipit.	Vârful de lipit are joc.	Scoateți ștecărul de alimentare din priză. Lăsați ciocanul de lipit să se răcească. Strângeți șurubul de fixare pentru vârful de lipit.
Aliajul de lipit nu curge corect pe vârful de lipit.	Vârful de lipit nu este suficient de fierbinte.	Așteptați până se încălzește complet aparatul.
		Lăsați aparatul să se răcească complet și verificați dacă vârful de lipit este slăbit. Strângeți șurubul de fixare dacă este necesar.

8. Reciclare

Eliminați ca deșeu ambalajele, hârtia și materialele imprimate



Aruncați ambalajele, hârtia și materialele imprimate în conformitate cu tipul de material, precum și cu reglementările locale, aplicabile în zona dvs.

Eliminarea produsului ca deșeu



Simbolul alăturat, reprezentând un coș de gunoi cu roți tăiat, indică faptul că acest dispozitiv se supune Directivei 2012/19/UE. Conform Directivei, dispozitivul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite la sfârșitul duratei de

viață, ci trebuie dus la un punct de colectare special stabilit, la un centru de reciclare sau la o firmă de eliminare a deșeurilor. Această eliminare este gratuită pentru dvs. Protejați mediul și eliminați aparatele în mod corespunzător.

Următoarele informații sunt valabile pentru piața germană:

La cumpărarea unui dispozitiv nou, aveți dreptul să predați comerciantului dispozitivul vechi. Dacă dispozitivul vechi are o dimensiune mai mică de 25 cm, comercianții de dispozitive electrice și electronice care dispun de o suprafață de vânzare de cel puțin 400 de metri pătrați și comercianții de produse alimentare care dispun de o suprafață

de vânzare de cel puțin 800 de metri pătrați și vând regulat dispozitive electrice și electronice sunt obligați să preia gratuit dispozitivele vechi, chiar dacă nu se cumpără un dispozitiv nou. Importatorul vă oferă posibilități de preluare direct în magazine și piețe. De asemenea, vă rugăm să vă adresați comerciantului pentru informații despre posibilitățile locale de preluare.

În cazul în care vechiul dispozitiv conține date cu caracter personal, sunteți responsabil pentru ștergerea acestora înainte de a-l returna.

Dacă acest lucru este posibil fără a distruge aparatul vechi, îndepărtați bateriile sau acumulatorii vechi și lămpile înainte de a returna aparatul vechi pentru eliminare și duceți-le la o colectare separată.

Dacă acumulatorii nu pot fi demontați, specificați la eliminare faptul că dispozitivul conține acumulator.

Contactați consiliul local sau municipal dacă sunteți în căutarea altor modalități de a vă debarasa de aparatele vechi.

9. Declarație de conformitate

Declarația de conformitate UE poate fi solicitată de la adresa indicată în capitolul "Service".

10. Garanție

Garanția firmei Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Stimate cliente, stimați clienți,

Primiți o garanție de 3 ani de la data cumpărării pentru acest aparat. În cazul defectelor acestui produs, aveți drepturi legale împotriva vânzătorului produsului. Aceste drepturi legale nu sunt limitate de garanția pe care o vom descrie în

cele ce urmează.

Condiții de garanție

Termenul de garanție începe odată cu data cumpărării. Vă rugăm păstrați bine bonul de casă original. Acest document este necesar ca dovadă de cumpărare. Dacă apare un defect de material sau de fabricație în decursul a trei ani de la data cumpărare, produsul este fie reparat, fie înlocuit gratuit de către noi, la alegerea noastră. Prestarea garanției presupune că, în decursul termenului de trei ani există aparatul defect și dovada de cumpărare (bonul de casă) și că se descrie succint în scris, în ce constă defectul și când a apărut acesta.

Dacă defectul este acoperit de garanția noastră, dumneavoastră primiți înapoi un produs reparat sau nou. Odată cu repararea sau schimbarea produsului nu începe o perioadă nouă de garanție.

Perioada de garanție și drepturi legale de reclamare a defectelor

Perioada de garanție nu va fi prelungită în urma serviciilor în garanție. Acest lucru este valabil atât pentru piesele înlocuite cât și pentru cele reparate. Eventualele defecțiuni și lipsuri constatate deja în momentul cumpărării trebuie sesizate imediat după despachetare. După expirarea perioadei de garanție, reparațiile vor fi executate contra cost.

Cuprinsul garanției

Aparatul a fost produs cu grijă în conformitate cu directivele stricte de calitate și a fost verificat meticulos înainte de livrarea acestuia. Prestarea garanției este valabilă pentru defectele de material sau de fabricație. Această garanție nu se aplică pieselor produsului, care sunt supuse uzurii normale și ca urmare pot fi considerate ca piese de uzură, sau pentru deteriorări ale părților fragile, cum ar fi

întrerupătoare, acumulatori sau cele fabricate din sticlă.

Garanția expiră dacă produsul a fost deteriorat, nu a fost utilizat sau întreținut corespunzător. Pentru o utilizare corespunzătoare a produsului, se vor respecta strict toate instrucțiunile menționate în instrucțiunile de utilizare. Se vor evita neapărat scopurile de utilizare și acțiunile a căror aplicare este descurajată în instrucțiunile de utilizare sau în legătură cu care ați fost avertizați în acestea.

Produsul este destinat doar utilizării private și nu celei comerciale. În cazul unei manipulări abuzive și necorespunzătoare, utilizării violente și intervențiilor care nu au fost efectuate de către filiala noastră autorizată de service, garanția încetează.

Procesare în caz de garanție

Pentru a asigura o procesare rapidă a solicitării dumneavoastră, vă rugăm urmați aceste instrucțiuni:

- Vă rugăm pregătiți pentru toate cererile bonul de casă și codul produsului (de ex. IAN 12345) ca dovadă de cumpărare.
 - Codul produsului îl luați de pe eticheta de tip, o inscripție, de pe foaia de titlu a instrucțiunilor dvs. de utilizare (în stânga, jos) sau ca etichetă adezivă pe partea posterioară sau inferioară.
 - Dacă apar defecte de funcționare sau alte lipsuri, contactați **telefonice** sau prin **e-mail** mai întâi departamentul de service numit în continuare.
 - Puteți trimite fără taxe poștale un produs considerat defect, atașând dovada de cumpărare (bonul de casă) și menționând în ce constă defectul și când a apărut acesta, la adresa de service care v-a fost comunicată.
- Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungeste termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea de garanție până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.
 - Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

La adresa www.lidl-service.com puteți descărca aceste și multe alte manuale, materiale video cu produse și programe software.

11. Service

RO

Albina Electronics Srl.
E-Mail: service-ro@walteronline.com
Tel.: 0040 723 27 55 66
IAN 465634_2401

Furnizor

Vă rugăm aveți în vedere faptul că adresa următoare nu este o adresă pentru service. Contactați mai întâi departamentul de service menționat mai sus.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Austria

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Versiunea informațiilor:
09/2024

IAN 465634_2404