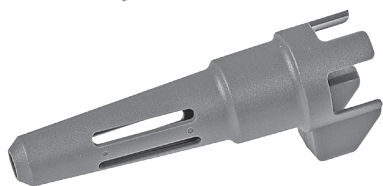


/// PARKSIDE®



PDF ONLINE
parkside-diy.com



3 AZ 1-BEN GÁZFORRASZTÓPÁKA-SZETT

WWS-GLK9-Y02

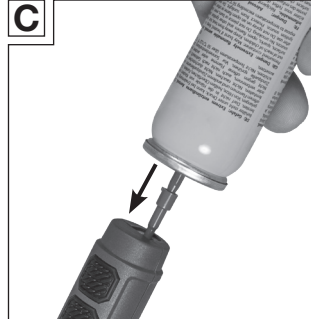
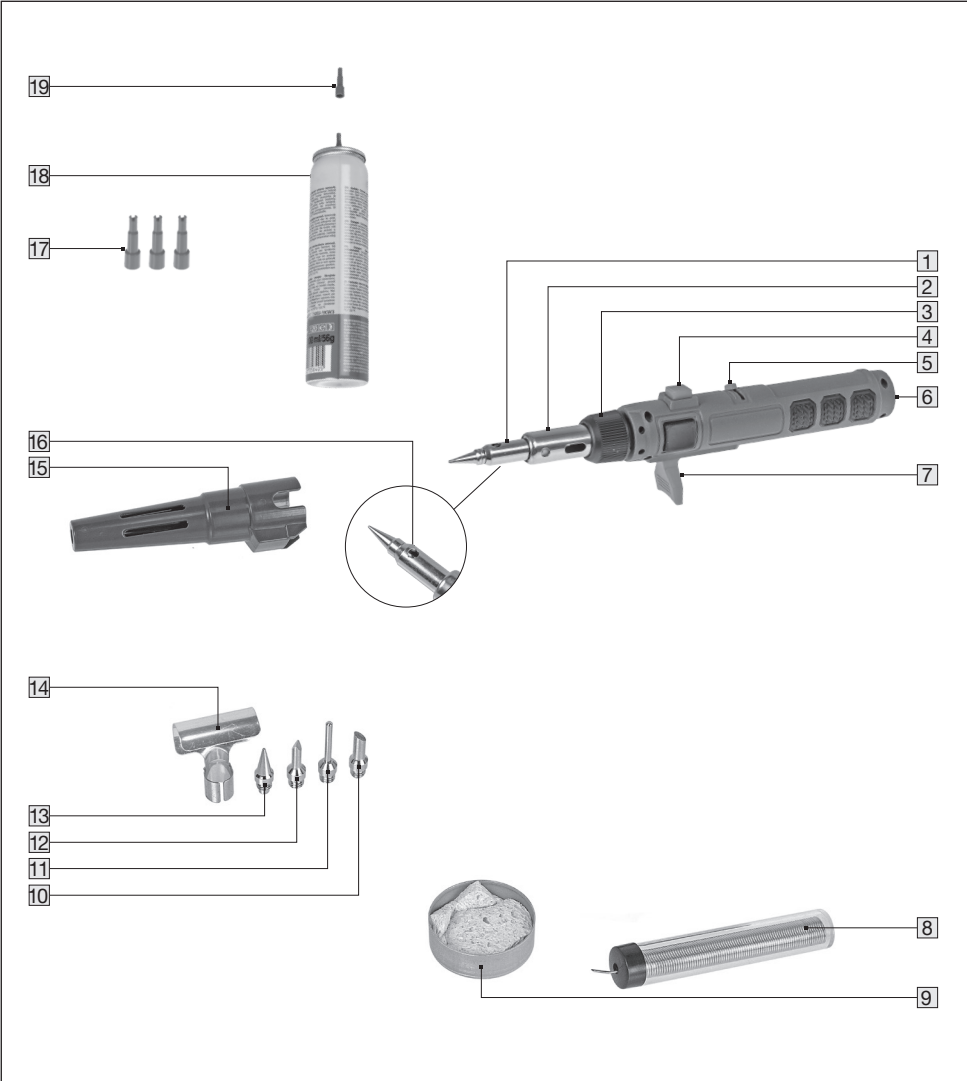
HU

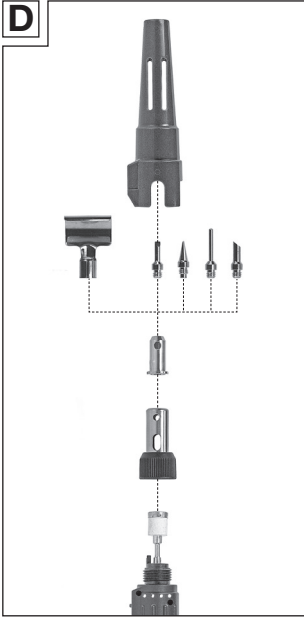
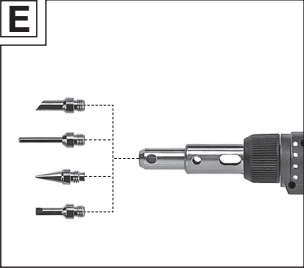
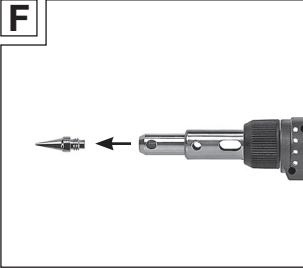
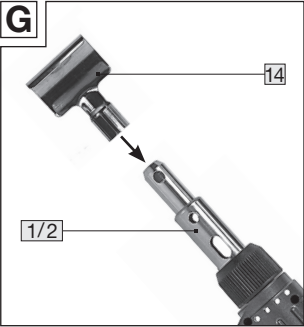
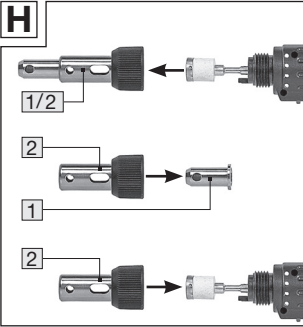
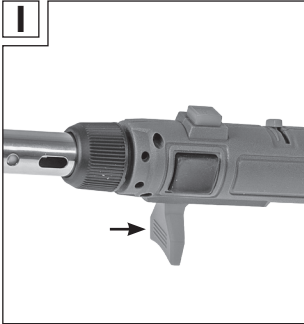
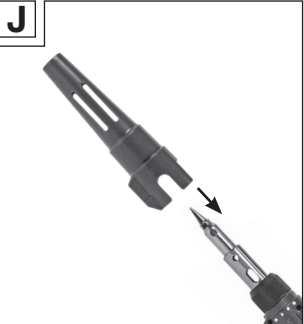
3 AZ 1-BEN GÁZFORRASZTÓPÁKA-SZETT

Használati és biztonsági útmutató

IAN 465633_2404

HU



D**E****F****G****H****I****J**










Tartalomjegyzék

Használt szimbólumok.....	05
Bevezető.....	05
Biztonsági utasítások.....	06
Rendeltetésszerű használat.....	08
Műszaki információk.....	08
Szállítási terjedelem.....	08
Alkatrészek megnevezése.....	09
Műszaki adatok.....	09
Az üzembe helyezés előtt.....	10
Gázforrasztópáka és szállítási terjedelem ellenőrzése.....	10
A gáztartály megtöltése (A-C ábra).....	10
Használatba vétel / Alkalmazás.....	11
Összeszerelési útmutató (D ábra):.....	11
Használata forrasztóégőként (E ábra).....	11
Forrasztólámpaként való használata (F ábra).....	12
Használata forrasztólámpaként (H ábra).....	12
Lángot meggyújtani és eloltani.....	13
Biztonságos leállítás (I ábra).....	14
Védősapka (J ábra).....	14
Tárolási körülmények.....	14
Tisztítás és karbantartás.....	14
Hibaelhárítás.....	15
Ártalmatlanítás.....	16
A gázutántöltő patron ártalmatlanítására vonatkozó utasítások.....	16
Garancia.....	16
Szerviz.....	18

Fontos:

Gondosan olvassa el a kezelési útmutatót, hogy megismerje a berendezést, mielőtt használja. Ezt a dokumentumot gondosan őrizze meg későbbi utánolvasás céljából. Tulajdonoscseré esetén mellékelni kell a használati utasítást.

Használt szimbólumok

	Tartsa be a figyelmeztető- és biztonsági útmutatásokat!
	Olvassa el a használati utasítást
	Hordjon védőszemüveget
	Veszély: különösen gyúlékony aeroszol
	A terméket és a csomagolóanyagot környezetkímélő módon távolítsa el
	Egyetlen rövid töltéssel végezze el a töltési folyamatot.
	A csomagolás papírból készült és a papírgyűjtő konténerben kell elhelyezni.
	A „GS” szimbólum az ellenőrzött biztonságot jelöli. Az ilyen jelöléssel ellátott termékek megfelelnek a német termékbiztonsági törvény (ProdSG) előírásainak.
	Figyelem! Forró felület(ek)!

Bevezető

Fogadja jókívánásainkat új készüléke megvásárlása alkalmából. Vásárlásával Ön egy csúcsmínőségű termék mellett döntött. A használati útmutató a termék részét képezi. Ez a biztonsággal, használattal és ártalmatlanítással kapcsolatos fontos tudnivalókat tartalmaz. A termék használata előtt ismerkedjen meg az összes használati és biztonsági utasítással. Fontos: Gondosan olvassa el a kezelési útmutatót, hogy használat előtt megismerje a berendezést. Későbbi használat céljából tartsa meg az útmutatót. A terméket csak a leírt módon, a jelzett célra használja. A termék harmadik személy részére történő átadása esetén adja át az összes dokumentumot is.

Biztonsági utasítások



- **FIGYELMEZTETÉS!** A gázműködtetésű forrasztót gyermekektől elzárva tárolja.
- **A szemsérülések elkerülése érdekében viseljen szemvédőt.**
- **Nyomás alatt álló gyúlékony gázt tartalmaz.** Vigyázzon arra, hogy az utántölthető gáztartályt ne melegítse fel. A gázforrasztót tilos 50°C / 120°F feletti hőmérsékletnek vagy tartós napsugárzásnak kitenni. Ellenkező esetben repedés vagy robbanás veszélye áll fent.
- **A készüléket sohasem vegye használatba megsérült részekkel.**
- **Ne végezzen változtatásokat a gáz forrasztón. A gyári összeszerelést és a gyári beállításokat tilos módosítani. Csak a gyártó által megadott pótalkatrészeket használja.** Veszélyes lehet, ha módosítja a gáz-forrasztópáka beállítását vagy összeszerelését, vagy néhány alkatrészt kicserél, vagy a javasoltaktól eltérő alkatrészeket használ.
- **FIGYELMEZTETÉS!** A gáztartály helytelen feltöltése és/vagy túltöltése esetén robbanásveszély léphet fel. A gáztartály feltöltése előtt olvassa el az újratöltési utasításokat, és pontosan kövesse a leírt lépéseket.
- **A készüléket ne fúrja át, ne nyissa ki és ne tegye ki tűz hatásának.** Ellenkező esetben repedés vagy robbanás veszélye áll fent.
- **Ne ejtse le a gáz-forrasztópákát a talajra,** különben a készülék károsodhat – Ne használjon olyan gáz-forrasztópákát, melyen sérülés jelei mutatkoznak.
- **Soha ne használja a készüléket, ha tömítetlen, vagy sérült, vagy nem rendeltetésszerűen működik.**
- **Amennyiben a készülékből gáz távozna (gázszag), azonnal vigye ki egy jól szellőző, gyújtóforrás nélküli helyre, ahol a szivárgás megkereshető és elhárítható. A készülék tömítettségét csak a szabadban ellenőrizze. Soha ne keressen szivárgást egy lánggal, hanem ehhez használjon szappanlúgot.** Tömítetlenség esetén égés vagy robbanás veszélye áll fent. Tömítetlen helyek észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, vagy a gyártóval. A javítással csak felhatalmazott szaküzletet, vagy a gyártót bízza meg.
- **Tűzálló és jól szellőztetett környezetben vagy a szabadban dolgozzon.** Ellenkező esetben égés, robbanás vagy fulladás veszélye áll fent
- **Mindig hő- és tűzálló alátétet használjon.**

- A készülék fölött rendkívül magas hőmérséklet alakul ki. Különösen óvatosan kell eljárni az égési sérülések és a tűzveszély elkerülésére.
- A forró levegő fedél szerelésekor ügyeljen arra, hogy az oldalsó kilépőnyílás (16) felfelé mutasson. Egyébként a munkaasztal vagy a munkadarab a kiáramló forróság következtében megrongálódhat.
- A készüléket kizárólag tiszta munkaterületen, éghető vagy zsíros anyagoktól távol szabad üzemeltetni. - Soha ne üzemeltesse a gáz-forrasztópákát éghető gőzök, gyúlékony folyadékok vagy robbanásveszélyes anyagok közelében. Ellenkező esetben égés vagy robbanás veszélye áll fent.
- **FIGYELMEZTETÉS: Ne gyújtsa meg a gázforrasztópákát az arca, keze, ruhája vagy gyúlékony anyagok közelében, és ne irányítsa a lángot emberekre.** Ellenkező esetben égési sérülés veszélye áll fent. Tartson min. 0,5 m-es oldalirányú biztonsági távolságot minden tárgytól, valamint min. 1 m-es távolságot a készülék felett található tárgyaktól.
- A forrasztótartozék levegőkimeneteli nyílásain forró levegő áramlik ki. Győződjön meg róla, hogy a készülék rövid munkaszünetek esetén is mindig a mellékelt állványon legyen elhelyezve, hogy az asztallap vagy más tárgy ne gyúljon ki. A levegőkimeneteli nyílásokat ne fordítsa a szeme, az arca, vagy más személy felé. Ellenkező esetben égési sérülés veszélye áll fent.
- **Ne lélegezzen be hegesztési/forrasztási gőzt,** mert mérgező lehet.
- **Vegye figyelembe, hogy a tényleges lángméret hosszabb lehet, mint amekkorának tűnik.** Bizonyos fényviszonyok mellett előfordulhat, hogy a láng alig látható. -elégés veszély
- **Az égőfúvóka, az égőcsúcsok és a hőlégfúvó üzemeltetés közben és közvetlenül a láng kialvása után nagyon forró.** Vigyázzon, hogy véletlenül ne égesse meg magát. Ne érintse meg az égőcsúcsokat!
- **A használat után bizonyosodjon meg róla, hogy a láng teljesen kialudt és várja meg amíg a gáz-forrasztópaka teljesen kihűl, mielőtt azt elrakja.** Ellenkező esetben tűzveszély áll fenn.

Rendeltetésszerű használat

Ez a gáz-forrasztópáka készlet elektromos kábelek és lemezek lágyforrasztására, festékek és lakkok eltávolítására vagy szárítására, vagy műanyagrészek formázására alkalmas.

A termék továbbá fóliák zsugorítására és ragasztók lágyítására és eltávolítására használható.

A finomforrasztó pákát csak a megadott módon, rendeltetésszerűen szabad használni. Minden további, ezt meghaladó használat tilos! A nem rendeltetésszerű használatból eredő bármilyen kár vagy sérülés esetén a felhasználó/kezelő felel.

Csak a forrasztópákához való tartozékot szabad felhasználni. A rendeltetésszerű használat részét képezi a biztonságtechnikai útmutató valamint a szerelési útmutató és a kezelési útmutatóban szereplő üzemeltetési útmutató figyelembevétele.

Az olyan személyeknek, akik a készüléket kezelik illetve azon karbantartási tevékenységet végeznek, ezeket meg kell ismerniük és a lehetséges veszélyekről tudomást kell szerezniük. Ezen túlmenően az érvényes balesetvédelmi rendszabályokat a lehető legpontosabban be kell tartani.

Figyelembe kell venni a munkaegészségtani és biztonságtechnikai terület egyéb általános előírásait is. A készüléken végrehajtott változtatások kizárják a gyártó felelősségét az azokból eredő károkért.

A finomforrasztó páka nem ipari vagy kisipari alkalmazásokhoz, hanem a magánfelhasználók számára otthoni és barkácsmunkákhoz készült.

Minden egyéb célra történő felhasználás kifejezetten tilos és nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Műszaki információk

Szállítási terjedelem

- Gáz forrasztópáka
- Védősapka
- 4 forrasztóhegy (az egyik előre felszerelve)
- Forrólevegő terelő
- Tisztítószivacs
- Forrasz
- Parkside 100 propán-bután keverék gázutántöltő patron
- 1 utántöltő adapter (gázutántöltő patronnal szállítva)
- 3 tartalék utántöltő adapter

Alkatrészek megnevezése

- | | | | |
|----|---|----|---|
| 1 | Forrólevegő- / forrasztórátét | 11 | Forrasztóhegy, hosszú |
| 2 | Forrasztóéggő használata | 12 | Forrasztóhegy, véső alakú |
| 3 | Bütykös anya | 13 | Forrasztóhegy |
| 4 | Tartós üzem kapcsoló | 14 | Forrólevegő terelő |
| 5 | Lángszabályozó (Fokozatmentesen szabályozható - legkisebb láng legnagyobb láng) | 15 | Védősapka |
| 6 | Utántöltőszelep | 16 | Kilépőnyílás |
| 7 | Gyújtáskapcsoló / állvány | 17 | Utántöltő adapter (gázutántöltő patronnal szállítva) |
| 8 | Forrasz | 18 | Parkside 100 propán-bután keverék gázutántöltő patron |
| 9 | Tisztítószivacs | 19 | Tartalék utántöltő adapter |
| 10 | Forrasztóhegy, kerek | | |

Műszaki adatok

Forgalmazó: Walter Werkzeuge Salzburg GmbH, Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Ausztria

Készülék megnevezése: Gázforrasztópáka módosítása Nr. WWS-GLK9-Y02

A gázforrasztópáka nincs megtöltve.

Készülékkategória / Gáz típusa:	Közvetlen nyomású bután; közvetlen nyomású bután-propán keverék (propántartalom: max. 25%) Ez a készülék csak a Parkside 100 propán-bután keverék gázutántöltő patronnal vagy azzal egyenértékű, „Bután” vagy „Bután-propán keverék” feliratú gázutántöltő patronokkal üzemeltethető. Veszélyes lehet másfajta gázutántöltő patron csatlakoztatása.
------------------------------------	--

Max. lánghőmérséklet:	Forrasztólámpa 1 300°C Forró levegő 600°C Forrasztópáka 450°C
-----------------------	---

Alkalmazás:	Csak szabadban, vagy jól kiszellőztetett helyiségekben használja. Tartsa be az égéslevegő-ellátásra vonatkozó nemzeti előírásokat.
-------------	--

üzemanyag-fogyasztás:	kb. 6,9 g/h
-----------------------	-------------

Az üzembe helyezés előtt

Gázforrasztópáka és szállítási terjedelem ellenőrzése

- Vegye ki a forrasztópákát és a tartozékokat a csomagolásból.
- Ellenőrizze, hogy a szállítási terjedelem teljes körű-e (lásd a „Szállítási terjedelem / Alkatrészek megnevezése” fejezetet).
- Ellenőrizze, hogy a forrasztópáka vagy a tartozékok nem sérültek-e meg.
- Ha bármelyik alkatrész sérült vagy hiányzik, ne használja a forrasztópákát. Kétség esetén forduljon a gyártó szervizéhez.

A gáztartály megtöltése (A-C ábra)



FIGYELEM! Égés, elégés és/vagy robbanás veszélye áll fent!

- A gázpalackot jól szellőző helyen, lehetőleg a szabadban, minden lehetséges szikraforrástól, például nyílt lángtól, gyújtólángoktól, elektromos főzőkészülékektől távol, az emberektől messze cserélje ki ill. töltsse fel.
- Kapcsolja ki a gázforrasztópákát, győződjön meg róla, hogy a láng ki van kapcsolva, és ne töltsse fel a gáztartályt, amíg a gázforrasztópáka teljesen le nem hűlt.
- Ne dohányozzon a gáztartály feltöltése vagy a gázforrasztópáka használata közben.



FIGYELEM! A gáztartály helytelen feltöltése és/vagy túltöltése esetén robbanásveszély léphet fel.

- Pontosán kövesse az alábbi utasításokat.

A legjobb munkaeredmény eléréséhez használjon Parkside 100 propán-bután keveréket. Alternatív lehetőségként használhat kereskedelemben kapható öngyújtógázt (bután) is. Ha nem a javasolt tartályokat használja, az veszélyes lehet. Ne feledje a gázutántöltő patronhoz mellékelt utántöltő adaptert a gázutántöltő patron fűvókájára helyezni.

1. Ha szükséges, ürítse ki a gáztartályt a gázforrasztópáka meggyújtásával és a maradék gáz elégetésével.
2. Hagyja teljesen kihűlni a forrasztópákát.
3. Helyezze a gázutántöltő patronhoz mellékelt, oldalnyílásokkal ellátott (17) utántöltő adaptert a gázutántöltő patron fúvókájára (18). A mellékelt tartalék utántöltő adapter (19) és a gázutántöltő patronnal szállított utántöltő adapter egyenértékűek.
4. Helyezze rá a gázutántöltő patron fúvókáját a gázforrasztó páka utántöltő szelepére (6), és nyomja bele. Végezze el a töltési folyamatot **rövid (max. 1 másodperces)** löketekkel, és állítsa le a folyamatot, amint a gáz kiáramlik a fúvókából.
5. Mihelyt a gáz elkezdi túlradni, húzza ki a gázutántöltő patron fúvókáját az eszköz utántöltőszelepből. A gáztartály túltöltése nem tiszta lángot eredményez.
6. Az első meggyújtás előtt várjon pár percet a készülék stabilizálásához.
7. Mint minden gázszerszámnál, a gázforrasztó páka használatakor is legyen óvatos.



Használatba vétel / Alkalmazás

Összeszerelési útmutató (D ábra):



VIGYÁZAT A hozzáférhető részek nagyon forróak lehetnek. A kisgyermeket távol kell tartani a készüléktől.

A gázforrasztó szetthez tartozik még egy forró levegő fedél (1), egy forrasztóégő felszerelés (2), négy forrasztócsúcs (10-13) és egy forró levegő elterelő (14). A különböző rátétek felhelyezéséhez kövesse a következő oldalak leírásait.

Használata forrasztóégőként (E ábra)

A gáz forrasztó gyárilag fel van szerelve gázégőrészekkel, forró levegő fedéllel, forrasztórészekkel (1) és egy pákaheggyel (13), és használható forrasztópákaként is.



FIGYELEM! Égési sérülés veszélye! Hagyja teljesen kihűlni a készüléket, mielőtt kicseréli a tartozékot.

- A szállítmány 4 forrasztóhegyet tartalmaz.
- Válassza ki a megfelelő forrasztóhegyet és csavarozza be a forrólevegő-rátétben található jobbmenetes nyílásba. Adott esetben az előszerelt pákahegyet előzőleg el kell távolítani.

Forrasztólámpaként való használata (F ábra)

A forrólevegős pisztoly ideális lakkok és festékek eltávolítására vagy szárítására, valamint műanyagok formázására. A termék továbbá fóliák zsugorítására és ragasztók lágyítására, és eltávolítására használható.



FIGYELEM! Égési sérülés veszélye! Hagyja teljesen kihűlni a készüléket, mielőtt kicseréli a tartozékokat.

- A pákahegyet (10-13) válassza le a forró levegő/forrasztási fedélről (1).
- A gáz-forrasztópáka most már használható forró levegő fűjő berendezésként.

Forrólevegős deflektor (G ábra)

A forró levegő elvezető a forró levegő fedéllel használható. Ez pl. kábelek zsugorításánál hasznos.



FIGYELEM! Égési sérülés veszélye! Soha ne érintse meg forró állapotban a forró levegő terelőt. Hagyja teljesen kihűlni a készüléket, mielőtt kicseréli a tartozékokat.

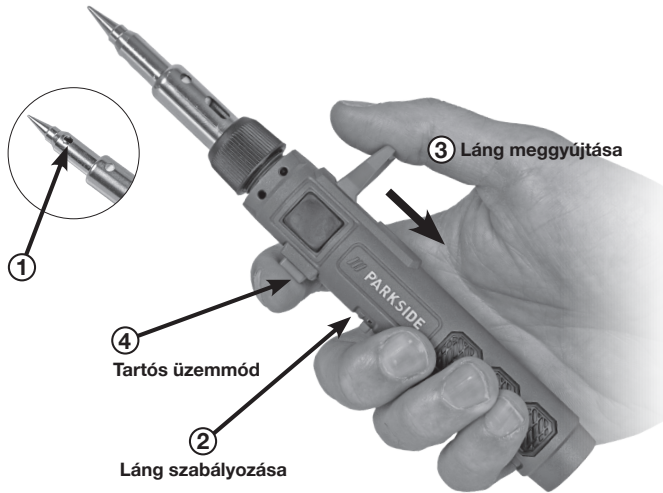
- Tolja rá szorosan a forró levegő terelőt (14) a forró levegő fedélre. Ezt követően a felszerelt levegő terelőt igény szerint elforgathatja.

Használata forrasztólámpaként (H ábra)

Szerelés

- Lazítsa meg a (3) recézett anyát.
- Távolítsa el a forró levegő/forrasztó fedelet (1) a forrasztólámpa-fedélről (2).
- Rögzítse a forrasztólámpa-fedelet a készüléken a recézett anyával.
- Az eszköz most már használható forrasztólámpaként.

Lángot meggyújtani és eloltani



1. Kivezetőnyílás(16)

- Csak forró levegőt fújó berendezésként vagy gáz-forrasztópákaként való felhasználásra érvényes: A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a forró levegő fedél oldalsó kivezetőnyílása (16) felfelé (= a tartólábtól elfelé) mutat-e. Adott esetben állítsa be megfelelően a forró levegő fedél pozícióját.

2. Tolja a lángszabályozót (5) a legmagasabb fokozatra


3. Periodikus üzemeltetés

- Húzza meg a gyújtáskapcsolót/állványt (7) a láng meggyújtásához.
- A láng eloltásához engedje el a gyújtáskapcsolót/állványt.

4. Folyamatos üzemeltetés

- Húzza meg a gyújtáskapcsolót/állványt a láng meggyújtásához.
- Nyomja meg a folyamatos üzem kapcsolót (4) a gyújtáskapcsoló/állvány meghúzott helyzetben való reteszeléséhez.
- Húzza meg újra a gyújtáskapcsolót/állványt, majd engedje el azonnal a folyamatos üzem kapcsoló kioldásához és a láng kioltásához.

5. Lángszabályozás

- A forrasztópáka lángszabályozóval (5) van felszerelve. A lángszabályozót a  szimbólum jelöli.
- A lángszabályozót a legalacsonyabb fokozathoz balra, a legmagasabb fokozathoz pedig jobbra csúsztassa.
- Az égő begyújtása előtt csúsztassa a lángszabályozó gombot a legmagasabb fokozatba.

Ha a készülék hideg, vagy éppen újra lett töltve, a láng szabálytalan lehet, ill. folyékony állapotú gáz távozhat a készülékből. Ez teljesen normális, és nem hibát jelent. A láng a készülék felmelegedése után (kb. 1-2 perc múlva) stabilizálódik.

Biztonságos leállítás (I ábra)



FIGYELEM! Tűzveszély! A gázforrasztó pákát soha ne helyezze el meggyújtott lángnál.

A biztonságos elhelyezéshez egy állvány van a gyújtáskapcsolóba/állványba (7) beszerelve. Kizárólag az állványra helyezze le a készüléket.

Védősapka (J ábra)

Az eszköz doboza védősapkát (15 db) tartalmaz. Ezt a forró készülék biztonságos elhelyezéséhez és a mechanikus sérülések elleni védelemre kell használni.



FIGYELEM! Tűzveszély! Soha ne helyezze fel a védősapkát meggyújtott lángnál.

FIGYELEM! Égési sérülés veszélye! Normál üzemeltetés során a fém-rátétek különösen felforrósodnak.

- Tolja a védősapkát szorosan a recézett anyára (3).

Tárolási körülmények

- A készüléket biztonságos, hűvös, száraz és jól szellőztetett helyen tárolja, amikor nem használja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
- Lehetőség szerint tárolja a készüléket eredeti tárolódobozában. Hagyja teljesen kihűlni a berendezést, mielőtt elrakja.

Tisztítás és karbantartás



Figyelem! Hagyja teljesen kihűlni a gáz-forrasztópákát, mielőtt tisztítási vagy karbantartási munkát végez. A károsodás elkerülése érdekében ne használjon agresszív tisztítószerket, fémkeféket illetve éles tárgyakat, pl. kést vagy hasonlókat.

- A gázforrasztópáka nagyrészt karbantartásmentes. A csúcs azonban bizonyos idő után elhasználódik és ki kell cserélni, ahogyan az a „Rátétek cseréje” szakaszban olvasható.
- Csak a gyártó alkatrészeit / tartozékait használja.

- A javítással csak felhatalmazott szaküzletet, vagy a gyártót bízta meg. Ezzel kapcsolatban a „Garancia” szakaszban talál közelebbi ismertetést.
- Szükség esetén tisztítsa meg a gázforrasztópákát egy puha, enyhén nedves kendővel. Ügyeljen arra, hogy ne jusson nedvesség a páka belső részébe,
- Tisztítsa meg a forrasztóhegyeket (10-13) a mellékelt tisztítószivacs (9) segítségével.

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges okok	Megszüntetés
A gázforrasztó pákát nem lehet bekapcsolni.	Üres a gáztartály.	Töltse fel a gáztartályt a gáztartály feltöltésére vonatkozó utasításoknak megfelelően.
	A lángmagasság nem elegendő.	A láng magasságának beállításához csúsztassa a lángszabályozót (5) magasabb pozícióba.
A forrasztóhegyen (10-13) lévő forrasztó (8) nem futtatható megfelelően.	Üres a gáztartály.	Töltse fel a gáztartályt a gáztartály feltöltésére vonatkozó utasításoknak megfelelően.
	A lángmagasság nem elegendő	A láng magasságának beállításához csúsztassa a lángszabályozót (5) magasabb pozícióba.
A forrasztóhegy (10-13) nem forró.	A forrasztóhegynek nem volt elég ideje felmelegedni.	Néhány forrasztóhegynek tovább tart felforrósodni. Kérjük, legyen türellemmel.
A lángmagasság nem elegendő.	Maga a láng csak égő helyzetben látható.	Lásd a „Forrasztási elválasztó használata” fejezetet

Ártalmatlanítás



A gáz-forrasztópákát csak kiürített állapotban szabad ártalmatlanítani. A már használhatatlan készülékeket újrahasznosításhoz gyűjtőhelyen kell leadni. Ne tegye a háztartási hulladékok közé. További információk az illetékes hatóságnál szerezhetők be. A csomagolás ártalmatlanítását az anyag típusának és az Ön területén érvényes helyi előírásoknak megfelelően végezze.

A gázutántöltő patron ártalmatlanítására vonatkozó utasítások

Ne tegye a háztartási hulladékok közé. További információk az illetékes hatóságnál szerezhetők be.

A tartály nyomás alatt áll. Nem szabad átszúrni vagy elégetni, még használat után sem. Használat után sem szabad erőszakosan kinyitni vagy elégetni.

Garancia

A termék megnevezése: 3 az 1-ben gázforrasztópáka-szett	Gyártási szám: 465633_2404
A termék típusa: WWS-SBM750-B01	
A gyártó cégneve, címe és email címe: Walter Werkzeuge Salzburg GmbH Gewerbeparkstr. 9 A-5081 Anif, Ausztria	A szerviz neve, címe és telefonszáma: Rothenberger Magyarország KFT Gubacsi út 26 H-1097 Budapest Tel.: 06 1 347 5040
Az importáló és forgalmazó cégneve és címe: Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest, Rádl árok 6.	

1. A jótállási idő a Magyarország területén, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. üzletében történt vásárlás napjától számított 1 év, amely jogvesztő. A jótállási idő a fogyasztó részére történő átadással, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
2. A jótállási igény a jótállási jeggyel és/vagy a vásárlást igazoló blokkal érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettség-vállalás érvényességét. Kérjük, hogy a vásárlás tényének és időpontjának bizonyítására őrizze meg a pénztári fizetésnél kapott jótállási jegyet és a vásárlást igazoló blokkot.
3. A vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén

a forgalmazó köteles a terméket kicserélni, feltéve ha a hiba a rendeltetészerű használatot akadályozza. A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti az áruházakban, valamint a jótállási tájékoztatóban feltüntetett szervizekben. (A magyar Polgári Törvénykönyv alapján fogyasztónak minősül a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.)

A jótállás ideje alatt a fogyasztó hibás teljesítés esetén kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, vagy az a forgalmazónak aránytalan többletköltséggel járna, illetve a fogyasztó kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke alapos ok miatt megszünt, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől és visszakérheti a vételárát. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

4. A fogyasztó a hiba felfedezése után a lehető legrövidebb időn belül köteles a hibát bejelenteni és a terméket a jótállási jogok érvényesítése céljából átadni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül bejelentett jótállási igényt időben közöltnek kell tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul.
5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, valamint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.
6. A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetészerű használatból, átalakításból, helytelen tárolásból, vagy a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bármely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta, és azt a forgalmazó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás nem vonatkozik a mozgó kopó alkatrészek (világítótestek, gumiabroncsok stb.) rendeltetészerű elhasználódására. A szerviz és a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik személyek által tárolt adatokért vagy beállításokért.
7. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthetőségét nem érinti.

Kijavítást ellenőrző szelvény:

A jótállási igény bejelentésének időpontja:	A hiba oka:
Javításra átvétel időpontja:	A hiba javításának módja:
A fogyasztó részére történő visszaadás időpontja:	
A szerviz bélyegzője, kelt és aláírás:	

Kicserélést ellenőrző szelvény:

A jótállási igény bejelentésének időpontja:
Kicserélés időpontja:
A cserélő bolt bélyegzője, kelt és aláírás:

Szerviz



WALTER Service Kft.

E-Mail: service-hu@walteronline.com

Tel.: 0036 33400557

IAN 465633_2404

Szállító

Figyelem! Az alábbi cím nem szervizcím! Lépjen kapcsolatba fent felsorolt szervizek egyikével.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Ausztria

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Az információk állapota:

09/2024

IAN 465633_2404