

/// PARKSIDE®



SPÁJKOVACIA STANICA

PLS 48 D2
WWS-LK48-H01

SK







SPÁJKOVACIA STANICA

Originálny návod na obsluhu

IAN 465634_2404

SK



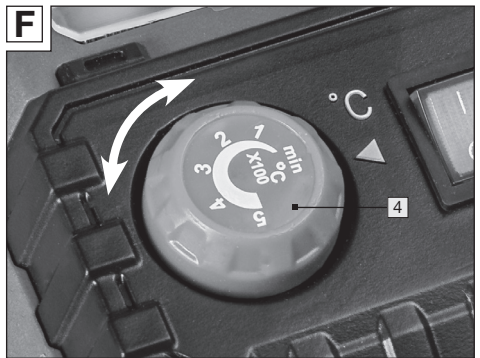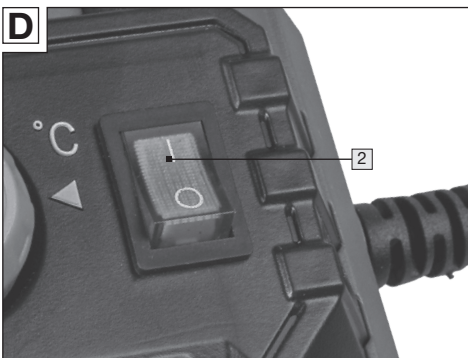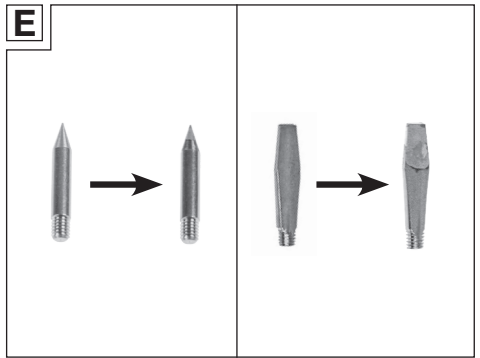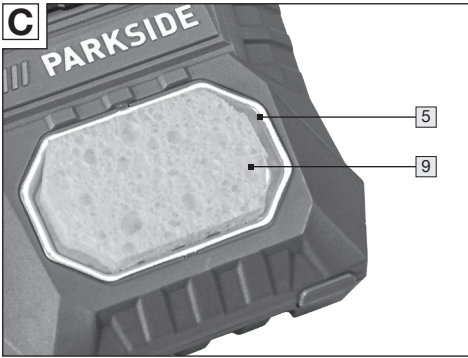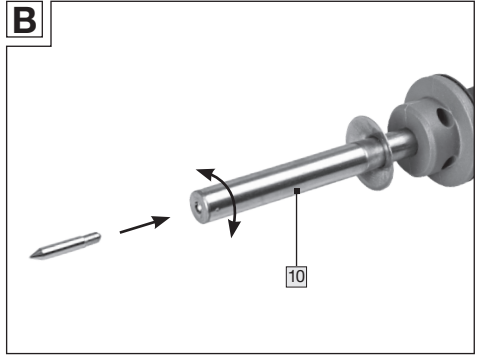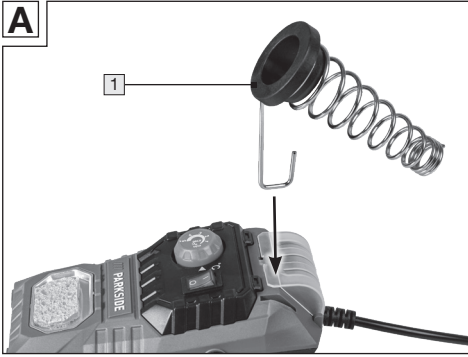

Obsah

1. Úvod	05
Použité symboly.....	05
Obsah dodávky/popis súčastí.....	06
2. Technické údaje	06
3. Bezpečnosť	06
Účelné používanie.....	06
Zvyškové riziká.....	07
Všeobecné bezpečnostné pokyny.....	07
Doplňujúce informácie z karty bezpečnostných údajov spájkovacieho drôtu Opatrenia prvej pomoci.....	09
4. Pred použitím	09
Kontrola spájkovacej stanice a rozsahu dodávky.....	09
Montáž pridržiavacej pružiny (obr. A).....	09
Montáž/výmena spájkovacích hrotov (obr. B).....	09
Vloženie špongie na čistenie (obr. C).....	10
Spájkovací prostriedok.....	10
Pocínovanie spájkovacieho hrotu (obr. D).....	10
5. Použitie	11
Zapnutie a vypnutie (obr. E).....	11
Regulácia teploty (obr. F).....	11
Pracovná teplota.....	11
Príprava spájkovania.....	12
Spájkovanie.....	12
Odspájkovanie.....	13
6. Údržba, čistenie, skladovanie a preprava	13
Údržba.....	13
Čistenie.....	13
Skladovanie.....	14
Preprava.....	14
7. Odstránenie chýb	15
8. Recyklácia	15
Likvidácia obalov, papiera a tlačovín.....	15
Likvidácia výrobku.....	15
9. Vyhlásenie o zhode	16
10. Záruka	16
11. Servis	18

1. Úvod

Srdečne vám blahoželáme ku kúpe vášho nového prístroja. Rozhodli ste sa pre kúpu vysokohodnotného produktu. Návod na obsluhu je súčasťou tejto spájkovacej stanice (ďalej len „spájkovacia stanica“ alebo „výrobok“). Obsahuje dôležité pokyny pre zachovanie bezpečnosti, pre používanie a likvidáciu. Pred použitím produktu sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a s bezpečnostnými pokynmi. Používajte produkt iba opísaným spôsobom a pre uvedené oblasti používania. Pri odovzdaní produktu tretej osobe jej postúpte celú dokumentáciu.

Tento návod na obsluhu je k dispozícii aj v digitálnej podobe v servisnom stredisku výrobcu.

Revízia: ID 001 – 2024-09 – REV001

Použitie symboly

Následne uvedené symboly a signálne slová sú použité v tomto návode na obsluhu, na produkte alebo na obale.

VAROVANIE!

Označuje nebezpečenstvo, ktoré, ak sa mu nevyhnete, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

UPOZORNENIE!

Označuje nebezpečenstvo, ktoré, ak sa mu nevyhnete, môže mať za následok malé alebo stredné zranenie.

POKYN!

Upozorňuje na možné vecné škody.



Tento symbol poukazuje na užitočné dodatočné informácie pre montáž alebo použitie.



Výrobky označené týmto symbolom sú v súlade so všetkými platnými ustanoveniami Spoločenstva Európskeho hospodárskeho priestoru.



Prečítajte si návod na obsluhu.



Symbol „GS“ znamená testovanú bezpečnosť.

Výrobky označené týmto symbolom spĺňajú požiadavky nemeckého zákona o bezpečnosti výrobkov (ProdSG).

Označenie modelu je kombinácia písmen a číslíc:

WWS - **LK** **48** - **H01**
Spoločnosť uvádzajúca do obehu Výrobok (GER) Výkon Verzia

Distribútor = WALTER Werkzeuge Salzburg GmbH (WWS); **Výrobok (GER)** = Spájkovacia stanica (LK); **Výkon** = 48 W; **Verzia** = H01

Obsah dodávky/popis súčastí

- 1 Pridržiavacia pružina
- 2 Vypínač
- 3 Spojovací kábel medzi spájkovačkou a ovládaním
- 4 Regulátor teploty
- 5 Odkladací priestor na špongiu na čistenie
- 6 Plochý spájkovací hrot
- 7 Spájka 1 x Ø 1 mm
- 8 Spájka 1 x Ø 1,5 mm
- 9 Špongia na čistenie
- 10 Spájkovačka
- 11 Hrot, spájkovací hrot
- 12 Riadiaca jednotka a stojan spájkovačky
- 13 Napájací kábel so zástrčkou

2. Technické údaje

Model:	WWS-LK48-H01
Menovité napätie:	230 V ~/50Hz
Menovitý príjem:	48 W
Doba zahrievania:	cca 6 min. (cca 500 °C)
Rozsah teploty:	100 – 500 °C (+/- 10 °C)

3. Bezpečnosť

Účelné používanie

Táto spájkovacia stanica je určená výhradne na súkromné použitie v oblasti hobby a domácich majstrov na tieto účely:

- na jemné spájkovanie napr. drôtov a platiny

Akkoľvek iné použitie je výslovne vylúčené, a preto sa bude považovať za použitie proti predpisom. Výrobca alebo predajca nezodpovedá za zranenia, straty alebo škody, ktoré vznikli v dôsledku nesprávneho používania alebo používania v rozpore s daným účelom.

Možné príklady nesprávneho použitia alebo použitia v rozpore s daným účelom:

- používanie spájkovacej stanice na iné účely, než na tie na ktoré je určená,
- nedodržiavanie bezpečnostných pokynov a upozornení, ako aj pokynov týkajúcich sa montáže, prevádzky, údržby a starostlivosti uvedených v tomto návode na obsluhu,
- nedodržiavanie akýchkoľvek predpisov o prevencii úrazov, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré sú osobitné pre používanie spájkovacej stanice a/alebo všeobecne platných predpisov,
- používanie príslušenstva a náhradných dielov, ktoré nie sú určené pre túto spájkovaciu stanicu,
- oprava spájkovacej stanice inou osobou ako výrobcom alebo odborníkom,
- komerčné, remeselné alebo priemyselné použitie spájkovacej stanice,
- obsluha alebo údržba spájkovacej stanice osobami, ktoré nie sú oboznámené s manipuláciou so spájkovacími stanicami a/alebo nerozumejú súvisiacim rizikám.

Príslušenstvo používajte podľa týchto inštrukcií. Chyby pri dodržiavaní pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu môžu mať za následok ťažké zranenia a viesť k zániku záruky. Dodržiavajte

platné miestne alebo vnútroštátne predpisy súvisiace s používaním tohto produktu. Nikdy nevykonávajte žiadne úpravy na spájkovacej stanici. Akékoľvek úpravy spájkovacej stanice môžu byť nebezpečné a sú zakázané.

Zvyškové riziká

Napriek zamýšľanému použitiu nie je možné úplne vylúčiť zrejmé zvyškové riziká. V závislosti od typu spájkovacej stanice sa môžu vyskytnúť nasledujúce nebezpečenstvá:

- nebezpečenstvo popálenia pri dotyku horúcich súčastí spájkovacej stanice,
- ujmy na zdraví spôsobené prácou s toxickými alebo škodlivými materiálmi (napr. ortuť),
- prehriatie a nebezpečenstvo požiaru pri zakrytí spájkovacej stanice.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

VAROVANIE!


Prečítajte si všetky

bezpečnostné pokyny a inštrukcie. *Zanedbania pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a inštrukcií môžu spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké poranenia.*

Uchovajte všetky bezpečnostné pokyny a inštrukcie pre budúce použitie.

- a) **Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov a**

taktiež osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a rozumejú hroziacim nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a údržbu zo strany používateľa nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- b) **Keď je poškodené sieťové pripájacie vedenie tohto prístroja, výrobcu, jeho zákaznícky servis alebo inú, podobne kvalifikovanú osobu ho musí vymeniť, aby sa predišlo vzniku nebezpečných situácií.**
- c) **Po použití uložte spájkovaciu stanicu na voľné priestranstvo, kým úplne nevychladne.**
- d) **VÝSTRAHA: Keď spájkovaciu stanicu nepoužívate, treba ju zastrčiť do pridržiavejcej pružiny .**
- e) **Nepoužívajte spájkovaciu stanicu, ak je poškodená rukoväť, sieťový kábel alebo zástrčka.**
- f) **Nepoužívajte sieťový kábel nesprávne na prenášanie alebo zavesenie spájkovacej stanice alebo na odpojenie sieťovej zástrčky zo zásuvky. Uchovávajte sieťový kábel mimo dosahu tepla, oleja a ostrých hrán.**
Ak sa sieťový kábel poškodí alebo prereže pri práci, nedotýkajte sa ho, ale ihneď

*odpojte sieťovú zástrčku.
Poškodené alebo spleťité káble
zvyšujú riziko zásahu elektrickým
prúdom.*

- g) Spájkovaciu stanicu nevystavujte žiadnej vlhkosti a dažďu.**
- h) Zabráňte kontaktu horúcich častí spájkovacej stanice s predmetmi citlivými na teplo v jej blízkosti.**
- i) Vytiahnite sieťovú zástrčku po každom použití!**
- j) Po použití a pred uskladnením nechajte spájkovaciu stanicu úplne vychladnúť.**
- k) Nechladte spájkovaciu stanicu vodou!**
- l) Budte opatrní pri používaní spájkovacej stanice blízko horľavých materiálov.**
- m) Nesmerujte na to isté miesto dlhšiu dobu.**
- n) Nenechávajte spájkovaciu stanicu bez dozoru, pokiaľ je v prevádzke.**
- o) Sieťový kábel vedte vždy smerom dozadu od prístroja.**
- p) Počas používania sa nedotýkajte horúceho spájkovacieho hrotu, roztavenej spájky alebo horúcich komponentov, hrozí nebezpečenstvo popálenia. Odkladací priestor sa môže veľmi zahriať, keď naň odložíte spájkovačku.**
- q) Neumiestňujte horľavé alebo tepelne citlivé predmety do blízkosti horúcej spájkovačky.**
- r) Nevykonávajte spájkovanie na**

častiach pod napätím.

- s) Postarajte sa o dobré odvetranie. Pri spájkovaní môžu vznikáť dráždivé výpary, ktoré môžu viesť k poškodeniu sliznic až k chronickým ochoreniam dýchacích ciest. Nevdychujte vznikajúce výpary.**
- t) Noste ochranu očí.**
- u) Zabráňte kontaktu spájkovacieho drôtu s očami a pokožkou.**
- v) Dodávaný spájkovací drôt obsahuje kolofóniu. Môže vyvolať alergické reakcie.**
- w) Cínová spájka môže obsahovať olovo. Počas spájkovania nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si dôkladne umyte ruky!**

Doplňujúce informácie z karty bezpečnostných údajov spájkovacieho drôtu Opatrenia prvej pomoci

Po vdýchnutí:

- Premiestnite postihnutú osobu na čerstvý vzduch. Nenechajte postihnutú osobu bez dozoru. Bez výnimky zavolajte lekára.

Po kontakte s pokožkou:

- Postihnuté miesto ihneď umyte vodou a mydlom a dôkladne opláchnite. Po kontakte s roztaveným produktom miesto rýchlo schlaďte studenou vodou. Neodstraňujte stuhnutý produkt z pokožky.

Po kontakte s očami:

- Niekoľko minút vyplachujte oči pod tečúcou vodou a vyhľadajte lekára.

Po požití:

- Ihneď vyhľadajte lekára.

Opatrenia v prípade náhodného uvoľnenia

- Používajte ochranné vybavenie.
- Nedovoľte, aby produkt prenikol do kanalizácie alebo vodných tokov.

Skladovanie



- Spájkovací drôt skladujte na chladnom mieste.
- Neskladujte spájkovací drôt spolu s kyselinami.

4. Pred použitím

Kontrola spájkovacej stanice a rozsahu dodávky

- Vyberte spájkovaciu stanicu z obalu.
- Skontrolujte, či je dodávka kompletná (pozrite kapitolu: „Rozsah dodávky/ označenie dielov“)
- Skontrolujte, či spájkovacia stanica alebo niektorý z jej dielov nie je poškodený.
- V danom prípade nepoužívajte spájkovaciu stanicu. Kontaktujte výrobcu prostredníctvom servisnej adresy uvedenej v kapitole „Záruka“.

Montáž pridržiavacej pružiny (obr. A)

Zatlačte pridržiavaciu pružinu  pevne do určeného otvoru stojana spájkovačky  a upevnite ju týmto spôsobom.

Montáž/výmena spájkovacích hrotov (obr. B)

VAROVANIE!

Pred každým vykonaním nastavenia, údržby alebo opravy vytiahnite elektrickú zástrčku.

UPOZORNENIE!

Pred výmenou hrotu nechajte spájkovačku úplne vychladnúť.

Špicatý spájkovací hrot [11] sa hodí najmä na bodové spájkovanie a tenké káble.

Plochý spájkovací hrot [6] sa hodí najmä na ľahké spájkovacie práce pri elektrikárskych prácach. Zvoľte vhodný hrot pre svoju prácu.

Ak chcete vymeniť spájkovaciu stanicu, postupujte nasledovne:

- Odstráňte existujúci spájkovací hrot jeho otočením proti smeru hodinových ručičiek zo spájkovačky [10].
- Ručne dotiahnite nový spájkovací hrot v smere hodinových ručičiek, až kým sa nezastaví v spájkovačke. Nepretočte závit.

Vloženie špongie na čistenie (obr. C)

Vložte špongiu na čistenie [9] do odkladacieho priestoru [5] a pred použitím jemne navlhčite špongiu na čistenie.

Spájkovací prostriedok

Bežné spájkky sa na domáce použitie vyrábajú takmer výlučne vo forme drôtu.

Existujú dva druhy spájkovacích drôtov:

1. Jednoduchý, neplnený spájkovací drôt.
2. Spájkovací drôt plnený taviacou príсадou.

Spájkovacie prostriedky odstraňujú oxidy a zabraňujú tvorbe oxidov počas spájkovania na spájkovanom mieste.

Taviace príklady sú spájkovacie tuky, spájkovacia voda, ktoré musia byť po spájkovaní dôkladne odstránené pomocou kefy alebo handry a živice (kolofónia), ktoré sa nemusia odstraňovať.

Spájkovací prostriedok:

Spájka na elektroniku

Bod tavenia cca 185° C

Použitie v oblasti elektroniky.

Rádiová spájka:

Použitie v modelárstve atď. a pri jemnom spájkovaní.

Teplota tavenia cca 235° C

Mäkká spájka:

Pre všetky existujúce spájkovacie práce.

Salmiak:

Na čistenie spájkovacieho hrotu.

Spájkovací tuk:

Taviaca prí sada na nanášanie vo forme pasty.

Spájkovacia vodička:

Taviaca prí sada pre ťažko prístupné spájkované miesta.

Pocínovanie spájkovacieho hrotu (obr. D)



Pred začatím spájkovacích prác sa musí použiť spájkovací hrot [6] / [11] a to aj pri prvom použití.

- Zahrejte nepoužívaný spájkovací hrot.
- Pocínovanie sa musí realizovať počas fázy zahrievania.

- Kvôli nepretržitému kontaktu medzi spájkou a spájkovacím hrotom sa musí celý spájkovací hrot ihneď po roztavení pokryť spájkou.
- Nadmerné zahrievanie a následná oxidácia (korózia) bráni úspešnému pocínovaniu.

5. Použitie

VAROVANIE!

Nikdy nezakrývajte spájkovacie stanice ani ich trysky prikrývkami, kusmi oblečenia a pod., keď sú horúce.



Nikdy sa nedotýkajte spájkovacieho drôtu a spájkovacieho hrotu prstami. Spájkovací drôt a spájkovací hrot môžu dosiahnuť teplotu až 200 °C!

POKYN!

Vždy udržiavajte spájkovaciu stanicu čistú a pred každým použitím odstráňte nadbytočný spájkovací drôt. Pozrite si kapitolu „Čistenie“.

Zapnutie a vypnutie (obr. E)


Zapnutie:

- Sieťový kábel so sieťovou zástrčkou  zapojte do zásuvky 230 V~/50 Hz.
- Prepňte vypínač do polohy  do polohy „I“

Vypnutie:

- Prepňte vypínač do polohy „O“.

Regulácia teploty (obr. F)

- Teplota sa dá plynulo nastavovať. Na najvyššej úrovni dosiahne teplota vrchol pri hodnote približne 500 °C.
- Otočením regulátora teploty  vyberte vhodnú teplotu pre vaše použitie (pozrite odporúčania v nasledujúcom odseku).

Pracovná teplota

Správna pracovná teplota závisí od rôznych faktorov, ako napr.:

- použitá cínová spájka,
- veľkosť a hrúbka obrobku,
- materiál a tepelná vodivosť obrobku.

Pri spájkovaní začnite s nízkou pracovnou teplotou (úroveň 2 – 3) a ak je to potrebné, zvýšte teplotu. Vhodnú pracovnú teplotu zvyčajne dosiahnete vtedy, keď tavenie spájkovacieho prostriedku začne hneď pri dotyku so spájkovacím hrotom.

Na odspájkovanie použite vyššiu teplotu (úroveň 4 – 5), v závislosti od hrúbky spájkovaného spoja, ktorý sa má spájkovať.

Odstavenie spájkovacej stanice:

UPOZORNENIE!

Keď spájkovacia stanicu nepoužívate, treba ju umiestniť do pridržiavacej pružiny **1**. Odloženie na iné miesto môže spôsobiť popálenie odkladacej plochy.

- Do pridržiavacej pružiny zasuňte spájkovačku **10**.
 - Rukoväť by mala smerovať nahor.

Príprava spájkovania

- Zahrejte nepoužitý alebo pomocou špongie na čistenie **9** vyčistený spájkovací hrot a pocínajte ho kontaktom so spájkovacím drôtom **7/8** (pozrite kapitolu „Pocínovanie spájkovacieho hrotu“).
- Pokiaľ je to možné, mechanicky spojte diely, ktoré sa majú spájkovať, napr. skrúťte drôty dohromady.
- Na správne umiestnenie dielov použite upevňovacie svorky (nie sú súčasťou dodávky).
- Vyčistite diely/miesta, ktoré sa majú spájkovať.
 - Po čistení by ste sa spájkovaného miesta nemali dotýkať prstami.


Spájkovanie

UPOZORNENIE!

Pred zahriatím spájkovačky skontrolujte polohu spájkovacieho hrotu **6/11**. Spájkovačka, spájkovací hrot a odkladací priestor sú ešte určitý čas po vysunutí kábla horúce!

Práca so spájkovacou stanicou vyžaduje skúsenosti. Urobte skúšky na odpadových materiáloch.

- Správna teplota pre spájkovanie je dosiahnutá, ak spájka prebieha na spájkovacom hrote ako film.
- Ak vznikajú hrudky, nie je spájkovací hrot dostatočne horúci.
- Pri tvorbe perličiek je hrot znečistený.
- Kontaktnú plochu spájkovaných dielov zahrejte spájkovačkou.
- Spájkovací drôt **7/8** naplnený vhodnou taviacou prísadou priblížte k samému koncu spájkovacieho hrotu **6/11** a odtavte spájkovací drôt.
 - Prítom sa miesto spájkovania zvlhčí vytečenou taviacou prísadou, čím sa môže taviaca prísada spojiť s kovom.
- Zdvihnite spájkovací hrot a nechajte spájku vychladnúť

 Pri rozsiahlych spájkovacích prácach sa odporúča príležitostné čistenie spájkovacieho hrotu pomocou špongie na čistenie (nie je súčasťou dodávky) a prípadne opakované pocínovanie.

Na čistenie spájkovaných miest pri odspájkovaní, príp. pri odstraňovaní nadbytočnej taviacej prísady treba používať odpájkovacie lanko (nie je súčasťou dodávky).

Toto lanko sa položí prostredníctvom odstraňovaného cínu a zahreje sa pomocou spájkovacieho hrotu.

Roztavujúca sa spájka pritiahne lankové tkanivo, prostredníctvom ktorého sa naviaže.

Odspájkovanie

Na čistenie spájkovaných miest pri odspájkovaní, príp. pri odstraňovaní nadbytočnej taviacej prísady treba používať odpájkovacie lanko alebo odpájkovacie čerpadlo (nie sú súčasťou dodávky).

Odspájkovacie lanko:

- Odspájkovacie lanko položte na spájkku, ktorá sa má odstrániť, a zahrejte ju spájkovacím hrotom. Roztavujúca sa spájka pritiahne lankové tkanivo, prostredníctvom ktorého sa naviaže.

Odspájkovacie čerpadlo:

- Spájkku, ktorá sa má odstrániť, zahrejte spájkovacím hrotom. Po roztavení spájky aktivujte odpájkovacie čerpadlo. Prostredníctvom sacej sily sa odstráni spájka.

6. Údržba, čistenie, skladovanie a preprava

VAROVANIE!

Pred akýmkoľvek nastavením, údržbou alebo opravou odpojte sieťovú zástrčku a nechajte spájkovaciu stanicu úplne vychladnúť.

Údržba

Spájkovacie stanice sú zväčša bezúdržbové.

Používajte iba náhradné diely/ príslušenstvo od výrobcu alebo autorizovaných odborných dielní. Opravy smie vykonávať iba odborník alebo autorizovaný servis. Odborníci sú osoby s príslušným odborným vzdelaním a nadobudnutými skúsenosťami, ktorí poznajú požiadavky kladené na konštrukciu a vyhotovenie produktu a sú oboznámené s bezpečnostnými predpismi.

Čistenie

POKYN!

Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, kefy s kovovými alebo nylonovými štetinami, ako aj žiadne ostré alebo kovové čistiace prostriedky, ako sú nože, tvrdé špachtle a pod. Tieto môžu poškodiť povrch.

Nepoužívajte tečúcu vodu ani iné kvapaliny na čistenie a zabráňte vniknutiu vody do spájkovacích staníc.

Nepoužívajte žiadne elektrické zariadenia na čistenie.

- Miernu vlhkou handričkou utrite všetky povrchy a komponenty.
- Na navlhčenie handričky použite mierny roztok mydlovej vody.
- Spájkovacie hroty vyčistite pomocou špongie na čistenie [6].
- Po vyčistení nechajte všetky diely úplne vysušiť.

Skladovanie

- Pred uskladnením vyčistite spájkovaciu stanicu (pozrite si kapitolu „Čistenie“).
- Keď spájkovacie stanice nepoužívate, skladujte ich na bezpečnom, chladnom, suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu detí.

Preprava

- Spájkovaciu stanicu prepravujte chránenú pred nárazmi a vibráciami a v originálnom balení.

7. Odstránenie chýb

Problém	Možná príčina	Odstránenie
Prístroj sa nezahrieva.	Žiadny prívod el. prúdu.	Skontrolujte, či je prívod el. prúdu (zásuvka) funkčný. Príp. sa poraďte s odborníkom.
	Pripojovacie vedenie alebo zástrčka sú poškodené.	Dajte pripojovacie vedenie vymeniť výrobcovi alebo jeho zástúpeniu.
Príliš nízka teplota spájkovacieho hrotu.	Spájkovací hrot je uvoľnený.	Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. Nechajte spájkovačku vychladnúť. Uťahnite upevňovaciu skrutku spájkovacieho hrotu.
Nesprávny priebeh spájky na spájkovacom hrote.	Spájkovací hrot nie je dostatočne horúci.	Počkajte, kým sa prístroj úplne zahreje. Nechajte prístroj úplne vychladnúť a skontrolujte, či nie je uvoľnený spájkovací hrot. Príp. dotiahnite upevňovacie skrutky.

8. Recyklácia

Likvidácia obalov, papiera a tlačovín



Zlikvidujte obaly, papier a tlačoviny podľa typu materiálu a miestnych nariadení platných vo vašej oblasti.

Likvidácia výrobku



Vedľa sa nachádzajúci symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že tento prístroj podlieha smernici 2012/19/EÚ. Táto smernica uvádza, že tento prístroj po skončení jeho životnosti nesmiete likvidovať spolu s bežným

domovým odpadom, ale musíte ho priniesť do špeciálne vytvorených zberných miest, recyklačných centier alebo likvidačných spoločností. Táto likvidácia je pre vás zadarmo. Chráňte životné prostredie a zlikvidujte ho správnym spôsobom.

Nasledujúce body platia pre nemecký trh:

Pri kúpe nového prístroja máte právo vrátiť staré zariadenie svojmu predajcovi. Predajcovia elektrických a elektronických zariadení s predajnou plochou najmenej 400 metrov štvorcových a maloobchodníci s potravinami s predajnou plochou najmenej 800 metrov štvorcových, ktorí pravidelne predávajú elektrické

a elektronické zariadenia, sú povinní zadarmo prevziať starý prístroj aj bez kúpy nového, ak starý prístroj nepresahuje 25 cm v žiadnom rozmere. Dovožca vám ponúka možnosti spätného odberu priamo v obchodoch a na trhoch. O informácie o lokálnych možnostiach spätného odberu požiadajte svojho predajcu.

Ak váš starý spotrebič obsahuje osobné údaje, ste zodpovední za ich vymazanie pred jeho vrátením produktu.

Ak je to možné bez toho, aby ste zničili starý spotrebič, pred odovzdaním starého spotrebiča na likvidáciu odstráňte staré batérie alebo nabíjateľné batérie a žiarivky a odovzdajte ich do separovaného zberu.

V prípade zabudovaných nabíjateľných akumulátorov pri likvidácii prístroja uveďte, že prístroj obsahuje nabíjateľný akumulátor.

Ak hľadáte iné možnosti likvidácie starého spotrebiča, kontaktujte obecný alebo mestský úrad.

9. Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhode EÚ je možné vyžiadať na adrese uvedenej v kapitole „Servis“.

10. Záruka

Záruka spoločnosti Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na tento prístroj získavate záruku na dobu 3 rokov od dátumu kúpy. V prípade výskytu nedostatkov na tomto produkte vám prináležia zákonné práva voči predajcovi tohto produktu. Tieto zákonné práva nebudú obmedzené našou následne uvedenou zárukou.

Záručné podmienky

Záručná lehota začína plynúť dňom kúpy. Dobré si, prosím, uschovajte pokladničný blok. Tento doklad je potrebný na preukázanie kúpy.

Ak sa počas troch rokov od dátumu kúpy tohto produktu vyskytne materiálová alebo výrobná chyba, produkt – podľa nášho výberu – bezplatne opravíme alebo vymeníme. Toto záručné plnenie predpokladá, že bol počas trojročnej lehoty predložený chybný prístroj a doklad o kúpe (pokladničný blok) a písomne bola stručne popísaná podstata nedostatku a doba jeho výskytu.

Ak naša záruka pokrýva túto chybu, dostanete naspäť opravený alebo nový produkt. Opravou alebo výmenou produktu nezačína plynúť nová záručná lehota.

Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie nedostatkov

Záručná doba sa nepredlžuje o dobu trvania záručného výkonu. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely. Prípadné škody a nedostatky, vyskytujúce sa už počas kúpy, musia byť nahlásené ihneď po rozbalení. Po uplynutí záručnej doby sa prípadné opravy vykonávajú za úhradu.

Rozsah záruky

Prístroj bol vyrobený podľa prísnych smerníc kvality a pred dodaním svedomito otestovaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na materiálové alebo výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na diely produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu, a preto môžu byť považované za opotrebovateľné diely, alebo na poškodenia rozbitných častí, napr. vypínačov, akumulátorov alebo takých častí, ktoré sú vyhotovené zo skla.

Táto záruka zaniká, ak bol produkt poškodený, neodborne používaný alebo udržiavaný. Pre odborné používanie produktu sa musia presne dodržiavať pokyny uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť manipulácii alebo použitiu na účely, ktoré nie sú podľa návodu na obsluhu odporúčané alebo pred ktorými sa v návode na obsluhu varuje.

Produkt je určený výlučne na súkromné, a nie na komerčné použitie. Pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, použití sily a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané našou autorizovanou servisnou pobočkou, zaniká záruka.

Priebeh v prípade nároku na záruku

Aby sa zabezpečilo rýchle spracovanie vašej požiadavky, postupujte, prosím, podľa týchto pokynov:

Pripravte si, prosím, pre prípad akýchkoľvek otázok pokladničný blok a číslo výrobku (napr. IAN 12345) ako doklad o kúpe.

Číslo výrobku si pozrite, prosím, na výrobnom štítku, gravúre, titulnej strane svojho návodu (dolu vľavo) alebo na nálepke na zadnej alebo spodnej strane.

Ak by sa vyskytli chyby fungovania alebo iné nedostatky, najskôr

kontaktujte telefonicky alebo e-mailom následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt, evidovaný ako chybný, môžete potom zaslať bez poplatkov za poštovné na oznámenú adresu servisu, spolu s dokladom o kúpe (pokladničný blok) a popisom podstaty nedostatku a časového údajá, kedy sa vyskytla chyba.

Na www.lidl-service.com si môžete prevziať príslušné a mnohé ďalšie príručky, videá o produkte a softvér.

11. Servis

DE

Walter Service Deutschland
E-mail: service@walteronline.com
Tel.: 00800 925 837 88
IAN 465634_2404

AT

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
E-mail: service@walteronline.com
Tel.: 00800 925 837 88
IAN 465634_2404

GH

Zeitlos Vertriebs GmbH
E-mail: info@zeitlos-vertrieb.de
Tel.: 00800 09 34 85 67
IAN 465634_2404

Dodávateľ

Rešpektujte, prosím, že nasledujúca adresa nie je adresou servisu. Najskôr kontaktujte hore uvedené servisné stredisko.

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstraße 9
5081 Anif, Rakúsko

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Stav informácií:

09/2024

IAN 465634_2404